

工人技術学校教学用書

慕拉維耶夫、柯紐霍夫、烏里芬、舍洛柯夫合著

鉗工裝配工艺学



机械工业出版社

工人技术学校教学用書



餡工裝配工藝學

(增訂本)

慕拉維耶夫、柯紐霍夫、烏里芬合著

朱晉增譯

原書經蘇聯部長會議劳动后备总局專業技術教學委員會推荐为工人技术学校教材



機械工業出版社

出版者的話

本書是根據 1955 年新版增訂的。內容講解鉗工裝配工作的基礎，其中包括：機器及其典型部件的裝配工藝，裝配車間、裝配工段和裝配工工作地組織的一般問題，工作的機械化問題和安全技術基礎。

本書可供我國工人技術學校作為培养裝配鉗工的教材，也可供裝配車間初級技術人員和三級以上裝配鉗工作為自修讀物。

苏联 K. Н. Муравьев С. М. Конюхов З. Б. Вульфки著
‘Слесарно-сборочное дело’ (Машгиз 1955年第一版)

NO. 1586

1955年2月第一版 1959年1月第二版第十次印刷
850×1168 1/32 字數 317 千字 印張 11 1/2 48,751—102,450冊
机械工业出版社(北京阜成門外百万庄)出版
机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店發行

北京市書刊出版業營業許可証出字第008号 定價(9)1.40元

目 次

原序	5
一 装配的一般問題	7
1 机器的制造過程 (7) —— 2 生产类型 (8) —— 3 裝配的組織形式 (9) —— 4 裝配工作的机械化 (12) 复習題.....	13
二 裝配的工艺	14
1 工艺規程的概念 (14) —— 2 工艺規程的翻訂 (14) —— 3 工具和附具 (16) —— 4 工艺文件 (19) —— 5 先进工艺 (19) 复習題.....	22
三 部件的装配	23
1 把制件分成組成部分 (23) —— 2 裝配时連接的种类 (27) —— 3 部件的装配 (28) —— 4 裝配的类型 (30) —— 5 錄工修配工作及其机械化 (32) —— 6 裝配前零件的准备 (43) —— 7 部件和零件的打印 (45) —— 8 部件裝配后的检查、試驗和驗收 (46) —— 9 部件裝配的实例 (48) 复習題.....	50
四 固定連接和導管的裝配	52
1 螺絲連接的裝配 (52) —— 2 鍵連接的裝配 (85) —— 3 花鍵連接的裝配 (94) —— 4 錢釘連接的裝配 (91) —— 5 有一定公差的連接 (104) —— 6 錐形件連接的裝配 (110) —— 7 熔焊和釺焊連接的裝配 (111) —— 8 管連接的裝配 (115) 复習題.....	136
五 旋轉運動機構的裝配	138
1 滑動軸承的裝配 (138) —— 2 滾動軸承的裝配 (154) —— 3 轉軸和定軸的裝配 (168) 复習題.....	173
六 傳遞運動機構的裝配	174
1 皮帶傳動的裝配 (174) —— 2 零件的平衡 (192) —— 3 鏈傳動的裝配 (195) —— 4 正齒輪傳動的裝配 (197) —— 5 斜齒輪傳動的裝配 (208) —— 6 單輪傳動的裝配 (212) —— 7 聯軸器的裝配 (218) —— 8 生产革新者的工作方法 (232) 复習題.....	234
七 直線運動機構的裝配	236
1 一般概念 (236) —— 2 导轨的类型和構造 (236) —— 3 对导轨的技术要求 (239) —— 4 裝配时所用的工具和附具 (240) —— 5 帶直	

运动零件的部件装配 (249) ——	6 导轨的精加工 (250) ——	7 导	
軌的檢驗 (261) 复習題.....			264
八 改变运动机构的装配和調整.....			265
1 一般概念 (265) ——	2 螺旋机构的装配 (265) ——	3 曲柄連杆机	
構的裝配 (271) ——	4 活塞組零件的裝配 (274) ——	5 氣門分配机	
構的裝配 (278) ——	6 偏心机构的裝配 (281) ——	7 摆拐机构的裝	
配 (285) ——	8 轮轛机构的裝配 (285) ——	9 液压傳动机构的裝	
配 (289) 复習題.....			293
九 机器的总装配、調整和試驗.....			299
1 总裝配的类型 (299) ——	2 單件生产和小批生产时的裝配 (300)		
——3 固定裝配時裝配車間的組織和平面布置 (302) ——	4 固定裝配		
的合理化建議 (304) ——	5 起重运输工具 (308) ——	6 輔助设备	
(314) ——	7 大批生产和大量生产时的裝配 (316) ——	8 流水裝配	
时裝配車間的組織 (318) ——	9 流水裝配時 的运输设备 (323)		
——10 裝配質量的檢驗 (329) ——	11 已裝好 部件 的試驗 (331)		
——12 机器的修飾和裝箱 (334) ——	13 机器在固定工作地點的安		
裝 (336) 复習題.....			337
十 装配車間的生产組織.....			339
1 一般概念 (339) ——	2 計劃和計算 (340) ——	3 工作位置的組	
組織 (342) ——	4 技術測定 (346) ——	5 勞動工資 (347) ——	6 經濟
核算 (350) ——	7 生产革新者的工作方法 (353) ——	8 先进工人經	
經驗的推广 (357) 复習題.....			358
十一 安全技术.....			359
1 企業範圍內的安全技术 (359) ——	2 車間內的安全技术 (359) ——		
3. 进行鉗工裝配工作时安全技术的主要要求 (360) ——	4 进行鉗工修		
配操作时的安全技术 (361) ——	5 进行裝配安裝工作时的安全技术 (362) ——		
6. 試驗部件和机器时的安全技术 (363) ——	7 进行起重运输操作		
时的安全技术 (363) 复習題.....			364
附录.....			365

原序

在共产党和苏联政府的领导下，我国的工业在本身的发展上已经取得了巨大的成就，特别是苏联的机器制造业更得到蓬勃的发展。

根据苏联共产党第十九次代表大会关于发展苏联国民经济的五年计划（1951～1955年）的指令，机器制造业的产品在五年计划中应增长到两倍。机器制造业产品的这种巨大增长之所以可能，不仅是在生产中以采用新技术、科学技术成就和生产革新者的经验作为基础，而无数的工人干部，其中也包括装配钳工，对于提高机器制造业的生产率也具有决定性的意义。经常提高我国企业劳动生产率这一事业的成就，全靠这些工人干部的技术，和充分合理地利用丰富的现代技术的能力。

在苏联，工业所需技术工人的培训是按计划在工艺工人技术学校进行的。第十九次党代表大会的决议中规定，由于在生产中进一步采用先进技术，因此国家劳动后备系统中青年技术工人的培训质量应该大大地改进。此外，在生产中进一步提高工人技术方面，也拟订出一些实际的措施。

机器的装配是全部生产过程中最后的一道工序，铸工、锻工、划线工和车工所开始的工作，由装配钳工来结束。但是一个训练不够的装配工可能毁掉几十个工人在他以前对制造一台机器所作的工作。

对于装配钳工的要求是很高的。装配钳工应该掌握基本的钳工操作法，并且无论对整部机器，或是对它的每个部件，都应有很好的認識。在成批生产时，特别是在單件生产的条件下，装配中心必须进行一系列的手工修配操作，例如刮削、研磨、鑽孔等。装配工应该会进行这些操作，并正确地选择适当的工具和附具。为了减轻工人本身的劳动和加快工作的速度，装配工应该会使用机械，以便在繁重而费力的工作中用机械化工作代替手工劳动。

现代苏联工人的特点首先就在于他們对待劳动的自觉的和創造的态度。全国的人都熟知荣获斯大林獎金的生产革新者的名字。这些生产革新者是本行中的能手，也是具有广阔技术眼界的新型工人。先进工人的特点就在于他們不断地在學習，并且随时提高自己的技术。

在苏联，每个工人都應該随着我国技术的蓬勃發展而學習。我国的工业正使用着日新月异的机器，这就提高了对所有工人，首先是對装配鉗工的要求。仅仅知道旧的工具和附具已經是不够了。生产革新者的实践，每天都在提出更新的加速机器装配的机械和方法，这些机械和方法是所有的工人都應該掌握的。所以本書在叙述每个装配工序的时候，在研究了一般采用的工具和操作方法以后，便指出工作的机械化，并举出先进生产革新工人在实际經驗中的实例。

本書是培养工业产品装配鉗工的工艺工人技术学校二年級用的教課書，系根据苏联文化部职业教育总管理局教学法指导处的教学大纲所編寫的。

第一、二、三、十、十一各章，以及第八章关于活塞組的装配和气門分配机构的装配，是由工程师烏里芬（З.Б.Ульфин）写的，第五章是技术科学副博士卡薩克（С.А.Казак）写的，第六章是工程师慕拉維耶夫（К.Н.Муравьев）写的，第四章是講师康紐霍夫（С.М.Конюхов）写的，第九章和第八章的关于螺旋机构的装配、曲柄連杆机构的装配、搖桿机构的装配，棘輪机构的装配是工程师郭爾矢科夫（С.Н.Горшков）写的，第七章和第八章的液压傳动的装配是工程师別洛夫（А.Е.Белов）写的。

一 裝配的一般問題

1 机器的制造过程

苏联的工业生产着大量的各种不同的机械和机器。没有任何一个经济部门中机器不是占着重要地位的。机器用于工业、农业和生活上。伟大的共产主义建设用头等的技术装备，代替了几万人的劳动。

不论各个工厂所生产的机器怎样的不同，它们的生产都有任何机器制造工厂所具有的共同特点。在每一个工厂里，从金属送进工厂的时候起，到机器在工厂里制成为止，都经过若干时间；在这段时间里，要在铸造车间里进行铸造，在锻造车间里锻冲毛坯，在机械车间里把毛坯制成零件，在装配车间里装配成机器。所有这些在机器制造过程中所进行的工序的总合，叫做机器制造工厂的生产过程。

让我们来分析一下，从毛坯开始送到机械车间时候起的机器制造过程的顺序。

在金属切削机床上加工工件的机械车间里，毛坯从准备车间送来，经过加工和检验之后，把工件送到成品仓库去，从这里再送到装配部分或装配车间（如果它是个独立单位的话）。装配也是由装配每个部件开始，然后再由部件装成机器。已经装完的机器再加以调整和试验。

试验之后，把组件涂上漆，然后加以封存以防锈蚀，再装箱送往安装地点。

有时候，有些很大的组件并不在制造工厂里整个装成，在制造工厂内只装配部件。整个的机器要在机器工作的地点来进行装配。

机器的制造过程分成许多复杂的生产工序和运输工序。

生产过程每一工序是不是费力和时间的长短，决定于生产的类型和生产的组织形式。很明显，生产过程的时间越短，产品成本也越低，企业流动资金的周转也越快。

在保持高的質量下減輕勞動量、縮短生產週期時間、降低產品成本，都建立在選擇裝配的工藝規程和組織形式的基礎上，而裝配工藝規程和組織形式的選擇，要靠生產的規模來決定。生產的規模就決定着各種生產類型。

讓我們來研究一下，究竟有哪些生產類型，它們有什么特點。

2 生產類型

現代機器製造的特點是生產大量的各種不同的機器。

這些機器的生產性質決定於這些機器的年產量。有的機器年產量是幾萬部，例如汽車、機器腳踏車等；同時有些工廠是按單件製造的方法生產機器的，例如軋鋼機、移動掘土機和其他巨型機器。

由於生產零件的數量不同可以分成下列生產類型：1) 單件生產；2) 成批生產；3) 大量生產。

在生產的時候製造經常不重複的單個零件，這種生產類型叫做單件生產。

這類生產在製造數量不多的機器或是在機器的試造階段中採用。

單件生產的特點是裝配工藝規程中很少備有專用工具或專用附具。在單件裝配的時候，主要採用的是標準刀具、量具、輔助工具和萬能附具。單件裝配的時候要進行大量的修配工作。

在單件生產的時候，由於裝配工作的多樣性，很難做到裝配鉗工專業化，所以在裝配車間里工作的是高度熟練技術的裝配鉗工。

單件生產的缺點引起了凡是有可能的地方，都盡量改為成批生產，哪怕是小批生產。

在生產的時候，機器不是單件製造的，而是經過一定時間定期成批製造的，這種生產類型叫做成批生產。

每年、每季、每月所生產一定零件的數量叫做批。

如果單件生產的時候，工件是在機械車間內單個地加工，並使用萬能刀具和萬能量具，那麼成批生產的時候，就可以把工件成批地加工，並使用專用夾具；最後，有較精確尺寸而不需要就地修配的零件，

就送去装配。成批生产的时候，在長時間內只装配同一种类的制作，这样就有可能更好地使用專用工具、附具和设备来进行装配。

在成批生产的时候，装配工艺规程是按照把全部装配过程分成組合件装配和总装配的原则，以及把复杂的装配工序分成較簡單工序的原则来制訂的。

分成部件装配，在長時間內进行同一种类制作的制造，同时并减少了修配工作的数量，就可能使工人的生产專業化，因而对熟練技术的装配鉗工的需要，也比單件装配的时候少些。

工人的專業化也提高了他們的生产率，降低了产品成本，加速了产品生产。

制造大量同样制作的生产，叫做大量生产。

大量生产的时候，装配工艺规程分成許多最簡單的装配工序，这样就可以在每个工作地上都进行着經常重复的同一工序，而使工人的專業化和设备的專用化比成批生产时候提到更高的程度。

大量生产的时候，装配工艺规程可以最大限度地用專用工具、附具和设备来装备。

通常，大量生产的特点是装配时的流水作业，就是說在每个工作地上只进行一道工序，同时每一工序都是經過一定的时间有节奏地进行。大量生产可以实现互换性的原則，这个原則就是：任何零件都不需要任何修配工作就能够装在机器上；这种零件从任何一台机器上卸下，不需要任何修配，就可以适合任何其他同样的机器。

3 装配的組織形式

根据零件产量的大小、装配过程的劳动量和一系列其他因素，装配的組織形式可能是不同的。装配的組織形式主要分成兩类：1) 固定装配；2) 移动装配。

固定装配可用下列兩种方法来进行：1) 不把装配过程分开；2) 把装配过程分成为部件装配和总装配。

进行不把装配过程分开的固定装配时，全部装配过程是在一个工

工作地上由一个小組来完成的。小組从收到零件开始，到試驗已裝好的机器为止，进行整个制件的全部装配。

这种装配形式所需装配鉗工的熟練技术，必須是很高的；因为每个工人必須完成各种不同的工作。这种装配形式的缺点是零件装配的周期時間很長。此外，为了安置所有的零件和进行准备装配工作，还需要很大的輔助場地。这种装配形式在單件生产的时候采用。

进行把装配过程分开的固定装配的时候，要把零件装配的全部過程分成为部件装配和总装配。装配部件由几个工人或几个小組同时进行，裝好的部件再送去进行总装配，由各个小組装配成制件。

这种方法可以同时进行几个部件或制件的装配，因而大大地縮短了制件装配的周期時間。此外，使用这种方法时，工人專門装配一种部件，所以能够提高劳动生产率和改进产品質量。

按照这种方法进行装配的时候，工作地上应当备有專用的附具，使用这种附具可以减少装配的劳动量。这种装配形式在成批生产的时候采用。

当制件产量增加时，还可以把装配过程分得更多；在固定的工作地上装配部件和机器时，可以把部件装配和总装配的全部過程分为各种不同的装配工序，同时每一工人或小組只进行其中一种工序。在第一个装配台上完成装配后，轉到第二个装配台上，然后再轉到第三个，依此类推。

这种装配形式叫做流动小組式的固定装配。

这种装配形式在装配笨重的制件或是根据装配条件不許可移动制件的时候用得最广。

移动装配可以用下列兩种方法进行：1) 自由移动被装配物件的装配；2) 强制移动被装配物件的装配。

自由移动被装配物件的装配，就是在装配过程中制件可以移动。笨重的零件可以用起重机从一个装配位置移到另一个装配位置。在这种装配形式下，工人做完了自己的工序之后，就可以把被装配零件轉送到下一个装配位置。制件也可以在輕便軌道上、搬运車上和滾道上

进行装配。

强制移动被装配物件的装配就是制件在装配过程中用連續傳送机或是用閉合式的鏈動运输車来移动。装配可以在傳送机上进行，也可以在傳送机旁边进行。在傳送机旁边装配的时候，把被装配制件从运动着的傳送机上取下来进行装配工序，裝完之后再放在傳送机上移送到底一个装配位置。

进行强制移动待装配物件的装配的时候，可以准确地保持装配速度，提高劳动纪律和生产纪律。

傳送机的移动速度要看装配的速度来定。从流水作业线上最后一道工序起，生产两个陆续制出的制件之間的时间叫做装配速度。例如，从傳送机上每經 22 分鐘出产一部汽车，所以装配速度就等于 22 分鐘。

要求出装配速度，必須先了解制件的年产量計劃。这时候，所求的速度是用年计划任务除工时年总额所得的商。速度可按下列公式计算：

$$T = \frac{60\phi}{N}.$$

式中 T —— 装配速度（分）； ϕ —— 工时年总额（时）；

N —— 年计划生产量（件）。

例如：年产量是 10000 件的时候，求水泵的生产速度。工作按兩班进行。

兩班制工作的时候，工时年总额是 4896 小时，那末装配速度是：

$$T = \frac{60\phi}{N} = \frac{60 \times 4896}{10000} = 29.4 \text{ 分}.$$

就是說，每經 29.4 分鐘从傳送机上可以取下一件成品。

在社会主义生产的条件下，轉向移动式装配（連續流水装配）是提高劳动生产率的重要方法之一。

流水装配能使生产量大大地提高，降低产品的成本。采用流水作业线可以縮短装配时间，能更充分地利用车间面积。装配上采用流水作业线，也可以使工厂其他的车间和科室工作得更好一些。

流水装配使工人更有可能發揮他們的創造天才，显示他們的技能，并采用新的工作方法以減輕劳动和提高生产率。

4 装配工作的机械化

在苏联，对装配的机械化問題是非常注意的。到目前为止，装配工作还有大量的手工操作，其中很多的操作是很吃力的，必須用很繁重的体力劳动。

手工操作的机械化对提高劳动生产率有很大的影响，它大大地減少了装配的劳动量，減輕了工人的劳动。

装配过程的机械化可以按下列方法来进行：1) 使用各种机械和夾具以減輕装配工的劳动，并减少每一工序的劳动量；2) 使用各种起重运输工具以減輕装配的劳动，并提高劳动生产率；3) 使用机械化的鉗工裝配工具；4) 使用机床设备。所有装配过程的全部机械化和自动化，是机械化的最高形式。

为使装配的各个工序都机械化起見，可以使用各种風动工具和电动工具，例如，装配上用得很广的自动螺母扳手¹（螺母旋紧器）、自动螺栓扳手（螺栓旋紧器）、机械化螺絲起子等等便是。机械化工具能大量提高劳动生产率并減輕装配工的劳动。用得很普遍的还有帶捲性軸的磨床，可以使修配工作机械化。

使用專用銑床、机械刮刀和其他机械化工具，可以使劳动生产率提高到5~20倍。

随着机械化工具的使用，采用适合装配部件用的專用架和專門裝置以及适合总裝配制件用的專用架，就具有很大的作用。

装配过程中使用可以轉動被裝配制件的轉動設備和轉動架，它的效力更大。使用这种设备可以使工人避免用手去移动被裝配制件这一类的笨重工作，或是在裝配过程中用起重机移动制件的必要。

装配笨重制件的时候，使用起重运输工具也有很大的作用。为了提高生产率并減輕装配重型制件的鉗工的劳动，在工作位置上应当裝置起重设备。属于这一类的有裝在移动梁上或單軌鐵上的起重机。起重机可以用电动式的，也可以用風动式的。采用單軌鐵能够用一个起重机同时供大量工作位置的需要。装配特別重型制件的时候，可以使

用电动起重机。

装配部件和制件的时候，机械化流水作业线应用得很广。流水作业线上备有制件装配所必需的工具和附具。采用流水作业线可以大量提高生产率，减低制件装配的劳动量。例如在「红色无产者」工厂实行机械化并改为流水装配法以后，就能够使一个生产工人的产量增加到230%。

装配过程的全部机械化和自动化，有很大的发展前途。装配过程的自动化能够在消耗较少的劳动下，得到大量的制件，并且质量很高。

世界上第一个装配自动线是1939年在罗次农具机器制造工厂建成的。这是装配联合收割机的平板的自动装配线，平板采用自动装配就可以使必需的生产面积缩小 $8/9$ ；劳动生产率比手工装配增加到20倍。

机械化装配工作进一步的发展，表现在采用装配机床（联合机床）所组成的自动作业线上。

我们可以举工程师吉雅科诺夫（Дьяконов）的装置做例子。这个装置是包括在一个机床上的自动线。在这条线上可以完成八个操作：如装配、检验、滚边等。也可以举萨温（Я.И.Савин）装配刈禾机的耙的自动机床，还有装配链条和其他部件的自动机床做例子。

复习题

1. 什么叫做成批生产、单件生产和大量生产？每种生产类型的特点是什么？
2. 什么叫做固定装配？什么叫做移动装配？移动装配的优点是什么？
3. 什么叫做装配速度？
4. 现在钳工装配工作的机械化朝着什么方向发展？
5. 试述机器的制造过程。

● Монитори [机器制造集中生产过程的综合机械化]，第3辑，第39~41页，国立机器制造书籍出版社(Машгиз)，1950。

二 装配的工艺

1 工艺规程的概念

为了能够花费最少的时间来装配机器起见，应该预先知道装配时候所必须的装配顺序、设备、工具和附具。所有这些资料我们可以从制訂成为装配工艺规程卡片形式的工艺文件中得到。

工艺规程卡片上应该指出：装配工序的顺序、工具、附具、设备以及完成每一工序时所必须的劳动力。

工艺规程中应当保证最正确地利用这些设备、机械、劳动力和工具，以便在制件具有高度的质量下，最大限度地减低装配劳动量。

工艺规程的组成部分 装配的工艺规程是由许多工序组成；而工序是由一些工步组成。

由一个工人或一组工人在不更换设备的情况下完成制件或装配单位的一定部分，这种工艺规程的一部分叫做装配工艺规程的工序。例如把螺丝车床的变速箱安装在床身上就是一道工序。

用同一工具和附具，不改变工作方法，在固定的连接位置上所完成的装配工序的基本部分，叫做工步。例如拧进螺帽、安装双头螺栓、检验震动、检验直线性等等，都叫做工步。

2 工艺规程的制訂

进行装配工作时的主要技术文件是：制件图、成品供应的技术条件和装配工艺规程卡片。

开始制訂装配工艺规程以前，必须按照装配图来研究制件的结构。在装配图上通常只画出零件的安装尺寸，并附有被装配部件和制件中所包含的零件表。为了明了零件连接中的尺寸和配合，必须利用零件图。此外，在零件图上通常还写出装配时所必须进行的工作的说明，

部件和制件在装配上的一切补充說明應該在装配技术条件中注明。

装配工艺規程的制訂應該从編制装配元件圖开始；然后再着手制訂装配的主要工艺文件——工艺規程卡片。制訂装配工艺規程的时候，必須了解制件的預定年产量。制件的年产量决定着生产的类型，以及把工艺規程分成各个工序的可划分程度。大量生产和大批生产的时候，工艺規程应当詳細編制，并分成一道一道的很精細的工序。小批生产和單件生产的时候，应当編制合并的工艺規程，不必細分成一道一道的很精細的工序。

制件装配工艺規程的制訂应当分成兩個阶段：1) 制訂部件装配工艺規程；2) 制訂制件总装配工艺規程。

工艺規程的制訂应当建立在运用先进技术的基础上、运用装配工序最大程度机械化的基础上、选择并应用生产率最大和在經濟上最适用的工具和附具的装配方法基础上。制訂工艺規程的时候应当考虑到生产革新者的經驗，并且需要跟工人、工長共同商量。工艺規程中應該包括工人們所建議的降低成本、提高劳动生产率和改进产品質量的意見。

正常进行生产和提高产品質量的主要条件是要严格地遵守工艺規程。不遵守装配工艺規程就会产生廢品，降低产品的質量，破坏車間和整个工厂工作的計劃性。我們可以舉出装配时常遇到的廢品样子做实例。

在装配工艺規程中，当把滚动轴承安在軸上成为靜配合的时候，通常規定軸承应当在溫度是80~90℃的油池內加热。有些工人，由于希望节省時間而破坏工艺規程，他們完全不把軸承加热，或是只加热2~3分鐘，就把冷的軸承裝在軸上。因而当軸承和軸配合的时候，就会發生軸承內环的损坏。

但是工艺規程不是一成不变的。工艺規程應該看做是装配的合理过程。如果在装配过程中發現可以改善工艺規程的新意見，工艺規程就可以重新修訂并加以改变。工艺規程的修改仅仅是由工艺員在工艺卡片上加以解决而已。先进工人的实际經驗中有很多的例子，可以說

明在已規定的裝配工藝中，裝配工又提出改善裝配的修改建議。

3 工具和附具

制訂工藝規程的時候，應該特別注意附具和工具的選擇。裝配工的勞動生產率和裝配質量，全靠工具和附具選擇的正確程度如何而定。所有的裝配工具和附具，按照使用的性質，可以分成兩類：萬能的和專用的。

萬能裝配工具和附具可以用在跟這種附具和工具的用途相符合的任何工序上。例如虎鉗可以在裝配過程中用來夾固零件或部件。活動螺帽扳手可以用来擰緊各種螺帽和螺栓。

專用裝配工具和附具適用於完成一道已完全確定的工序。使用專用裝配附具和工具可以使裝配的進行極為簡單容易。

解決是否使用萬能附具和工具，或是設計和製造專用附具和工具的問題，首先要靠生產的類型來決定。通常，萬能裝配附具和工具用在單件生產和小批生產的時候。在這種生產形式下專用附具和工具很少使用。專用附具和工具主要在成批生產和大量生產的時候用。在成批生產和大量生產的時候，生產規模很大，製造專用附具和工具所花

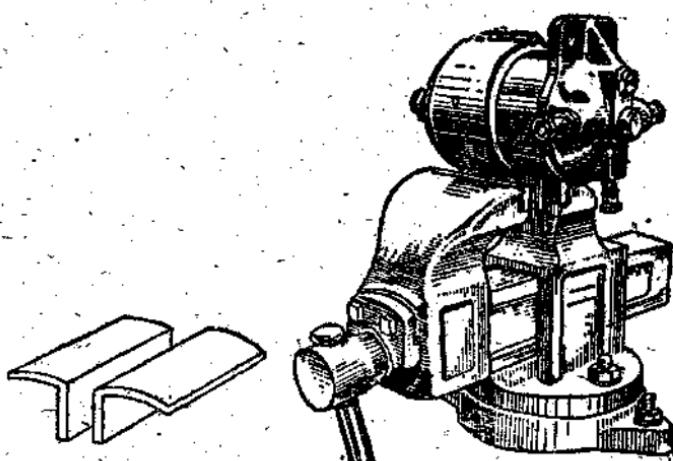


圖1 平行虎鉗的附具。