

# 金 属 工 艺 学

第二分冊 金属学与热处理

(初 稿)

天津大学安延濬編

高等 教育 出 版 社

本讲义是天津市广播函授大学试用教材，供机械系使用。考虑到教学形式的特点：教师不能面对面地向学员授课，学员也不可能象一般学校那样有计划地全面安排在工厂中进行生产劳动实习，所以在内容上力求详尽，目的在于使学员通过这次学习，对“金属工艺学”这门课程有一比较全面的基本理论知识，以便打下在实际生产中进一步提高的基础。

本讲义包括下列内容：金属冶炼；金属学与热处理；金属铸造生产；金属压力加工；金属焊接与切割；金属切削与机床等。本书为第二分册，内容包括：机械制造业中所用金属及合金的基本性能；金属的结晶构造及结晶过程；合金的理论基础；铁-碳合金状态图；热处理原理及工艺，化学热处理；机械制造业中常用的一些金属材料，即碳钢及合金钢、铸铁、有色金属及合金、金属陶瓷材料等。

本讲义不仅适用于广播函授，并可供一般函授大学、业余大学及自学者参考。

本讲义以后各分册：金属铸造生产，金属压力加工，金属焊接与切割，金属切削与机床，内容基本上与天津大学金属工艺学教研室所编“金属工艺学”相同（此书将交由我社正式出版），所以不准备再另行编写出版，请读者即以该书代替。

## 金属工艺学第二分册 金属学与热处理(初稿)

天津大学安延潜编

高等教育出版社出版 北京宣武门内永康寺7号

(北京市书刊出版业营业登记证字第054号)

人民教育印刷厂印刷 新华书店发行

15.77

57.1

V212

统一书号 15010·818 开本 850×1168 1/32 印张 9.5/16  
字数 824 000 印数 0001—8,500 定价(7) 1.30  
1959年11月第1版 1959年11月北京第1次印刷

## 第二篇 金属学与热处理

### 引言

金属学是研究金属及合金的一門科学。它研究金属及合金的性能、化学成分和内部结构組織之間的关系及变化規律；也研究改善金属材料性能的各种方法，以及如何合理使用金属材料等問題。

“金属学与热处理”一篇的內容可分成三部分：第一部分介紹金属及合金的一些理論基础，即金属及合金的性能，金属的結晶构造，合金理論，鐵碳合金状态图等；第二部分介紹热处理原理及工艺，化学热处理等；第三部分介紹机械制造业中常用的一些金属材料，即碳鋼及合金鋼、鑄鐵、有色金属及合金、陶瓷金属材料等。

金属是現代工业的主要結構材料，是工业的基础。近代机器的重要零件几乎全是用金属制成的。例如各种金属加工的工作母机(机床)、仪表刀具、矿山机械、石油设备、化工机械、农业机械、发电设备及电动机、金属冶炼设备、交通运输工具、紡織机械及各种輕重工业的机械和设备等，沒有一样是能离开金属的。金属在国民经济建設中的重要意义是人所共知的。

金属材料为什么对現代工业如此重要呢？这主要是由于金属具有某些方面的可貴的特性。例如，有些金属硬度很高，有些塑性很好，有些导电性优良，有些电阻高，有些磁性很强，有些又几乎没有磁性，有些耐热性好等。了解金属材料的这些性能，以及这些性能与化学成分、組織结构之間的关系和变化規律，对于培养具有社会主义觉悟的、有文化技术的机械制造业的劳动者來說，有着很重

要的意义。因为机械制造业的工作者必須經常需要解决正确选择金属材料和合理使用金属材料等问题。

在机械制造类型各专业的教学计划中，金属学和其他课程有着密切的联系。首先，金属学是根据物理、化学、物理化学等理论基础而发展起来的。同时，金属学作为金属工艺学课程中的一部分，和其他部分一样，是一门实用的科学，是技术基础课，它与生产实际的工艺知识是无法分割的。现代机械制造生产中的铸造、压力加工、焊接、切削加工等工艺都是直接与金属学联系着的，这些生产工艺不断地向金属学提出一些新的要求，同时也提供许多实际生产资料来验证金属学的理论，因此金属学也是在各种生产工艺的基础上得到发展的，并且反过来也促使各种生产工艺向前作进一步的发展，可以说它们之间是互为基础，相互促进发展的有关课程。

金属及合金基本知识的积累是经过一个相当长的历史过程的。我国人民在数千年以前就开始利用金属了。人类初次使用的金属很可能是天然金属，后来由于人类在从事劳动与自然灾害作斗争的过程中，才逐渐发现了更多的金属及合金。将铜与锡一起熔合就得到了青铜，这种合金比天然铜具有更高的强度、硬度和塑性，它能制造各种工具和武器。在我国历史上，周朝是“青铜器时代”的极盛时期，那时人们已能充分地掌握青铜配制的工艺，并且积累了极为丰富的经验。在我国有名的文献“周礼”“考工记”一篇中，有“金之六齐”一段记载：

“六分其金而锡居一，谓之钟鼎之齐；五分其金而锡居一，谓之斧斤之齐；四分其金而锡居一，谓之戈戟之齐；三分其金而锡居一，谓之大刀之齐；五分其金而锡居二，谓之削杀矢簇之齐；金锡平，谓之凿燧之齐。”

上述记载中所谓“金”是指铜，“锡”的含义除锡外，还包括锌、

鉛等金属，而“齐”是指合金。这段科学文献不仅說明了在那时我国已能广泛应用青銅，并且也能指出青銅隨着含錫量的增加，則強度、硬度均增加，而塑性降低，因此在用途上便由鉢鼎，斧斤……而齒燧，也就是說科学地論証了合金的成分与性能及用途的相互关系。这充分証明我国古代劳动人民是勤勞、勇敢和非常有智慧的，在有关金属的知识中，很早就創造了极其光輝而偉大的科学分析的成就。

在鋼鐵的发现和应用方面，我国也比其他国家早很多年，第一篇“冶金”引言中已有了詳細的叙述。我国古代人民后来逐渐对鋼鐵的性能有了进一步地了解和研究，如明宋应星所著“天工开物”一书中有一段記載：“刀劍絕美者，以百炼鋼包裹其外，其中仍用无鋼鐵为骨，若非鋼表鐵里，則勁力所施，即成折断。”这指明了制做鋒利而又有韌性刀劍的途徑；也說明鋼和鐵具有不同的性能。鋼硬鐵軟，鋼鐵合用才能使刀劍具有理想的性能。又如明朝曹照撰的“格古要論”一书中的“金鐵論”，也詳細地叙述了檢查金、銀、銅、鐵及各种合金的綜合方法。其中对鋼鐵的檢查有这样的一段記載：“鑄鐵出西番，面上有旋螺花者，有芝麻雪花者，凡刀劍器打磨光淨，用金絲研之，其花可見，价值过銀，……假造者是黑色，宜仔細辨驗。”这充分証明我国已早在三四百年前就广泛应用現代的宏观分析方法来研究金属材料的质量了。

在热处理方面我們的祖先也留下了很丰富的知識，例如上述“天工开物”第十卷中，就热处理的作用有一段記載：“凡熟鐵、鋼鐵，已經炉鍤，水火未济，其質未堅，乘其出火之时，入清水淬火，名曰鍵鋼、鍵鐵、言乎未鍵之时，为鋼为鐵，弱性犹存也。”这說明淬火能有效地提高鋼件的强度和硬度，并在当时已广泛地应用它来提高生产工具的性能。

从上面所列举的几个例子就可看出：我国古代劳动人民在劳

动生产和与自然界作斗争中，对金属冶炼、加工及检验等方面均已有了很高的技术成就，对金属学的发展历史作出了巨大的贡献。但是由于长期以来的封建统治阻碍了生产力的发展，随后又有帝国主义势力的侵入，它们互相勾结，使我国的工业长期处在落后的状况，这也就更妨碍了我国人民在金属学方面的进一步研究和发展。

就在这一时期内，西方的某些国家却建立了比封建社会进步一些的资本主义社会，在当时促进了生产力的发展。随着资本主义工业的兴起，特别是机械工业发展的需要，对金属材料的要求提高了。因而促使人们进一步地研究金属，寻找新的金属材料，改善金属材料的性能，逐渐在生产实践中积累了大量有关金属的知识，使金属学与热处理发展成为一门独立的科学。

在金属学这门科学的发展过程中，俄国的一些学者们曾起了很大的作用。

1831年；俄国工程师 II. II. 安諾索夫在乌拉尔兹拉托乌斯托夫工厂工作的时候，开始利用显微镜来研究金属。同时安諾索夫根据新的科学研究方法，证明了金属材料的性能不仅与化学成分有关，并与其内部结构（金属组织）有关，这给揭露金属的秘密这个伟大的科学任务起了一个极为重要的开端。

Д. К. 契尔諾夫（1839—1921年）在创立金属学理论工作方面作出了极为辉煌的成就。他奠定了金属学的基础，将金属学从纯粹叙述一些现象的金属知识，发展成为一门建立在理论基础上的科学。从而不仅能用科学理论解释金属性能变化的原因，并且根据金属内部组织变化的规律，人为地可以用改变金属结晶条件及用机械加工和热处理的方法，改变金属的组织和性能，使金属学成为一门真正有发展的科学。

1868年，契尔諾夫在俄国奥布霍夫炼钢厂工作时，用肉眼直

接觀察出鋼在加热或冷却过程中，其結構在某一定溫度時會發生一個突然的變化——即發現了“鋼的臨界點”，並指出此點隨成分的不同而變化。“鋼的臨界點”的發現不僅奠定了熱處理工藝的理論基礎，揭露了鋼淬火之謎；同時也為研究金屬性能、組織、成分、溫度等彼此內在聯繫和變化規律的科學——金相學奠定了基本理論。此外契爾諾夫還對金屬結晶的理論，鋼錠組織的研究，熱處理理論，以及變形的滑移線概念等很多金屬學中極為重要的部分，作出了極有創造性的理論成就。由於Д. К. 契爾諾夫對金屬學及熱處理這門科學的偉大貢獻，當他在世時，就被全世界公認為“金相學之父”。

近代金屬學的繼續發展，要求用更精密的物理及化學儀器和新的科學方法來研究金屬，不斷地擴充在金屬物理及化學領域的知識，經過許多勞動人民（包括各國的許多化學家、物理學家、金屬學家在內）進行了無數次的實驗，研究了數百種金屬系的性質，為金屬學這門科學打下了更為牢固的基礎。

在搜集、分析和總結大量實驗結果方面有突出成績的是俄國學者庫爾納可夫院士，英國學者羅伯茨-奧斯汀，法國學者奧斯孟德，德國學者馬丁和塔曼等。

蘇聯在十月革命後，由於生產力得到了解放，有關金屬及合金的科學研究工作得到了極為迅速地發展。蘇聯的一些學者們對近代金屬學作出了極有價值的貢獻。例如庫爾納可夫、巴依可夫、庫爾久莫夫、施台因別爾格、包奇瓦爾、古德錯夫、明克維奇等均對金屬學的發展有過極重要的作用，關於他們的成就將來在講授金屬學與熱處理課程內容時再詳細介紹。

和蘇聯一樣，解放了的新中國，在中國共產黨的領導下，使得長期被束縛着的生產力獲得了解放，使我國勞動人民都有可能發揮自己的才能和智慧，因此，我國社會主義的各項建設事業，得以

一日千里的形势向前跃进。

我国鋼鐵工业发展的情况，在第一篇“金属冶炼”中已詳細地介紹了。我国机械制造业在以鋼为綱、全面跃进的方針指导下，也同样地向重型、大型、精密、尖端等方面飞跃地发展。作为机械制造业中一个对产品质量有很重要影响的工艺部門——金属学与热处理，也必然和其他金属加工工艺一道向前跃进。

解放前我国是一个在經濟和文化上都很落后的国家，很多新的科学根本談不到。金属学及热处理方面更是一穷二白，不仅高等工业学校中沒有这門专业和相应的實驗室来培养这方面的专业人才；就是生产部門也沒有一个象样的車間或工段，甚至有的工厂連热处理操作技术都掌握在外国人員手中，不讓我国工人学习。那时我国机械制造工业是处在半殖民地性质的状况，只能修修配配，談不上制造，所以也就更不能談什么产品的热处理。

解放后，在中国共产党和毛主席的领导下，很快地建立起了各种制造工业；金属学与热处理这一門科学自然也就被十分重視起来。在苏联的先进技术和设备大力支援的情况下，几年来，我国各高等工业学校相繼設立了金属学与热处理专业，建立了現代化的實驗室；在科学硏究单位，成立了專門的金属研究所，同时也在全国范围内建立起許多研究中心；在我国专家和苏联专家指导下，培养了成千上万的金属学与热处理专业人才；在各大型現代化的机器制造厂中，如汽車厂、拖拉机厂、重型机器厂、机床厂等，均建立了热处理車間，在中小型企業内，也建立了热处理工段和實驗室。短短的几年来我国在金属学与热处理這門科学中取得了很大的成績。这样快的发展速度只有在社会主义制度下才能作到，在旧中国是根本不能設想的，就是在其他工业发达的資本主义国家中也是不可能作到的。

1959年4月13日国家統計局发表的“关于发展国民经济的

第一个五年(1953年到1957年)計劃执行結果的公報”中指出：“第一个五年計劃期間內，生产了許多种我国从来所沒有的新的工业产品。鋼鐵工业方面有：高級合金結構鋼、特殊仪表用鋼、硅鋼片、造船鋼板、鍋炉用无縫鋼管、50 公斤的重軌等重要鋼材。1957 年鋼材品种已达4,000 种。鋼材自給率在1957 年已經达到86%。”这些成就与金属学和热处理是不可分割的。沒有金属学与热处理的研究，是不能控制这些鋼材的質量的。

1958年全国大跃进，特別在机械制造工业方面，由于貫彻了党的社会主义建設总路綫的方針，破除迷信，解放思想，鼓足干勁，大搞生产和技术革命，更获得了輝煌成就。正如1959年4月14日国家統計局发表的“关于1958年国民经济发展情况的公報”中指出：“1958年試制成功了許多新产品，其中有：多种低合金高强度結構鋼、复合不銹鋼板、高度550 毫米的大型工字鋼、容积1,513 立方米的高炉、2,300 毫米中板轧机、容量25,000 千瓦的火力发电设备、載重5,000 吨的海輪、2,500 吨的锻造水压机等”。这些新产品的制造过程中，金属学与热处理工艺和其他制造工艺一样，起了极大的作用。此外在球墨鑄鐵的生产中，不論在生产效率、机械性能及应用方面，都大大超过了資本主义国家的記錄，这更是与金属学和热处理方面的发展分不开的。

目前，我国在研究金属的內耗，奧氏体的中溫轉变等方面正在向世界先进水平迈进，并且开始利用电子显微鏡和示踪原子来研究金属学的各种問題。热处理方面已經能制造机械化及自动化的设备和高頻淬火设备，采用了許多先进工艺，如等温淬火、快速加热、快速回火、蒸气处理、气体渗碳，中薦渗碳、氰化、硫化和磷化等。这些方法都能有效地提高产品质量和生产率，为发展金属学提供了实际基础。

当我们了解到金属学与热处理这門科学的内容和其发展过程

以后，还必须了解各种研究金属的方法，因为金属学的发展是与研究金属的实验分不开的，很多重要的规律都是从实验中发现的。

为了研究金属材料内部的各种变化规律，可以把金属零件在工作过程中进行实验；也可以由金属试样的实验研究，了解金属零件在机器中工作的情况；最后进行理论的归纳。

随着近代科学技术的发展，研究金属及合金的方法愈来愈多，使我们对金属的科学知识，了解得更加深入和广泛了。今后也必然会随着更新的研究方法的应用，而使金属学更加发展和完善。

常用的研究金属及合金的方法有宏观分析法、显微分析法、X-射线分析法、热分析法等。简述如下：

### 宏观分析法

在金属断面上或在特制的试样表面上用肉眼或用低倍率（不超过30倍）放大镜来研究金属内部结构的方法，称为宏观分析法或粗晶分析法，所见到的金属组织称为“宏观组织”。

宏观分析法能显现出铸造金属中晶体的粗细、形状和分布情况（枝晶构造）；能显现出变形金属中的纤维组织；能显现出金属中的缩孔、疏松、裂纹、气孔、非金属夹杂物，以及钢中硫磷的不均匀分布等缺陷；还可判断焊接零件、锻件及热处理零件的质量。因此，宏观分析法在实际中应用非常广泛。

宏观分析法很简单，不需要什么设备，可以直接在零件表面上，金属断面上进行观察研究；但更常见的是将欲检查的零件或试样表面，经过磨光并用特种试剂浸蚀后再进行研究。由于试剂的浸蚀对各种组织显示不同的溶解能力和着色能力，因而可以更清晰地辨认各种不同组织和扩大显微孔洞、裂缝等。

图69所示为曲轴的宏观组织图，由图上可以很清楚地看到锻造后的纤维组织。图70所示为铜锭的宏观组织图，由图上可以很清楚地看到柱状结晶。

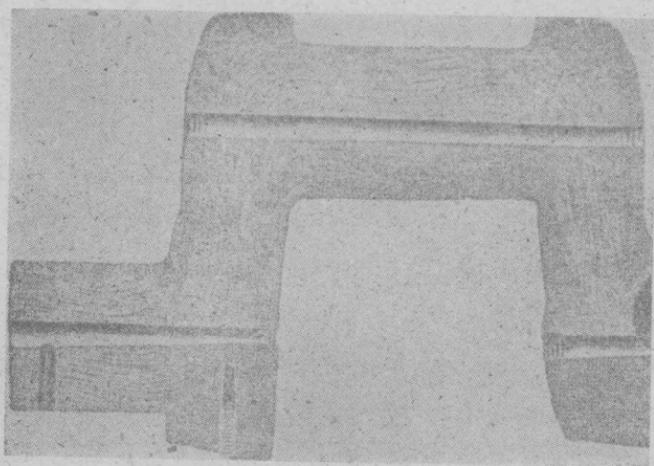


图 69. 曲軸的宏觀組織圖。

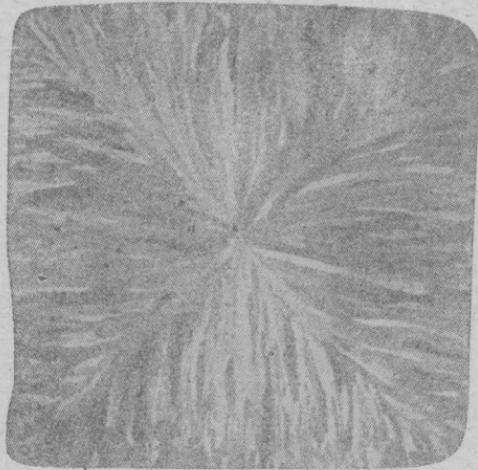


图 70. 銅錠的宏觀組織圖。

### 显微分析法

利用“金相显微鏡”或“电子显微鏡”在 75~2000 倍甚至 200,000 倍的放大倍率下研究金属内部組織的方法，称为显微分析。所觀察到的金属組織称为“显微組織”。

显微分析是研究金属的最主要方法，在科学的研究和工业生产中应用极广。

显微分析能测定晶体的大小及形状；确定合金的组织及成分；显示各种加工后的组织；显露各种显微缺陷（非金属夹杂物和显微裂纹等）；判断热处理的质量；查明机械性能不合的原因等。

进行显微分析时，需制备特别的试样。因为金属是不透光的，只有在显微镜下利用金属反光表面的光线来观察金属内部的组织。因此，试样须经磨光并用特殊金相砂纸细磨后，还要进行抛光或电解抛光，最后还要用特种试剂加以浸蚀或电解浸蚀，使其能更清晰地显示出显微组织，以便在显微镜下观察，或将显微组织摄成照片。

普通金相显微镜采用普通光源，放大倍率75~2,000倍。除光学显微镜外，在研究金属时，为了分析金属内部更微细的质点，还常应用电子显微镜，它的放大倍率可达200,000倍。目前我国已能自己制造这种电子显微镜了。

图71为纯铁的显微组织图。图72为含碳0.8%的钢的显微

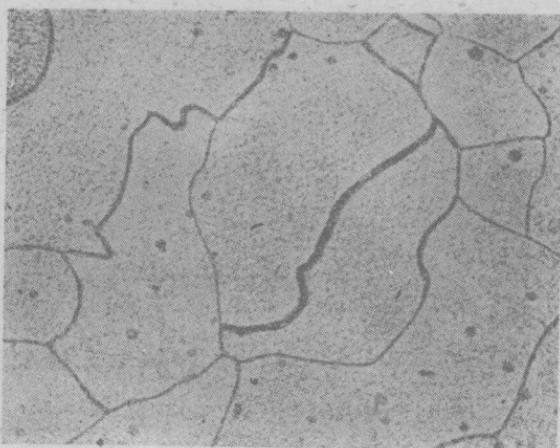


图71. 纯铁的显微组织。



图 72. 含碳 0.8% 鋼的顯微組織。  
組織圖。

### X-射綫分析法

X-射綫分析法也是研究金屬的一種重要方法。利用X-射綫可以進行金屬的透視，以查明鑄件、鍛件、焊接件等內部的缺陷；還可用之進行金屬的結構分析，測定金屬晶格中原子排列的情況，原子間的距離，從而確定金屬的晶格類型；X-射綫還能進行化學光譜分析，即金屬化學成分的定性和定量分析。

對於更厚剖面的金屬還可用 $\gamma$ -射綫進行分析研究， $\gamma$ -射綫的波長較X-射綫更短，具有更強的穿透力。

自从进入原子时代以来，广泛地应用“示踪原子”研究金属内部原子的扩散和自扩散問題。

### 热分析法

金属或合金状态的任何改变都有放热或吸热現象伴随发生。热分析法就是要查明发生放热或吸热現象时的那个温度，也就是在加热或冷却过程中，每隔一定时间，测量一下金属或合金的温度，把温度和時間的关系繪成曲綫，如图 73 所示。曲綫上的折点或水平綫就表明金属或合金中有某种状态轉变而发生的放热或吸

热的温度，这些状态轉变温度称为临界点。苏联学者庫爾納可夫院士曾用热分析的方法，研究了很多金属及合金系統。

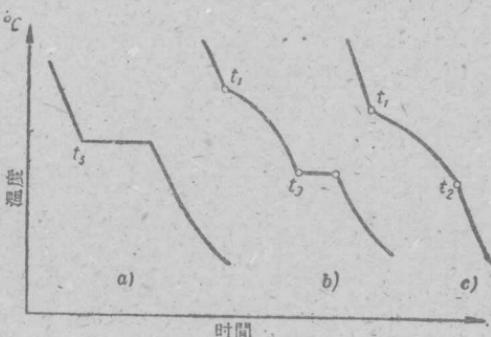


图 73. 冷却曲綫：  
a—純金属； b 及 c—合金。

测定临界点还可用热膨胀分析法、电阻分析法和磁性分析法。

**热膨胀分析法**就是觀察或測量試样在加热、冷却或等温条件下长度变化的方法。試样长度的变化表明金属中发生某种状态轉变时因热效应而产生的体积变化。这个方法最常用于测定鋼的临界点。

**电阻分析法**就是测定电阻随温度而发生的变化，或在温度不变的条件下，电阻因金属或合金内部轉变而发生的变化的方法。

**磁性分析法**就是测定鋼件在加热时或在恒温下其磁性因金属内部发生某种轉变而变化的方法。**磁力探伤法**是利用磁性反应檢查零件表面层或内部的缺陷(裂縫、孔洞等)。

## 第一章 机械制造业中所用金属 及合金的基本性能

在現代的机械制造工业中所采用的金属及合金，必須具有合

乎机械制造所需要的物理、化学、机械和工艺性能，才能满足零件的功用要求，才能用較简单的工艺方法将零件制造出来。

在机械制造工业中所用的金属材料是以合金为主，很少用純金属。合金是以一种金属为基础，与其他的金属或非金属一同熔炼而制成的复杂物质，它在液态时能互相溶解，在固态下具有金属的特性。合金常比純金属具有更好的机械和工艺性能，并且由于化学成分的改变，可以在很大的范围内改变其性能，很多合金还可用热处理的方法使性能改变，因此，在现代工业中合金被广泛地用来制造各种零件。最常用的合金是以鐵为基础的鐵碳合金，如碳钢、合金钢、各种鑄铁等；以及铜、铝等为基础的有色合金。

设计和制造零件时，应根据零件的技术要求和经济条件，选择具有合乎所需性能的合金。

## § 1. 金属及合金的物理和化学性能

### 金属及合金的物理性能

金属及合金的物理性能就是指它们的比重、熔点、热膨胀性、导热性、导电性、磁性和颜色等。合金的物理性能随其化学成分而变动。常用金属的物理性能数据见表 6。

#### 比重

单位体积金属的重量叫做比重。金属及合金的比重直接决定零件的重量，因此，这个物理性能在机械制造业中有很重要的意义，特别在飞机、汽车等交通运输车辆制造业，以及现代尖端技术方面，如导弹、宇宙火箭、人造卫星等的设计和制造中，零件的重量更是极其重要的关键问题。高强度的轻合金——铝、镁的合金在现代工业中的地位愈来愈重要，例如某种铝镁合金的强度和钢很接近，而它的比重只有 1.8 克/厘米<sup>3</sup>左右，但钢的比重却是 7.8 克/厘米<sup>3</sup>，采用这种合金代替钢材制造同样大小的零件，则重量可减轻

表 6. 常用金属的物理性能

金 属 名 称	化 学 符 号	比 重 (克/厘米 <sup>3</sup> )	熔 点 (°C)	线膨胀系数 $\alpha(10^{-6})$	导电率 ( $\times 10^4$ )	比 电 阻 ( $\times 10^2$ 欧姆·毫米 <sup>2</sup> /米)
鋁	Al	2.7	660	28.1	37	2.7
鈮	W	19.1	3400	4.0	18.9	4.9
鐵	Fe	7.87	1539	11.7	10.05	9.9
鎂	Mg	1.74	650	25.8	23	4.2
鑑	Mn	7.3	1230	23.0	23	4.4
銅	Cu	8.93	1083	16.8	64	1.56
鎳	Ni	8.9	1452	12.8	8.5	11.8
錫	Sn	7.3	231	2.0	8.8	11.1
鉛	Pb	11.34	327	29.09	4.9	20.4
銀	Ag	10.53	960	18.9	68	1.47
鋅	Zn	7.14	419	33	17	5.92
鉻	Cr	7.10	1765	8.2	38	2.6

至  $\frac{1}{4} \sim \frac{1}{3}$ 。

### 熔点

金属及合金的熔化温度(熔点)在机械零件的制造和使用方面也很重要，金属的熔点低可以大大改善铸造工艺和焊接技术。易熔合金可以用来制造印刷铅字和防火安全阀的零件等；难熔合金可用来制造耐高温的零件，在火箭、导弹、燃气轮机、喷气飞机等方面广泛应用。

### 热膨胀性

金属及合金受热时体积要胀大，这种性能叫热膨胀性。热膨胀性可用线膨胀系数( $\alpha$ )来表示。在精密仪器及无线电真空管制造方面，尽可能要求所采用的金属具有接近于零的线膨胀系数，因此，常采用一些复杂的合金。在使用两种不同金属制成的一个零件时，也应考虑到它们的热胀性是否接近，否则当受热时将会因膨胀的不等而使零件弯曲或变形。

### 导热性

金属能够传导热的性能叫导热性。这个性能在机械制造业中也非常重要，因为金属零件当加热或冷却时，常由于其内外的温度差异而产生不等的膨胀或收缩，而在金属内部产生内应力，当内应力大于金属强度极限时，就会使金属内部发生裂纹。金属的导热性愈差，则在加热或冷却时所产生的内外温度差愈大，内应力也就愈严重，金属零件也就很容易因急剧加热或激冷而破裂。这个性能对压力加工、热处理的加热规范，以及焊接的工艺，均有直接的影响。对高温工作下的零件，如内燃机的活塞等，金属的导热性也很重要。导热性差，则零件散热慢，因而常会引起由于温度过高而损坏零件的危险。铜和铝的合金导热性好，常用来制造需要高温散热条件的零件。

### 导电性

金属及合金传导电流的能力叫做导电性。银的导电性最好，但因它是贵重金属，所以在工业上应用较少。工业上用来做为导电的金属是铜和铝及它们的合金，纯金属较合金具有更好的导电性。有时我们也需要一些导电性不好（即电阻很高）的合金来制造灯泡、电热器、变阻器等零件。对这些高电阻合金，除要求它们的电阻高以外，还要求有高的熔点和在高温下能很好抵抗氧化的能力。镍铬合金是工业上常用的高电阻合金。

### 磁性

金属能导磁的性能叫做磁性。铁、钴、镍等均具有较高的透磁性，称之为磁性金属，常用于电机制造业中（发电机、电动机、变压器等）或通讯工具方面（电话机、电报机等）。

### 金属及合金的化学性能

金属及合金的化学性能就是指金属及合金能抵抗氧化或其他介质的侵蚀的能力。这种性能对机械制造有很重要的意义，在设