

# 萬用電表設計

邱 傳 訓 著



中國科學圖書儀器公司  
出版

# 萬用電表設計

邱傳訓著

中國科學圖書儀器公司  
出版

# 萬用電表設計

版權所有

不准翻

52215

一九五二年十月初版

『定價人民幣一萬元』

編著者 邱傳訓

出版者 中國科學圖書儀器公司  
上海(18)延安中路537號

總發行所 中國科技圖書聯合發行所  
上海中央路24號304室  
電話19566 電報掛號21968

分銷處 中國科學圖書儀器公司  
南京：太平路32號  
廣州：永漢北路204號

## 引言

萬用電表<sup>(1)</sup>，即複用電表<sup>(2)</sup>或伏歐毫安表<sup>(3)</sup>，亦稱電路分析器<sup>(4)</sup>。爲一個高靈敏電流計藉電路的變換配合，以供多種類及多量限的量電之用，使應用者對電路情況，得以瞭如指掌。故萬用電表當爲我電業工作者不可或缺之利器，誠如狩獵者之有鷹犬然。

商品萬用電表不但價格高昂，且因大量製造之故，其準確度未必件件可靠。自製萬用電表如能合理設計和精心製作，不但能節省金錢，且可符合設計者的特殊要求，得到價廉和物美的雙重利益。讀者祇要了解萬用表中各系的作用原理，有條不紊地進行設計與製作，則自製精確滿意的萬用表，絕非難事。

本書以基本電學理論爲基礎，分析萬用表各系的工作原理和設計方法。取材齊全，凡屬於萬用表範圍內各種測試方式，羅列無遺。此外並有下列三個特點：

（一）編排系統化：依設計應循路線編排，使整個設計過程，順利進展，決無混亂顛倒以至進退維谷之弊。

（二）公式通用化：公式準確可靠，骨架簡單明朗，計算時代入即得。

(1) Universal Meter

(2) Multirange Meter

(3) Volt-ohm-milliammeter

(3) Circuit Analyzer

(三) 數字精確化：附表中各項數值，在演算過程中均採取四位以上有效數字<sup>(1)</sup>，並用計算機搖出，堪稱精確。讀者苟能直接採用，可免繁複操算之勞。

至於配裝方面，對零件的選取以及電阻的修配，均有經驗介紹。初學者並可參照書末連續性設計實例，以作借鏡。

本書承錢尚平先生詳為校正，陸鶴壽先生提示寶貴意見，均此誌謝。

著者於滬濱 1952.5

---

(1) 四位有效數字的最大誤錯率(Percentage Error)為 0.1%，其意義為一數不論屬整數或小數，自有效數字中最大位數的一位起，連續採用四位原數，以後的數字可改成零。例如 125.322 可簡化成 125.3，1004999 可簡化成 1004000 或 1005000，.000123456 可簡化成 .0001234，但萬不可改成 .0001，因如此扣去的數字似乎很小，但和原數相比，其誤錯實大至 20%。

# 目 錄

第一 章 永久磁鋼動圈電流計.....	1
(一)動圈電流計的作用原理.....	1
(二)動圈電流計的內部結構.....	4
(三)表頭選擇及靈敏度的簡便測試.....	5
(四)表頭內部的檢視和必要的修整.....	8
(五)表頭靈敏度的擴展.....	9
(六)表匣改裝和指針放長的參考.....	11
第二 章 表頭特性的測定.....	13
(一)定度規律的鑑定.....	13
(二)用標準電流計測定表頭靈敏度.....	14
(三)電阻替代測定表頭內阻法.....	15
(四)分路半負荷測定表頭內阻法.....	16
(五)用滑線電橋直接測算表頭內阻法.....	19
(六)用歐姆定律測算表頭靈敏度.....	21
第三 章 直流電流測量系.....	24
(一)量限分檔的選定.....	24
(二)開路置換式分流器計算.....	27
(三)閉路抽頭式分流器計算.....	28
第四 章 電阻測量系之一——串連測量.....	31

(一)歐姆表的作用原理.....	31
(二)歐姆表標準檔設計.....	32
(三)歐姆表倍率檔設計.....	34
(四)歐姆表內電阻的配算.....	36
(五)電池電壓變動的抵償.....	37
(六)串連式零歐姆調整器的計算.....	38
(七)歐姆表的量限和定度.....	41
<b>第五章 電阻測量系之二——並連測量.....</b>	<b>48</b>
(一)並連測量的原理和計算.....	48
(二)量限標準的指定和分路抽頭點的求法.....	50
(三)並連歐姆表的定度.....	54
<b>第六章 直流電壓測量系.....</b>	<b>56</b>
(一)每伏脫歐姆數的意義.....	56
(二)倍率器計算.....	57
(三)倍率分檔的方式.....	59
<b>第七章 交流電壓測量系.....</b>	<b>61</b>
(一)交流電的平均值.....	61
(二)有効值和平均值的折算.....	63
(三)氧化銅整流器.....	65
(四)整流器的接法.....	66
(五)交流倍率器的計算.....	69
(六)交流定度分流器.....	71
(七)交流電壓表的定度.....	73

<b>第八章 交流電流測量</b>	79
(一)交流電流測量的原理	79
(二)電流變壓器的配裝和接法	80
<b>第九章 音頻功率及電平測量</b>	82
(一)音頻電壓測量	82
(二)音頻功率計算	83
(三)電平和分貝	83
(四)增益和減損的比較計算	85
(五)固定標準分貝值計算	87
(六)分貝表刻度和累加分檔的測讀	89
(七)阻抗配合及阻抗失合時分貝讀數的矯正	90
(八)奈波和 VU	92
<b>第十章 感應量及電容量的測量</b>	94
(一)感應電抗及電容電抗	94
(二)耗阻與電抗的合成阻抗	96
(三)電感電容測量的原理和計算定度	97
(四)電感電容測量的倍率分檔	103
(五)電感電容測量時應行注意事項	105
<b>第十一章 萬用電表的配裝</b>	107
(一)面板的選製	107
(二)電路轉換的方式	108
(三)耗阻的選擇及修整	110
(四)耗阻的校核——簡易電橋法	114

(五)刻度片的繪製.....	117
<b>第十二章 實施設計的步驟及應用公式集要.....</b>	<b>119</b>
(一)設計順序圖.....	119
(二)應用公式集要.....	120
<b>連續設計實例.....</b>	<b>124</b>
(一)高級萬用電表.....	124
(二)袖珍式萬用電表.....	136
<b>成品萬用表電路及裝配的參考.....</b>	<b>143</b>
(一)業餘製作伏歐毫安表.....	143
(二)中級伏歐毫安表,辛浦森240型.....	144
(三)高級萬用表,辛浦森260型.....	146
(四)高級軍用表 I-176 型.....	147
(五)Radio City Products 449 型.....	149
(六)Triplet 630 型.....	149
(七)Precision 85 型.....	149
<b>附表.....</b>	<b>150</b>
(一)基本電學公式單位對照表——附電流電阻及電壓實用單位 定義.....	150
(二)電容器色譜表.....	151
(三)常用電阻線規格表.....	152
(四)軟銅線導電性能表.....	153
(五)AWG, BWG, SWG 20—40 線徑及切面對照表——附公 厘,密爾的長度及面積換算式 .....	154

# 第一章

## 永久磁鋼動圈電流計

### (一) 動圈電流計的作用原理

以構造和作用原理來分別，電流計有多種類型，一般因靈敏度較低，攜帶和使用不方便以及表面刻度不勻稱等缺點，不宜作萬用電表之用。迨 1885 年，由達松凡爾檢電表 (D' Arsonval

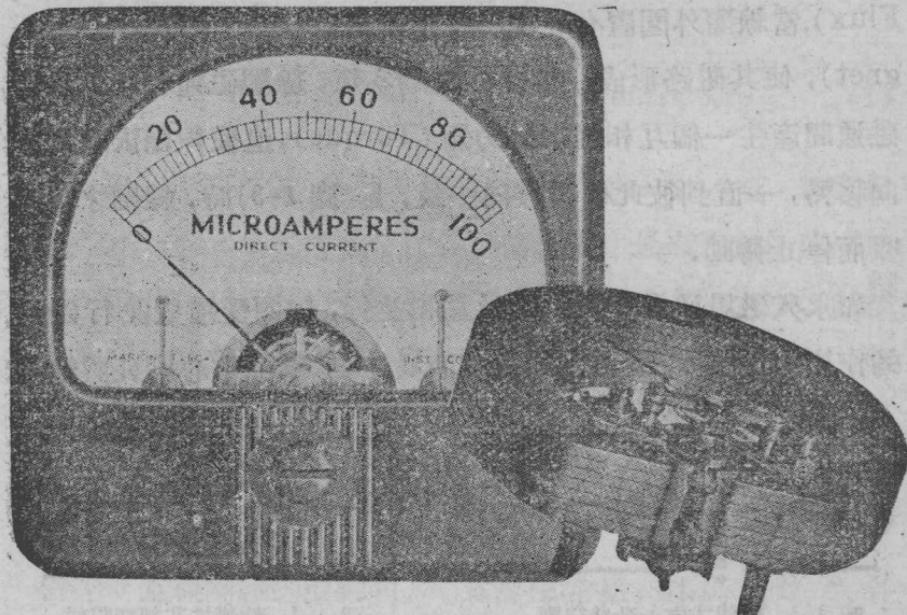


圖 1-1 永磁動圈電流計

Galvanometer)演進成輕巧便攜的韋斯登動圈電流計 (Weston Movement) 後，用途大為擴展，目前所有萬用電表的表頭幾無一不屬此式，蓋以其缺點盡除而優點俱備之故。

動圈電流計的作用原理是一個通有直流電流的輕巧線圈，作

用在一個永久磁場 (Permanent Magnet Field) 的空隙 (Air gap) 中，產生相對力矩的結果。圖 1-2 在一個線圈  $L$  中通了直流電流，依右手定則 (Right Hand Rule) 產生自下而上方向的磁通 (Magnet Flux)，當線圈外圍置有一塊馬蹄形永久磁鋼 (Permanent Magnet)，使其磁路形成一個圓柱體的空隙，線圈磁通和永久磁場磁通間產生一個互相推拒的力矩 (Torque)，迫使線圈依時針方向移轉，一直到彼此磁通方向一致，見(圖 1-3)時，線圈才被緊吸而停止轉動。

如永久磁場通過空隙的磁通互相並行，線圈受這些並行磁通的作用力，將隨線圈所處的角度而異。故空隙中心應裝置軟鐵

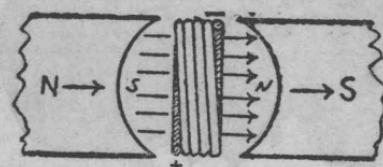


圖 1-2 磁場磁通和線圈磁通  
間產生相對力矩。

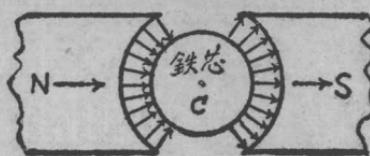


圖 1-3 磁通方向一致後線圈  
停留不動。

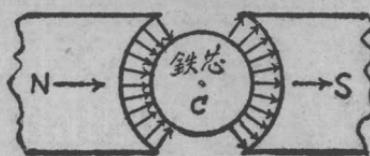


圖 1-4 軟鐵柱芯把空隙磁  
通集中起來。

柱芯 (Iron Core) 一個，因軟鐵的導磁率遠較空氣為高，故把穿過空隙的磁通集中而束成以柱芯為中心的雙扇形 (圖 1-4)，這樣非但平均了磁場對線圈的作用，抑且因磁阻 (Reluctance) 和磁漏 (Magnet Leakage) 的減小，大大地增加了電表的靈敏度 (Sensitivity)。

設  $T$  為推動線圈的轉力，單位為達因公分。

$B$  為磁隙中的磁通密度，單位為磁力線數/平方公分。

$I$  為通過線圈的電流，單位為安培。

$L$  為線圈邊的長度，單位為公分。

$R$  為線圈半徑，單位為公分。

$N$  為線圈圈數，則：

$$T = \frac{2BILNR}{10} \text{ dyne-centimetre} \quad (1)$$

線圈軸的上下二端，各裝有游絲 (Hair Spring) 一盤，經常把線圈平衡在圖 1-2 的零值位置。當線圈中通有正向的直流電流，線圈便依時針方向轉動，但因受了游絲張力 (Tension) 的抗拒而在一定的角度處停留下來。依虎克定律 (Hook's Law)，線圈軸的扭轉角，正比於所受的扭力  $T$ ，即：

$$\theta = KT = \frac{2KBINR}{10} \quad (2)$$

式中  $\theta$  為線圈軸的偏轉角， $K$  為游絲常數，因  $B, L, N, R$ ，各項也都是不變數字，故線圈的偏轉角  $\theta$  正比於通過線圈的電流

1. 所以標度片的電流(電壓同)刻度，可以達成均勻一致。

## (二) 動圈電流計的內部結構

圖 1-5 及 1-6 為電表結構剖視：PM 為馬蹄形永久磁鋼，由

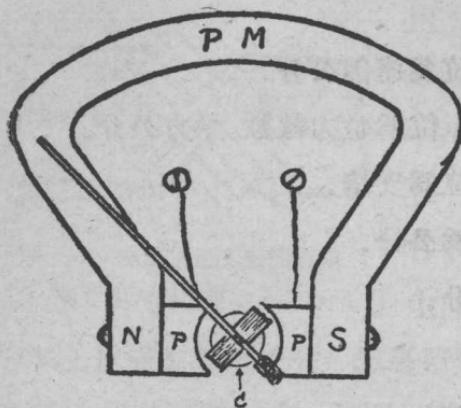


圖 1-5 永磁動圈電流計結構平面。

一個。N 為鋁質管形指針，針頭壓成垂直刀口(Knifeedge)，針尾有蜷曲銅片或螺旋形銅絲圈等重力平衡物(左右兩邊亦有平衡裝置，與指針互成十字架形)。B 為寶石，硬玻璃或硬鋼質軸承(Bearing)，以支承線圈軸尖，使線圈在磁場空隙中能自由轉動。S 為上下二游絲，盤

鎢，鉻，鈷等含碳鋼或阿爾尼古(Alnico 為鋁，鎳，鈷，鐵合金)系新磁性材料，製成整塊或多片層疊式。P 為磁極(Magnet Poles)。C 為軟鐵柱芯，被非磁性金屬(如銅)支承於磁場空隙中心。F 為輕金屬(鋁)線圈框架，上下各裝硬鋼質軸尖(Pivot)一

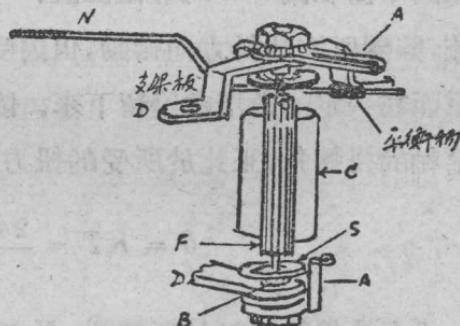


圖 1-6 動作機構剖視。

絡方向相反，以生勻稱的彈力。游絲內端黏連於線圈頂方或底方的接線釘柱上，和圈架絕緣，但和線圈相通。外端各黏連於扭力調整臂A上。調整臂和軸承一起嵌夾於上下支架板D上，轉動調整臂可變化游絲的扭力以改變指針的位置。上調整臂並可藉表蓋上的歪螺絲來推動，以隨時調整指針的零值位置。

電流由電表的(+)接柱通入，經上支架板，上調整臂，上游絲通入線圈，由下游絲，下調整臂和下支架板至(-)接柱流出。(下支架板和表體連接)。

當線圈在磁隙中轉動，割切磁通而過，使鋁框架中感生渦流(Eddy Current)，產生相反的磁效應，阻抑線圈迅速移轉(即曳長移轉時間)及靜止前的左右搖擺，這種現象稱阻尼(Damping)作用。若阻尼過大將延遲響應時間(Response time)，過小則指針在偏轉停留前來回擺動，故阻尼過大過小，均非所宜。

### (三)表頭選擇及靈敏度的簡便測試

萬用電表是一個高靈敏電流計(俗稱表頭)，經電路的配合而作各種量電單位的測試儀器，其要求必須使用手續簡捷明晰，指度數字精密準確而測量範圍廣泛寬闊。說得具體些就是萬用電

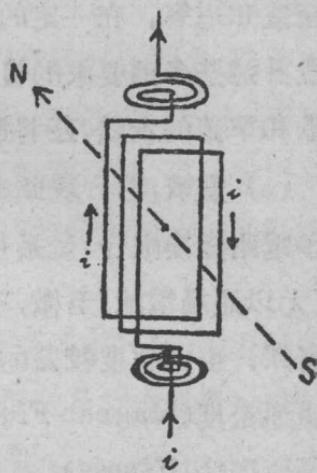


圖 1-7 電流路徑。

表能量直流又可量交流，能量電流，電壓又能量耗阻，甚至能量電感和電容。在一定的準確限度內並俱備足夠的量限分檔。在設計這些多種要求的複用表過程中，首要的條件是選取一個靈敏和準確的表頭，茲將選擇要點列下：

(1) 瞬敏度：表頭靈敏度以愈高愈好，唯有靈敏的表頭，藉了電路變換配合，量系量限才可隨心擴展，且靈敏表頭所耗功率(尤以通過電流)至微，不影響被測電路的常數，故所得讀數符合實際。至靈敏度較差的表頭則反是。表頭靈敏度正比於磁鋼的磁通密度(Magnet Flux Density)，線圈的圈數，反比於游絲的僵硬度(Stiffness)。

(2) 準確度(Accuracy)和穩定度(Stability)：表頭製作材料和結構必求上乘，如磁鋼磁性的持久不退，游絲盤列整齊，長度足夠和彈力均勻。線圈質輕，重心適中，形狀規則和排線勻稱。軸尖和承座間角度適當而平滑無缺損。此外如少受溫度濕度和雜散磁場的作用影響。使用時不拘時間和地點，均能保持讀數的準確和不變。

(3) 精密度：指針偏轉範圍不宜小於 $90^\circ$ ，指針要長(當然表頭要大)，使極小的轉角得有較長的弧線距，以便刻度寬暢，讀數清晰明確。

以電流通入表頭，使指針得滿度偏轉(一般是 $90^\circ$ )，所需電流愈小表頭愈靈敏。或以等強度電流通入多個表頭，所得偏轉角愈大的愈靈敏。一般萬用電表的表頭，其滿限電流自50微安培

(Microampere 即百萬分之一安培)至1毫安培 (Milliampere 即千分之一安培)間，但表頭愈靈敏，價格愈昂貴，購買如此全新的表頭，或非一般人所能負擔，故採用舊表頭或以照相曝光表(如 PH-77-C 係採用 GE DW48 型表頭)，無線電 R.F 表，調諧指示表或其他較靈敏的舊表頭改裝，實為經濟之道，但此等表頭的可用與否，必先經一個初步試驗，以免茫無頭緒而有無從抉擇之感。

試驗時照圖 1-8 以口直接或間接(用導線連繫)合住電表的正接頭，一手緊握鋅或鋁(如舊乾電或鋁質煙盒及打火機等)一塊，和電表負接頭搭觸，試看表針有無偏轉。

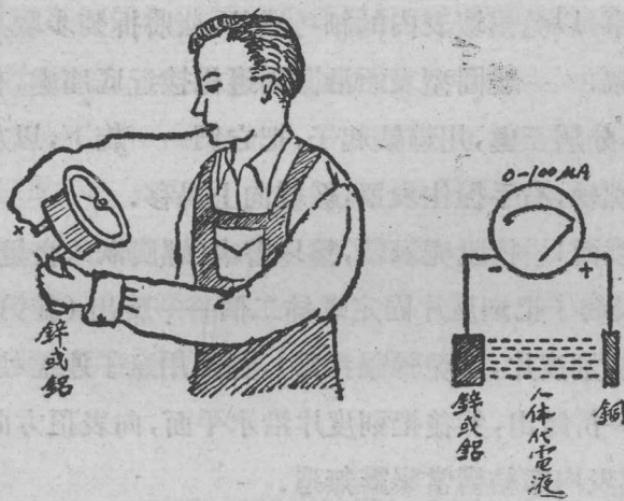


圖 1-8 表頭靈敏度簡便試驗及其相似電路。

讀者也許要奇怪，電路中沒有電池(電動力)何能使表針偏轉呢？原來人體內大量水份中含有鹽類及有機酸類等，配合了表

頭接線銅柱及鋅(或鋁)塊等物質，組成一個形體龐大，內阻極高而電動力低微的電池(前者充電液，後者當作正負電極)。如以一手緊握標準舊手乾電的鋅壳為例，足使  $100 \mu\text{A}$  的表頭得  $90^\circ$  或  $1 \text{ mA}$  的表頭得  $9^\circ$  的偏轉(餘可依此反比推算，但手執及口含正負電極接觸面的大小，或接觸處濕潤的程度對所生效果極有關係，讀者宜注意之)。

#### (四) 表頭內部的檢視和必要的修整

靈敏度合格的表頭，尚須經內部檢視的手續，方定取捨。不過這是一件精細的工作，動手時必須注意力集中，耐性下手，萬不可慌亂從事，以免損壞表內的細巧機件，茲將拆裝步驟列下：

(1) 揭罩：一般圓型表頭沿圓周邊緣接近底座處，有小螺絲銷子三個，分居三處，用鐘錶起子，把它們一一旋下，以左手執住表底接線螺絲，右手握住表罩，緩緩向上揭移。

(2) 移度面：把脫壳表頭，墊以書本(螺腳嵌入書縫)平置桌面，用鐘表起子把刻度片固定螺絲二個一一旋出(旋第二個時，左手應按住刻度片，以免彈擊指針)，隨即用鑷子連擋柱(Bumper)二個一併鉗出，然後把刻度片沿水平面，向表頂方向緩緩抽出，此時電表內部結構當曝露無遺。

(3) 電路檢視：自(+接頭螺絲看起，接線應直接連接寶石座夾板，經游絲進入線圈，由另一游絲，另一夾板經接線連至(-接頭。如果發現內部有耗阻絲並接或串接，應予以剪除(如係串