

万用電表

趙中玉編

煤炭工業出版社

萬用電表

趙中玉編

卷之六
清江先生集卷之六

煤炭工业出版社

199-1-199-2 199-3 199-4 199-5 199-6 199-7 199-8 199-9

内 容 提 要

本書主要講述万用电表的使用和簡單的修理方法，以匈牙利147型万用电表为例介绍了交流电压、电流、电阻以及音量的测量方法和故障的处理方法，它的特点是具体实用，不涉及制造原理和內部构造。

本書可供电气工人閱讀。

王中玉

770

万 用 电 表

赵 中 玉 编

*

煤炭工业出版社出版(社址：北京东長安街煤炭工業部)

北京市書刊出版業營業許可證出字第084号

煤炭工业出版社印刷厂排印 新华书店发行

*

開本787×1092公厘 $\frac{1}{16}$ 印張1 字數16,000

1958年1月北京第1版 1958年11月北京第1次印刷

定一書名：15035·141 印數：0,001—5,000冊 定價：0.11元

目 錄

一、 万用电表的用途及其符号	2
二、 各种测量类别的测量方法	4
(一) 直流电压测量	8
(二) 直流电流测量	10
(三) 直流电阻测量	12
(四) 交流电压测量	16
(五) 交流电流测量	18
(六) 音量测量	19
(七) 其他测量类别	23
三、 一般故障处理方法	24
(一) 仪表故障处理	24
(二) 测量直流电压量程电阻的更换	25
(三) 氧化銅整流器和交流电压量程电阻的更换	27
(四) 测量电流时所发生的故障	29
(五) 测量电阻时所发生的故障	30

一、万用电表的用途及其符号

我們平常所說的万用电表，一般都能測量交直流電壓，直流毫安电流、电阻。目前在我国所見到的万用电表牌号复杂，有的万用电表測量范围除上述几种基本測量类别外，还能測量音量、交流毫安电流、电感、电容，有的附有分流器和变流器，可以測定数十安培的交直流电流。有了万用电表我們就可以很容易检查电气设备的运转情况。当设备发生故障时，我們也可以利用它来确定故障的范围和判断故障的原因。

在拿到一个万用电表以后，我們首先需要了解一下这个万用电表的特性和使用范围。为了更好的識別万用电表，現将常見的符号所代表的意义列于表1：

表1

符 号	表 示 之 意 义	可能出現地点		
		电表 表面	面板	旋 鈕
A. Amp.	安培	✓	✓	
A.C.或~	交流	✓	✓	
A.C. () Vonly	僅交流()以下使用的刻度	✓		
Adj	調整零欧姆值旋鈕		✓	
Com	各量程使用之共用端子		✓	✓
D.C.或—	直流	✓	✓	
D.O. & A.O.	直流及交流	✓	✓	
D.B.或Decibel	分貝，音量增益測量單位	✓		
Hi—Ω	高阻值測量		✓	✓
KΩ	千歐姆	✓	✓	
Lo—Ω	低阻值測量		✓	✓
M—Ω	中阻值測量			✓

MA.	毫安 (一毫安 = $\frac{1}{1000}$ 安培)	✓	✓
MV.	毫伏 (一毫伏 = $\frac{1}{1000}$ 伏特)	✓	✓
Meg. 或 MΩ	兆欧姆 (一兆欧姆 = 一百万欧姆)	✓	✓
Neper.	尼波，音量增益测量单位		
Off.	仪表断电	✓	✓
Ohm 或 Ω	欧姆	✓	✓
Ohms per volt 或 Ω/v	灵敏度为每伏欧姆	✓	✓
Out-put.	测量输出音量增益	✓	✓
R × 1	测出阻值与电表表面所注值相同	✓	✓
R × 10, 100, 或 1000	测出阻值应为电表表面所注值的 10, 100 或 1000 倍	✓	✓
V	伏特	✓	✓
μ.A.	微安 (一微安 = 一百万分之一安倍)	✓	✓
μ.V.	微伏 (一微伏 = 一百万分之一伏特)	✓	✓
Volt Range	Add D.B.	左面一行表示在测量输出增益所用的电压量程。右面一行表示用该量程时，所测得分贝应附加的分贝值	
2.5	0	“O”分贝值在交流 1.73 伏处，以 500 欧姆阻抗值为标准	✓
10	12		✓
50	23		✓
“O”D.B. At 1.73v on 500 Ohm line			
	整流式磁电式仪表	✓	✓
↔ () KV.	仪表本身经 () 千伏耐压试验	✓	✓
→ □	仪表表盘应放水平位置使用	✓	✓
↑ L	仪表表盘应放垂直位置使用	✓	✓
(15)	圆圈内数字代表仪表之准确度，左面符号表示仪表之准确度是 1.5 级①	✓	✓

① 电表之准确度用级数来表示，按苏联规定电气仪表的准确度分为 0.2、0.5、1.0、1.5、2.5 五级，其中 0.2、0.5 作实验室量度用，万用电表一般属 1.5 级，只能作普通测量用，所测结果误差为满刻度值的 ±1.5%。例如用 0 ~ 100 伏一档测量电压，测得读数为 30 伏，由于仪表本身之误差，实际电压值可能为 30 伏 ±1.5% × 100，即 31.5 伏或 28.5 伏。如用 50 伏一档测得 30 伏，则实际电压值可能为 30 伏 ±1.5% × 50，即 30.8 伏或 29.2 伏。由此可以看出，在测量中我们应该选择使指针能得到最大偏转的一档，这样所测的值较准确。

二、各种测量类别的测量方法

使用万用电表前，首先应了解该表是如何转换测量范围的。

有的表用一个旋钮来完成交直流电压、电流及电阻测量的转换(图1)，有的表则用两个旋钮(图2)或三个旋钮(图3)来完成测量类别的转换。


一般按下列顺序来转换测量范围：

- (1)选定测量类别；
- (2)选定量程；按所欲测量范围，选择适合的一档，使指针偏转角度最大，读数较准；
- (3)更换相应的插孔(有的万用电表，其不同的测量类别有不同的测试笔插口，因此应根据测量类别更换相应的插孔)。

现以匈牙利147型万用电表为例说明万用电表的使用方法。

147型表有三个旋钮(见图3)，中间一个旋钮是选择测定类别的。在其上标有 \ominus 交流测量符号(有三个档：A档测量交流电流；V档测量交流电压；outp.档测定低频率增益) \oplus 直流测量符号(亦有三档：O档是表示仪表测量回路已切断；A档测量直流电流；V档测量直流电压)， \otimes 直流电阻测量符号(亦有三档：0.01x档用于低阻值测量，所测得的电阻值是表盘千欧姆值的百分之一；1x档用

圖 1

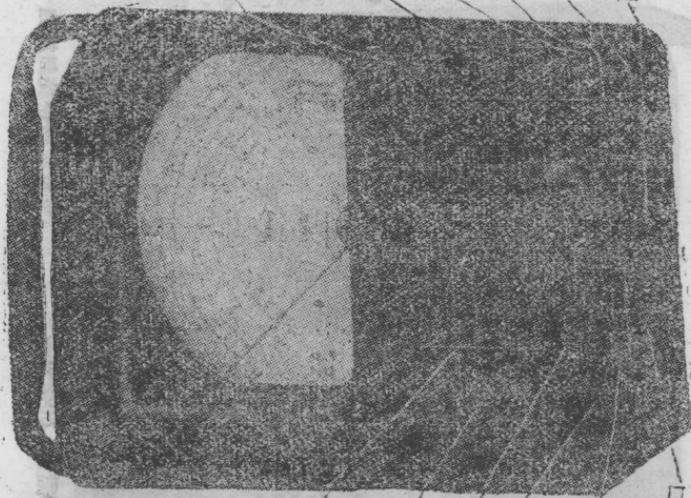

直流电压测量五档
(3~6000伏)

零欧姆調整器

直流电流
12 A 测量一档

直流电压 6000伏插口

直流毫安测量三档

交流电压 6000伏插口

测量输出增益插口

公用及直流負載插口

电阻测量四档

电压、电阻、
电流测量插口

直流60微安测量一档

交流电压测量五档
(3~6000伏)

微安：50微安一档
毫安：10毫安一档
安培：1安培一档


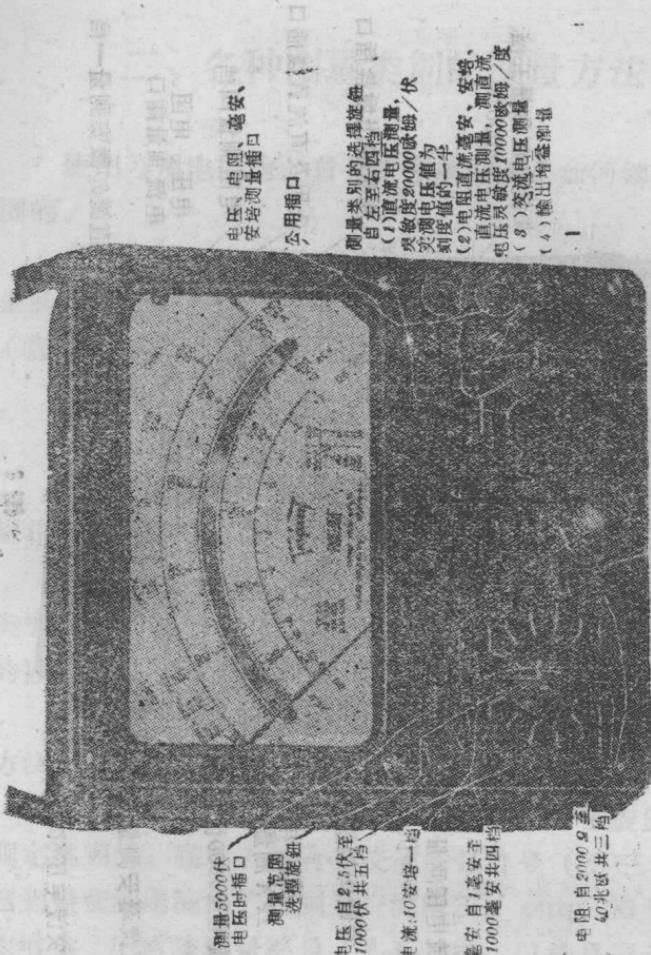


图 2

(001系)

图3

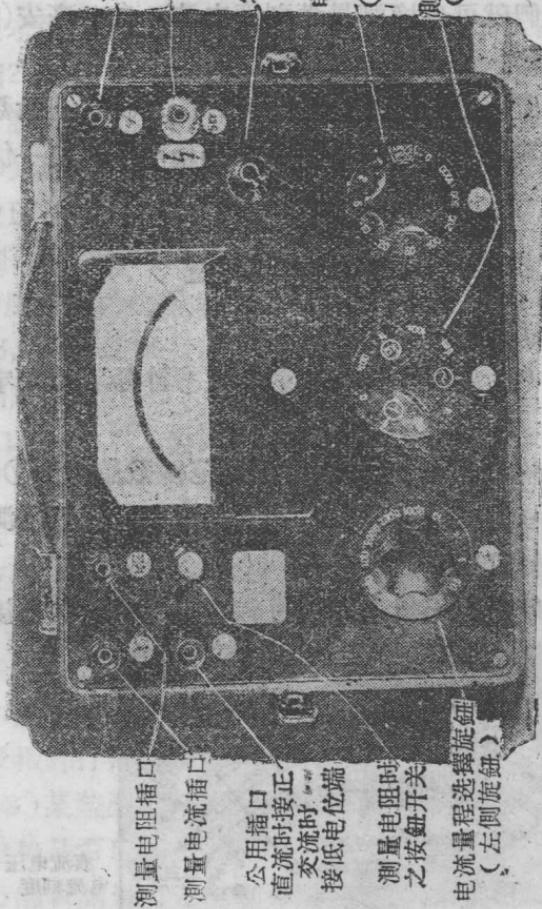

于中阻值测量，所测得的电阻值与表盘千欧姆值相同；
100x档用于高阻值测量，所测得的电阻值是表盘上千欧
值乘100)。

左角旋鈕是电流量程选择旋鈕。若将不同的数字对准
Ⓐ符号，我們就可变换測量滿刻度电流，自一毫安(0.001
安)至十安培。

右角旋鈕是电压量程选择旋鈕的。若将不同的数字对
准ⓧ符号，我們就可以变换滿刻度測量电压，自一伏至一
千伏。另有一档則可測50微安或50毫伏。

(一) 直流电压測量

測試方法：

- (1) 将中間旋鈕上标有测量直流ⓧ符号下的V字，对
准符号④；
- (2) 旋轉右面旋鈕，将所要測量范围数值对准ⓧ符号；
- (3) 将紅色測試筆插在左角+插口中，将黑色測試筆
插在右侧V插口中；
- (4) 看好电源正負，分別將紅、黑二色測試筆接在电

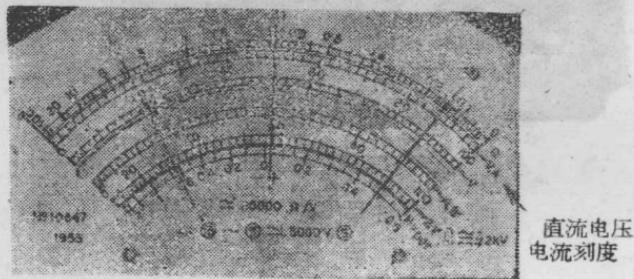


图 4

源的正負極上。讀表方法：直流各量程全是比例等分刻度，所有量程均用一V, A刻度（图4）。

例1.当指針位置在（1），电压量程在100伏，原刻度值就表示电压值，因此讀得所測的电压是20伏。

例2.当指針位置在（2），电压量程在50伏，在一VA刻度所讀得的值，乘 $\frac{1}{2}$ 才是真正的电压值，即40处是20伏，60处是30伏。現指針位置在20伏与30伏之間，因此測得的电压是25伏。

例3.当指針位置在（3），电压量程在200伏，在一VA刻度所讀得值乘2才是真正的电压值。由表讀得的数值为88，将此值乘2，得实际伏特数176伏。

測試注意事項：

(1)如果不知电源的正負，应先将測量范围放到最高一档，如測200伏时可放在1000伏一档上。將試筆在电源上輕輕一触，看指針是否正确。当指針方向正确时，再将測試范围調到200伏。不然指針容易打弯，甚至折断。

(2)在測量具有高感抗电气设备的直流电压时，如直流电机之励磁綫圈等，应注意切断电源前要先将万能表斷开。不然，在切断綫圈电源时，由于自感产生出高压常会将仪表指針打弯或折断。

(3)某些測定仪器中所用的标准电池应具有标准电势，电势是否正确用万能电表根本无法測量，非不得已必須用万能表測量有无电动势时，應該选用灵敏度較高的万用电表。如用147型表測試时，电表灵敏度为 $20,000\Omega/V$ ，

应用不小于0—50伏一档来测量，以使流过标准电池的电流不超过一微安。不然，如果通过电流过大，会使标准电池电势不准，或甚至于会完全损坏。

(二) 直流电流测量

測試方法：

- (1) 先将中間旋鈕直流測量 \ominus 符号下的A字对准符号 \odot ；
- (2) 旋轉左面旋鈕，选择所需要的測量范围；
- (3) 将測試筆插入+及A插孔內。然后看好正負，将万能表串接在电路中，接通电路，就可讀得直流数字(图5)。

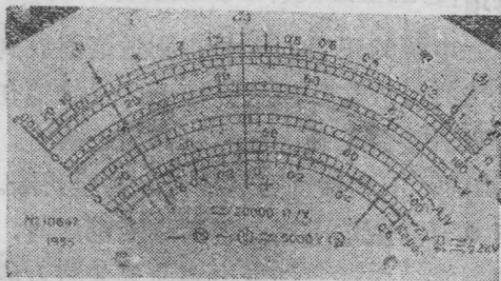


图 5

例1：当指針位置在(1)，电流量程在10安，因此刻度值应乘0.1才代表实际电流值，在电压测量例3中，我們已知道一小格代表2，指針位置(1)在第八格，刻度数为16，实际电流值1.6安培。

例2：当指針位置在(2)，电流量程在0.2，刻度值应

乘以 $2/1000$ (即 0.002)才是实际电流值。刻度讀数为44乘以 0.002 ，因此实际电流值 0.088 安培。我們亦可用心算來測讀，因电流数字是2的倍数，即是88。再看100处是 0.2 安，中間50处应是 0.1 安，現比50稍小一些，因此已知实际数是 0.088 安。

例3. 指針位置(3)，电流量程 0.005 安，实际电流值 0.0045 安。

测量注意事项：由于测量电流时，仪表是串接在电路中的，为了保护仪表免受意外的損失起見，最好是按照图6的方法，用一个开关与电表并联，这样接法的优点是：

(1)有些負荷，如直流电动机等，在开始接通电源时，电流数值非常大，而在电机轉动后，电流又逐渐减小。按照图6的接法，在起动时可先将仪表經开关短接(图6)，待起动以后再将开关打开(图7)，讀取电流数值；

(2)可在不停电情况下，变换电流量程，即先将仪表經开关短接(图7)，变换电流量程，然后再打开开关(图8)讀取电流数值；如仪表

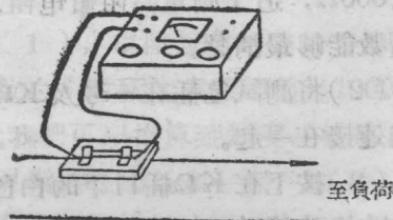


图 6 开关將仪表短路

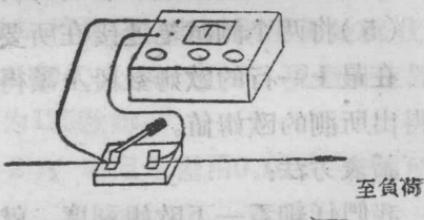


图 7 將开关打开讀取电流数值

有并联短路开关，则一定要停电后再变换量程，否则仪表轉換开关接点会烧损；

(3) 在測試中发现異常情况，电流突然增大时，可立刻用开关将仪表短路，避免烧损仪表。

(三) 直流电阻測量

測試方法：

(1) 在中間旋鈕上⑩符号下，选择适当的一档。 $0.01x$ 一挡可測量从0至 1000Ω ，指針指示一半的中間电阻值是 10Ω ，因此适于測量低电阻。 $1x$ 一挡可測量 $0 \sim 100,000\Omega$ ，中間电阻值是 1000Ω ，因此比較适于測量 $20,000$ 歐姆以下的阻值。 $100x$ 一挡可測量 $0 \sim 10$ 兆欧，中間电阻值是 $100,000\Omega$ ，适于測量高阻值电阻。应选择最适当的一挡，使讀数能够最清楚。

(2) 将測試筆插在+号及 $K\Omega$ 之插孔內，然后将二測試筆連接在一起。

(3) 按下在 $K\Omega$ 插口下的白色按鈕。此时指針就應該向零歐姆处移动。

(4) 将②調整鈕左右移动，使指針正好指在零歐姆处。

(5) 将两个測試筆連接在所要測試的电阻，并按下按鈕，在最上一行的歐姆數段上讀得的电阻值，再乘以倍率即得出所測的歐姆值。

讀表方法：

我們仔細看一下歐姆刻度，就会发现它的刻度与电压电流刻度相反，电压电流刻度的数值是按順時針方向增

大，而电阻刻度則正好相反。当指針完全偏轉时，电阻值是零，而愈向逆时針方向則讀數愈大，当指針完全不动时，

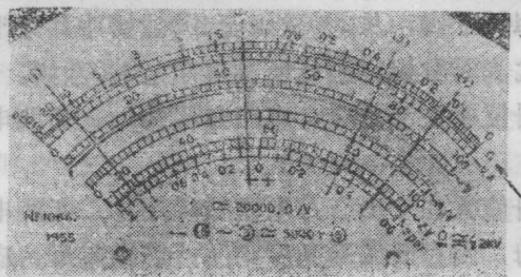


图 8

电阻值是无穷大。这是因为在测量电阻时，我們是用一固定电压的电池，与所测电阻及毫安或微安电流計串連，当电阻愈大则通过电流愈小，因此指針偏轉的角度亦較小（图8）。

例1. 当指針位置在(1)，电阻量程用@下 $0.01x$ 一档，即表示刻度A上讀数为1时所代表欧姆值是1000欧姆 $\times 0.01 = 10$ 欧姆，因此我們可以推算到刻度5处是50欧姆，10处是100欧姆，現指針在10处多一点，即100多欧姆，因为指針偏轉角度太小，阻值无法讀准，因此应另換能够测量較高阻值的 $1x$ 一档来测量。

例2. 同一电阻換 $1x$ 一档测量，此时刻度1处就代表1000欧姆，因此知0.1处即代表100欧姆，現指針位置在(4)，即代表所测电阻为125欧姆。

例3. 指針位置在(2)，电阻量程用 $0.01x$ 一档，所测电阻为12欧姆。

例4. 指針位置在(3)，电阻量程用 $0.01x$ 一档，所测

电阻为3.4欧姆。

例5. 指针位置在(3)，电阻量程用 $1\times$ ，0.2代表200欧姆，0.4代表400欧姆，从200欧姆至400欧姆中共分十格，每一小格即代表20欧姆，因此所测电阻是340欧姆。

例6. 指针位置在(2)，电阻量程用 $1\times$ ，所测电阻是1200欧姆。

例7. 指针位置在(1)，电阻量程用 $1\times$ ，所测电阻是10,000多欧姆，因指针偏转角度太小，读数不准，应该换用高阻值测量 $100\times$ 一档。

例8. 与例7同一电阻，换用 $100\times$ 一档测量，指针位置在(4)处，在这一档中刻度1处代表 $1000\text{ 欧姆} \times 100 = 100,000\text{ 欧姆}$ (十万欧姆)，因此知0.1处为一万欧姆，现指针位置在(4)，因此所测电阻是12,500欧姆。

例9. 指针位置在(1)，电阻量程用 $100\times$ ，所测电阻值概算为1.2兆欧($1,200,000\text{ 欧姆}$)。

测量注意事项：

(1) 测量电阻时，电阻两端不许有任何电压存在，不然电表很容易损坏；如果不能肯定在所测电阻两端有无电压时，要在测量电阻以前，用电压档先量一下电阻两端是否

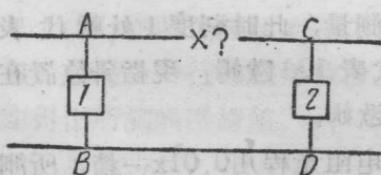


图9 测量AC间是否断线，应用低
电阻档来测量

有电压存在；若电压确为零时，再进行电阻测量；

(2) 在利用电阻测量作线路检查时，一定要选择适当的一档，不然很容易得出错误结论；如图9，