


25.272
6940

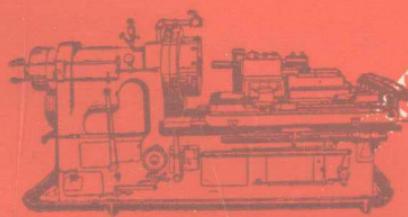


机械工业技术革新丛书

C618 机床 主轴淬火方法的改进

国营南京机床厂编

江苏人民出版社

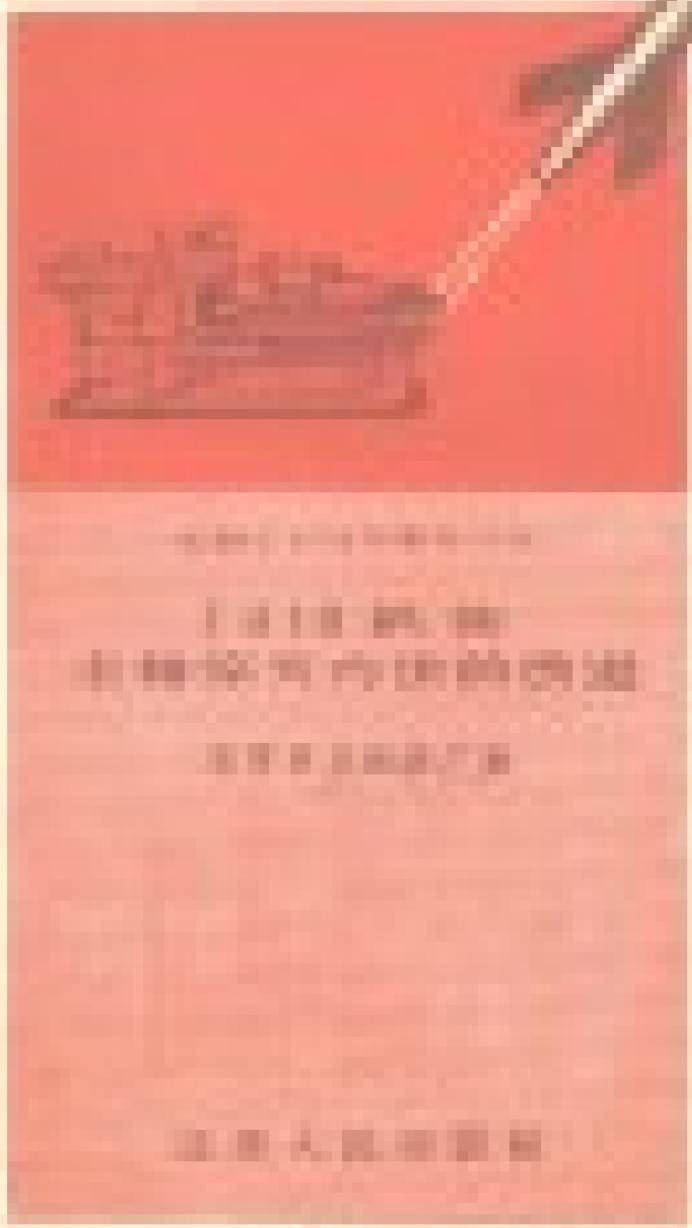

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

• 内 容 提 要 •

本书包括三篇技术革新经验：第一篇C618机床主轴淬火方法的改进，着重介绍主轴淬火方法较过去用盐炉淬火提高了工效30倍。第二篇用预冷淬火法提高了加工质量，着重介绍采用这种淬火方法，保证了机床零件和工夹具质量，降低了废品率。第三篇空气锤面淬火方法的改进，着重介绍锤面淬火过程中，如何达到使锤面中间部分硬度增高，而四角硬度适当降低的要求。

机械工业技术革新丛书

C618机床主轴淬火方法的改进

国营南京机床厂编

*

江苏省书刊出版营业许可证出〇〇一号

江 苏 人 民 出 版 社 出 版

南 京 湖 南 路 十 一 号

新华书店江苏分店发行 南京印刷厂印刷

*

开本 787×1092 纸 1/32 印张 1/2 字数 9,000

一九五八年八月第一版

一九五八年八月南京第一次印刷

印数 1—10,000

统一书号：T 15100·86

定 价：(5) 六 分

前 言

值此生产大跃进、技术革命运动蓬勃开展之际，特把我厂技术革新点滴經驗编写成这本小册子，以便交流。这些資料是由我厂热处理工艺組和曹鎖貴、李守常等同志编写。这些經驗还不成熟，內中如有錯誤和缺点，請讀者指正。

国营南京机床厂

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| C618机 床 主軸淬火方法的改进 | 1 |
| 用預冷淬火法提高了加工質量..... | 8 |
| 空气錘錘面淬火方法的改进 | 11 |

C618机床主軸淬火方法的改进

机床主軸的概略图形如图1。

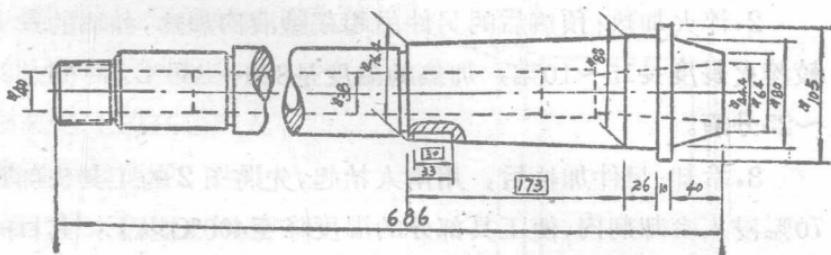


图 1. 材料 鋼 45 173 淬 硬 RC45~50

淬火以后,30銷槽因为縮小,須进行加工修整,所以規定銷槽四周不能淬硬。淬火时,先把不淬火部分用工具保护起来,間隙处塞满石棉火泥,裝上工具后的主軸图形如图2。

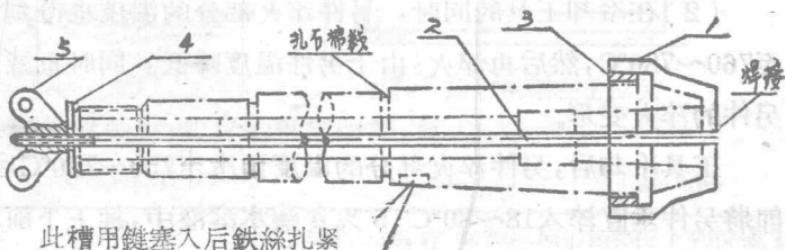


图 2. 1.防护罩 2.杆 3.哮 4.垫喉

5.蝶形螺帽 (均用低碳鋼做)。

上述的准备工作做完以后,淬火方法如下:

1. 預熱 在井式電爐內，另件立住預熱的溫度為 $400\sim450^{\circ}\text{C}$ ，時間為 $45\sim50$ 分，預熱的目的有二：

(1) 充分烤干另件的水汽，以免另件在鹽爐淬火加熱時發生爆炸。

(2) 縮短在鹽爐內淬火加熱至溫度所需要的时间。

2. 淬火加熱：預熱後的另件吊起在鹽液內加熱，如熱的長度較淬火長度長 $15\sim10\%$ ，加熱的溫度是 $820\sim830^{\circ}\text{C}$ ，時間是 $20\sim25$ 分鐘。

3. 冷却：另件加熱後，用兩人抬起，先將圖2的工具頭部長 70% 浸入冷卻劑內，使工具部分的溫度降至 400°C 以下，其目的有二：

(1) 減少另件在淬火冷卻劑時，因工具溫度高，產生大量的蒸汽，而妨礙另件淬火部分的充分冷卻（過去由於這點注意得不夠，往往在淬硬的地方出現軟帶）。

(2) 在冷卻工具的同時，另件淬火部分的溫度也得到預冷至 $760\sim780^{\circ}\text{C}$ ，然後再淬火，由於另件溫度降低，同時也減少了另件的淬火變形。

工具冷卻後，另件淬火部分的溫度預冷至 $750\sim780^{\circ}\text{C}$ 後，隨即將另件垂直淬入 $18\sim30^{\circ}\text{C}$ 5%食鹽水溶液中，並上下前後移動， $10\sim12$ 秒後，再放在油中繼續冷卻。

4. 另件卸下工具並經清理後，檢查銷槽四周部分及法蘭盤上的硬度，如超過了規定，必須用火焰退火，由於複蓋了的銷槽在淬火時引起另件冷卻不均勻，所以淬火以後，主軸的彎曲振擺（註一）都在 0.5% 以上，彎曲的方向都是銷槽部分凹，這時必

須在壓床上用火燄校直零件的彎曲振擺低於 0.25% 。

這樣一根主軸在淬火時經過上工具、
防護包扎預熱、淬火
加熱、校直等工序，總計要九十分鐘的時間，生產效率很低，是熱處理工段在生產大躍進中的關鍵。熱處理工段六級技工周鳳岐同志，積極想辦法，動腦筋，將 EKS~30 型高頻淬火機床尾架部分提高，裝在兩根 10×40 的扁鐵上，如

圖 3。

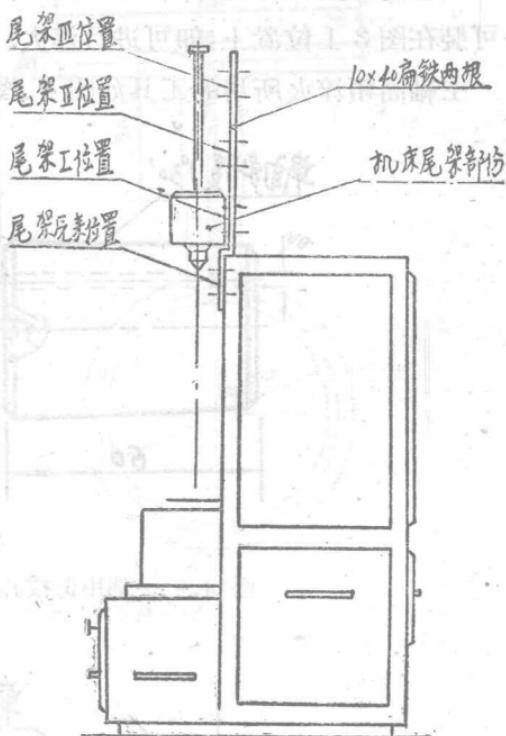


圖3. 指示尾架在Ⅰ位置

經過改裝後，機床的性能改變，見表一：

表 一

| 項 目 | 改裝以前尾架 在原來位置 | 改裝以後，尾架在下列位置 | | |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | | I | II | III |
| 頂尖間最大夾持長度(註二) | 600mm | 910mm | 1220mm | 1530mm |
| 一次淬火台面可升高高度 | $0\sim 300\text{mm}$ | | $0\sim 300\text{mm}$ | |
| 連續淬火可淬長度 | $0\sim 280\text{mm}$ | | $0\sim 280\text{mm}$ | |
| 軸局部淬火長最大 280% 時，容許的軸的長度 | 300mm | 630mm | 940mm | 1250mm |

主軸的長度686%，淬火加熱長173%，總計長859%，尾架部分可裝在圖3工位置上，即可進行淬火。

主軸高頻淬火所用的工具如圖4、圖5、圖6。

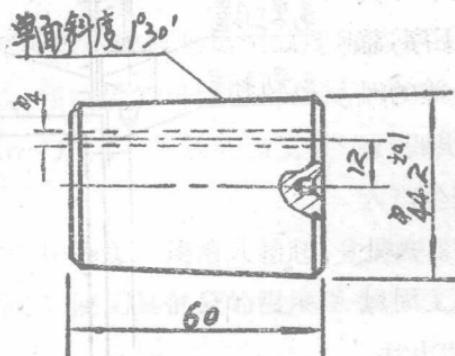


图 4. 头部用退拔心子

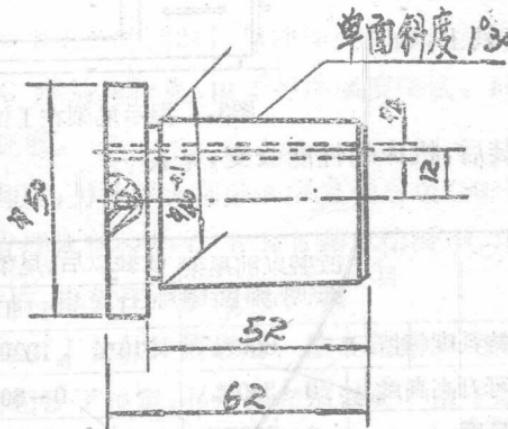


图 5. 尾部用退拔心子

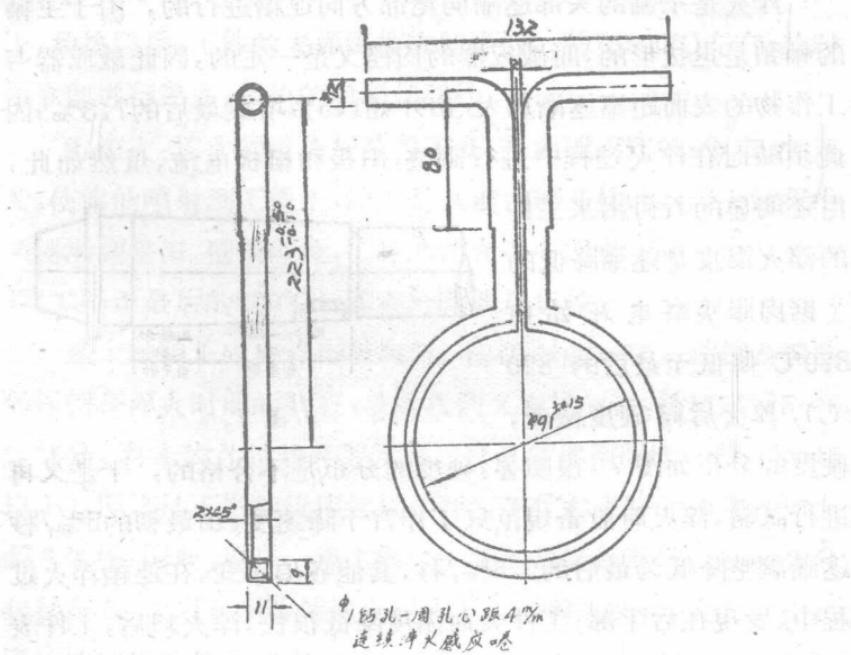


图 6.

主軸高頻淬火試驗

因为在 30 銷槽兩端部分电流集中，很容易发生过热現象，故在淬火之先，用与銷槽相同的紫銅鍵鑲在槽內，主軸套上感应噛兩端塞入退拔心子后，裝在机床上，使用設備規范如表二

表 二

| 控制盤 級 數 | 控制線 路電壓 | 控制線路 電 流 | 阳极电流 | 灯絲 電压 | 柵极电流 | 激流變 壓器位 置 | 工作台 下降速 度 |
|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 4 | 380伏 | 180~160安 | 5.5~4.5安 | 92% | 0.8~1.2安 | 5 | 5%/秒 |

淬火是主軸的头部逐漸向尾部方向連續進行的，由於主軸的軸頸是退拔形的，而感應器的內徑又是一定的，因此感應器與工作物的表面距離逐漸加大（由開始1.5%增到最後的7.3%），因此須隨時在淬火過程中進行調整，陽極和柵極電流，雖然如此，但還明顯的看得出來工件的淬火溫度是逐漸降低的（據肉眼觀察電開始由870°C降低至最後的820°C），淬火後經硬度檢查，

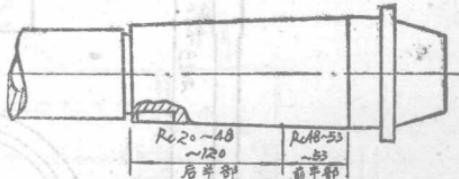


图 7.

硬度的分布如圖7，很明顯，硬度的分布是不合格的，於是又再進行試驗，淬火時設備規範只工作台下降速度，由最初的5%/秒逐漸調整降低為最後的2.5%/秒，其他各項不變。在連續淬火過程中，發現在後半部，工件表面溫度降低很快，淬火以後，工件表面的硬度還是不合格，由上面二次試驗得知，主軸的後半部，其所以不能淬硬，是因為高頻加熱速度很快（約400°C/秒）而淬火的溫度又較低（820~830°C），因此工作表面還未充分轉變成均勻的奧氏體即被淬冷所造成，解決問題的可能途徑有二：

（1）提高後半部淬火的溫度，即提高後半部的設備功率輸出，但這是安全操作條例所不允許的。

（2）後半部採用預熱的辦法，以降低在淬火加熱時，後半部的加熱速度，及熱的傳導損失，使後半部在830°C時能夠充分淬硬，因此我們便進行最後一次試驗，試驗所用的工具及塞銅鍵的準備工作同前。

1. 預熱：預熱是從主軸後半部開始的，使用的設備規範如表

一，此时感应器的冷却水，开关关小，使冷却水不能喷射到工件上，预热以后，工件的表面温度立即降低，约在500°C左右，此时须立即进行淬火，预热的时间是30秒。

2. 淬火：淬火的设备规范仍不变，开大感应器的冷却水开关，使水能喷射到工件上，淬火是从前半部开始的，淬火过程中须逐渐调整阳、栅极电流，工件的淬火温亦逐渐下降（由开始的870°C降至最后的830°C），淬火的时间是45秒。

整个轴颈上硬度分布很均匀，都在Rc48~55，销槽及弯曲仍保持在淬火时前的状态。最近我们又有了改进，销槽最后5~6%部分，并未发生过热开裂现象，只是硬度稍微低一些（Rc45以上），但这并不影响机床质量，同时，工作台下降的速度也加大到6%秒，因此，现在一根主轴淬火的加热装卸时间大约在2分40秒左右，比以前用盐炉淬火提高了工效将近30倍，大大的提高了热处理的劳动生产率。

(註一)弯曲振擺是另件在絲表上指示的弯曲范围。

(註二)此时工作台在最低位置。

用預冷淬火法提高了加工質量

随着生产大跃进，近代化机器对机器零件要求必然提高。这些要求除决定于原材料以外，更重要的决定于热处理的質量好坏，但在热处理工艺中最困难的就是淬火工序。这是由于淬火需要把零件加热到规定的温度以后，再用相当快的冷却速度冷却下来，也就必然产生很大的应力，而带来零件很大的变形，甚至也会发生开裂現象。我們都知道开裂是变形的延續，是变形的特殊情况，因而关键問題在于变形。例如有些軸类时常經過淬火后，弯曲或扭曲得很厉害，套类时常因淬火而漲大或縮小，更多見的是呈現橢圓形狀，螺紋也时常因淬火而变形。这些情况的发生都直接影响到零件的技术要求，也增加以后工艺上的困难。因此，我們曾用过下列几种方法来解决变形問題：

1.采用預热后再进行淬火加热，來減少零件加热时各部温差的办法，以減少变形。

2.采用 $160\sim180^{\circ}\text{C}$ 的 $1:1 \text{KNO}_3$ 和 Na NO_2 混合熔鹽淬火。

3.采用 $34\%\text{NaOH} + 66\%\text{KOH}$ 混合熔鹽淬火。

4.采用 $34\%\text{NaOH} + 14\%\text{NaNO}_2$ 水溶液淬火。

以上2、3、4三种方法都是从冷却剂上改进的，也收到了显著的效果，但有时并不能完全解决問題。例如图1零件經常因扁而报廢，如果从冷却方式上再改进一下是可以得到解决的，即

我們采用的淬火方法——預冷淬火法。其操作方法是將零件經過確定規範加熱以後，取出放在空气中進行預先冷卻一定時間（時間由零件截面大小和形狀決定），一般時間是5—20秒範圍內，使零件最薄的部分降低到一定的溫度後，再迅速放入規定的淬火液中去冷卻（附表），上下移動片刻，直到零件冷卻到室溫時結束。這樣淬火結果變形情況良好，硬度也並不受到很大影響。

我廠採用這種淬火方法，一年來保證了機床零件和工夾具的質量，廢品率不斷地降低，在1957年已達到0.035%（以重量計）。以下舉例說明：

例1 套（圖1）：材料 15號鋼，技術要求Rc58

該件原採用不預冷淬火常發生橢圓形，最大直徑為Φ80^{+0.85}公厘，最小直徑為Φ80^{+0.3}公厘，採用預冷淬火後則最大直徑處為Φ80^{+0.55}公厘，最小直徑為Φ80^{+0.35}公厘。因此該件由於形狀關係造成的變形是可以解決的。

例2 彈簧夾頭（圖2）：材料65∠

該件由於厚薄截面相差懸殊，故淬火時極易開裂，但在採用預冷淬火後即不會產生開裂現象。

此外，軸類彎曲問題經過預冷淬火，質量大有提高。由此可以認為採用預冷淬火，是具有極重要的意義的。我們在工作中体会到預冷淬火有如下優點：

1. 通過預冷如果選擇好適當的冷卻劑，對於複雜形狀的軸類和套類可使變形減少到最小程度，開裂現象可以消失；

2. 採用預冷淬火將使零件熱處理前的準備工作簡單化，節省大量輔助材料和輔助工時，零件周期將大大地縮短。

附表

| 冷却剂 材料 类别 | 5% 鹽水~油 | 34% HaOH +14% NaNO ₂ 水溶液 (60—80°C) | 1:1的 NaNO ₂ +KNO ₃ (160~180°C) | * 2 | | 預冷淬火參考数据 |
|---------------------|------------|--|--|-----|------------------------|----------|
| | | | | 柴 油 | 漬冷時間 (指最薄處) (°C) | |
| 45 | 大 Re48 | <43 | — | — | 14~8 秒 | 760~770 |
| | 小 Rc55 | <52 | — | — | 6~4 | 740~750 |
| 65° | 大 — | >57 | >52 | >52 | 12~6 | 750~760 |
| | 小 — | >59 | >57 | >56 | 8~4 | 740~750 |
| 15.±10 ⁴ | 大 <Rc62 | <55 | >50 | <45 | 15~8 | 750~760 |
| | 小 <Rc62 | <60 | >55 | <48 | 10~4 | 730~740 |
| 20# | 大 <Rc64 | <61 | <59 | <56 | 20~10 | 750~760 |
| | 小 — | <62 | <51 | <58 | 12~6 | 740~750 |
| 4#15 | 大 — | >62 | >58 | >57 | 20~10 | 790~800 |
| | 小 — | — | >60 | >60 | 10~7 | 790~800 |

(註)大系指有效厚度在20公厘以上的零件；小系指有效厚度在20公厘以下的零件。

空气锤锤面淬火方法的改进

我厂锻工车间所用空气锤锤面，以往消耗很快，换一次锤面只有60小时左右，且报废情况也很严重，其损坏和报废原因多系在锤面中间部分磨损，发生凹痕过深，或在锤锻过程中发生掉角(角裂)而造成报废。鉴于这种情况，我们应当使锤面中间部分硬度增高，而四角硬度适当降低，因而在锤面淬火过程中，进行了一系列的改进，目前已基本上解决了这个问题。现将锤面淬火方法介绍如下：

一、过去采用的热处理淬火方法

工法：

1. 预热到 $500-600^{\circ}\text{C}$
(在电炉中预热)，保温按有效厚度计，每公厘用2分钟。

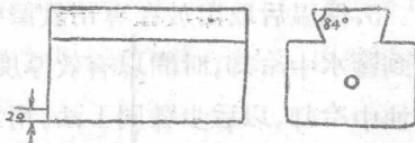


图 1.

2. 取出后锤面工作面上涂以石墨粉，以防脱炭和氧化。
3. 加热 $810-830^{\circ}\text{C}$ (在反射炉中进行)，锤面可向上放置平稳不需垫起。
4. 加热时间及保温时间按有效厚度计，每公厘用 $1.2-1.5$ 分。

5. 保温后取出，用專用鐵筐进行局部淬火，只將錘面 m.m. 部分淬入鹽水中，左右前后移动冷却，一般冷却时间以有效厚度 5 公厘，2 秒鐘計。

6. 冷却后取出立即移入 *2 柴油中进行冷却，冷却到錘面只有 $150\sim200^{\circ}\text{C}$ 时，即可取出空冷。

7. 空冷片刻应立即送进回火爐中间火。

8. 回火温度 $400\sim450^{\circ}\text{C}$ ，保温 $1.5\sim2$ 小时，保温后空冷。

9. 清洗。

10. 檢查硬度 20 四角处 $\text{Rc } 38\sim43$ ，中間处 $\text{Rc } 35\sim38$ 因而可以看出錘面淬火的結果和錘面技术要求是不相符合的。

II、法:1、2、同工法

3. 將錘面吊起，錘工作面向下放在鹽浴爐中进行 20m.m. 加热。

4. 加热到 $820\sim840^{\circ}\text{C}$ ，保温时间相当長 ($2\sim2\frac{1}{2}$ 小时)。

5. 保温后取出放在專用鐵筐中进行全部淬火，錘面全部淬入到鹽水中冷却，時間以有效厚度 3 公厘 1 秒鐘計，取出后迅速到油中冷却，以后步驟同工法。用 II 法进行淬火結果与工法所得結果相似，且中間部分硬度更低，因此該方法根本不适用。

III法:1、2、3、4、均同工法。

5. 保温后取出用專用鐵筐將錘面向上，尾部淬入鹽水中冷却 $1.5\sim3$ 秒后取出空冷，使其尾部自行回火，俟其呈暗紅色則將錘面全部淬入鹽水中冷却，以有效厚度 $3\text{ m.m.}/1$ 秒鐘計，再迅速取出淬入油中冷却，以后步驟与工法相同。

淬火結果，尾部硬度超出要求达到 $\text{Rc } 32\sim38$ ，而錘工作面