


中小型冶金企业丛书

土法煉銅

第一輯

冶金工业部地方工业司
冶金工业出版社

合編

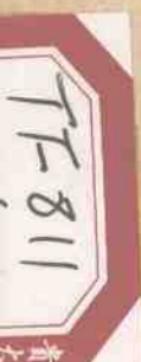

冶金工业出版社

TF811

15.11.7621

3V.1
C.1↓
58/11

中小型冶金企业丛书

土法煉銅

(第一輯)

冶金工业部地方工业司 合編
冶金工业出版社

目 录

前言	3
云南省东川地区土法炼铜調查資料	5
云南省米里铜矿土法炼铜介紹	36
四川榮經銅廠土法煉銅介紹	79
四川榮經銅廠生產管理經驗介紹	104
南江县銅廠土高爐煉銅的試驗介紹	110
通安銅礦改良式白塔高爐煉銅經驗	114
奉節縣利用廢汽油桶煉銅介紹	120
石棉縣芍药槽銅廠關於改進硫化礦工作經驗	122
雲南土法煉銅情況簡單介紹	125
四川省發展地方煉銅工業辦法的簡單介紹	130

土法煉銅（第一輯）

冶金工业部地方工业司 合編
冶金工业出版社

編輯：曾廣謙 設計：童煦華、魯芝芳 責任校對：陳一萍、宋古

1958年7月第一版 1958年11月北京第四次印刷50,000册（累計92,000册）

787×1092·1/32·86,500字·印張4· $\frac{4}{32}$ ·定价(10)0.44元

工人出版社印刷厂印

新华书店發行

書號0912

冶金工业出版社出版（地址：北京市灯市口甲45号）

北京市書刊出版业营业許可證出字第093号

前　　言

銅是很重要的一種有色金屬，在國民經濟發展中具有巨大的意義。我國社會主義建設正在蓬勃發展，隨著各種機器製造業、國防工業、電氣工業、運輸業與農業的發展，對銅的生產提出了更大的要求。

黨和政府對我國有色冶金的發展，特別是對銅生產的發展一向非常重視，幾年來擴建與新建了許多先進的、新型的銅廠，生產出大量的銅供各個國民經濟部門的需要，銅產量迅速地增長着。

目前，全國各方面建設都在飛躍地發展，對銅的需要便更顯得突出了。在全民辦工業，大中小型企業相結合的方針指導下，各地已開始注意發展地方煉銅工業，但是要在短時間內爭取地方煉銅工業的飛躍發展，就必須走“依靠群眾，遍地開花，从小到大，从土到洋”的道路。我國地大物博，解放後在黨的領導下廣泛進行了地質普查工作，但還有許多地區仍未進行地質勘查。在目前資源不清，資金設備與技術力量缺乏的條件下，提倡土法煉銅是必要的。我們走先土後洋的道路，逐步在土法的基礎上進行技術革新，實現機械化，便能在短期內大大提高銅的生產量。這樣便可以達到“投資少、建設快、收效大、產量多”的目的，也體現了多快好省地辦工業的方針。

為了促進地方煉銅工業的發展和推廣各地有關經驗，我們選了幾篇有關土法煉銅資料匯編成本書，簡要地介紹了我國以往一些土法煉銅方法，重點地介紹了目前雲南米里與四

川榮經銅廠土法煉銅的概況，最後還收集了一些地方煉銅經驗。這些有關銅礦的冶煉設備、操作方法與經驗，都有著現實的參考意義。當然，這些方法與經驗還是在發展過程中初步總結出來的，它們本身仍處在不斷革新中。各地有關人員在採用時，緊密結合本地具體情況，創造性地加以運用是必要的。

我們曾打算較全面地收集各地有關資料後，再編集成冊。但考慮到各地均急需這方面的資料，便先將手頭收集的資料編成此書，先供讀者需要，以後收集到新的資料再編入第二輯中出版，希讀者諒解。書中的缺點更希望讀者加以指正。

編 者 ·

1958.6.3

云南省东川地區土法炼銅調查資料

这份資料系1954年
派人对东川地区的炼銅
方法進行調查后寫成
的。資料的內容很豐富，
特別是对于筑爐及操作
方法有較詳細的敘述，
对實際生產較有幫助。
但是需要指出，其中敘
述的乃是解放前的生產

方法，有些条件与目前
不尽相同，在采用时需
要根据各地具体情况加
以改进。土法炼銅目前
处于發展过程中，隨着
今后炼銅工業的飛躍發
展，我們必須隨時把所
積累的經驗加以總結並
推廣。

——編者——

东川是我国历史上产銅最发达的地区，当地流传有較丰富
的炼銅經驗，但解放后，因我們正在該地建設大型銅矿，
故原有規模較小的土法生产早已停止。据調查所了解的，最
初的生产方式是采掘露头銅矿，并在矿区附近建爐冶炼，炼
爐很小，每爐每次只能出銅一、二百斤，以爐就矿，采出矿来，
就近炼成粗銅，再运出銷售。其后，采矿能力日漸提高，
炼爐能力也扩大为每爐产半吨到一吨，并改由数个矿区
供应一处冶炼，后来逐渐采用了高品位銅矿，炼爐的能力也
随之提高，每爐出銅量超过了爐缸的容积，因此又倣倣近代
鼓风爐的前床构造：在冶炼爐缸旁边挖一小坑，将爐缸內积
聚的銅水引到小坑內貯存，这样，出銅时就无須停爐，一次
能連續冶炼7—12天之久，但当时筑爐材料质地較差，爐筒

部分是用脉石（即采矿时拣出的废石）与炉渣，炉缸是用黄泥与炭灰筑成的，经不住较长期的侵蚀，后来，在落雪地区曾用火泥砖（即普通粘土耐火砖）建成了一座每日处理20吨矿石的鼓风炉，采用小型水电站的电力带动鼓风机，在湯丹地区也建成了一座火泥砖鼓风炉，用汽车发动机带动鼓风机，生产能力提高了数倍。

这种沿革与改进的过程，不但表明土法炼铜的发展规律，而且可做为目前建设不同规模土法炼铜厂的参考范例。

第一章 焙 烧

(一) 焙烧的目的：东川以前所用的熔炼方法，是将手选的高品位原矿进行焙烧，然后再在鼓风炉中进行还原熔炼。原矿以硫化矿为主，而其中又以辉铜矿（灰锡腊）及斑铜矿（红锡腊）占多数，将原矿进行焙烧的目的是将铜的硫化物变为铜的氧化物，去掉大部分的硫磺，以便在鼓风炉中用木炭还原为铜，同时也将原矿中的其他金属硫化物，主要是铁的硫化物氧化，以便熔炼时造渣。

(二) 焙烧炉的构造——本地称为大窑。

土法焙烧，当地称为“煅”，所用的焙烧炉有大窑和小窑两种。大窑是用以焙烧矿石和部分已经焙烧过的冰铜；小窑是用以专门焙烧冰铜的。这两种炉子的型式及构造分述如下：

(1) 大窑：湯丹现有的大窑，其周围的墙是用炉渣调以黄泥砌成，内部涂以厚5公分左右的红泥，没有顶，以地面作为窑底。根据土法炼铜老工人的说法，窑为长方形，大小

不限制，最大宽度为 2 公尺（以 3 尺折合为 1 公尺，以下同），长 3.3 公尺，高约 4 公尺，周围的墙，即用爐渣块以黃泥浆砌成，里面涂以黃泥，目的是防止透风。黃泥的厚度不一定，窑底则用黃泥打坚实，窑的寿命可达十多年，墙不会坏，只是里面所涂的黃泥会掉，那里的泥巴掉下来就补那里。

（2）小窑：型式全同大窑，只是小些，其尺寸大小不一，据炼铜老工人說，最小的有半公尺宽，1.2—1.3 公尺长，1.5—1.6 公尺高。

（三）使用的工具：

（1）跳锤——打碎焙烧块用，重約 5 公斤，型式就同普通的铁锤。

（2）抓子——钩动焙烧块用，以便装入撮箕运出，如图 1。

（3）荒耙——耙动焙烧块用，如图 2。

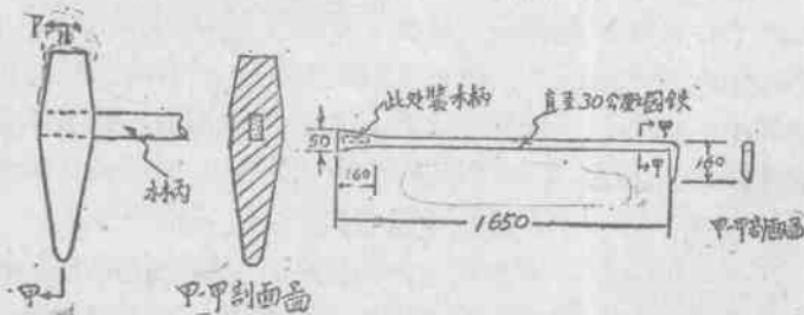


图 1 抓子

图 2 荒耙

（4）撮箕及扁担——装运焙烧块用。

（5）背籮——上窑用（即装矿石倾入窑中）

（6）竹篩——将焙烧矿的細粉末过篩，篩上的焙烧矿装入观音爐，篩下的細的焙烧矿和以米湯和水做成末子团，

在窑上烤干，下次再装进观音爐（即土鼓风爐）。

(四) 原料：

(1) 原矿——是高品位矿石，主要为辉銅矿，斑銅矿及氧化矿，块度：淨矿(比較純的矿石)块越大越好；一般矿石，可由5公分至一二十公分不等，小块可仅几公厘，由于各矿洞之矿石所含脉石不同，工人称石头有軟硬之分，又有稠稀之分。所謂軟点的矿，系較易熔化的矿石，硬点的矿石是較难熔化的矿石。所謂稠性大的矿是矽化多的矿，稀性大的矿是指所含脉石多为石灰岩。收集的矿石，按不同种类，分别堆放。上窑时即将不同的矿石凭經驗进行混合，然后焙烧，并酌量加入稠矿或稀矿，每窑原矿装入量約13,000公斤，連冰銅达到15,000公斤。

(2) 熔剂——有稠矿稀矿之分，此所指的是純銅稠矿和稀矿。在湯丹用的稀矿为含銅鐵矿。稀矿即使渣增加流动性之意，稠矿以前系用白錫腊的小黑甲(甲即石头之意)，后来即用大营門附近产的稠泡头(稠泡头是一种矽化灰岩)代替小黑甲。稠即使渣变粘稠之意。加这两种熔剂，要看原矿情况凭經驗来定量，均匀撒于原矿中一同焙烧，块度約5公分。

(3) 冰銅——鼓风爐出来的产物之一。

(4) 火口——鼓风爐产物之一，是熔炼完毕后，在爐中残留的木炭，未完全熔化的矿石、爐渣、冰銅及銅等的混合物。用以盖窑，不使冒火焰。

(5) 燃料——为木柴，不論大小干湿程度及弯曲情况都可以用。大窑焙烧一次要用4,000公斤左右，小窑焙烧一批冰銅約需600公斤(就是反复焙烧两次或三次的用量)。

(五) 操作步骤：

(1) 鋪底柴——首先在窯底鋪一层厚为 80 公分的木柴，称为底柴，犬牙交错紧密的排列，不讓漏矿，並使窯中木柴互相連接，以便全面燃烧。

(2) 鋪背矿——用背籠向窯中加矿，称为“上窯”。在底柴上面加一层矿，厚約 70 公分，称为“背矿”。矿石的块度大小不一，好的矿石可以大些，大块由 5 公分至一二十公分不等，小块可仅几公厘。在底柴上面，先鋪块度較大的矿石，以防止細矿漏下去。

(3) 鋪腰柴：在底矿上面鋪一层厚約 1 公尺的木柴，称为腰柴。

(4) 鋪面矿，在腰柴上面，再鋪一层厚为背矿两倍（即約 1.4 公尺）的矿，称为“面矿”。

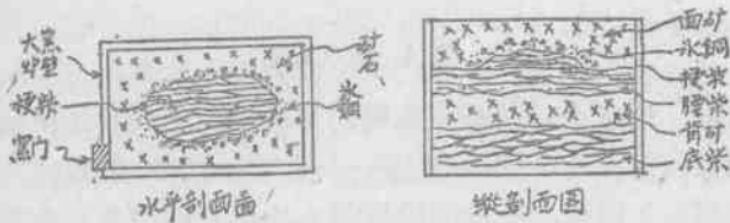


图 3 大窑装料

(5) 打梗柴——在有冰铜与原矿一起焙烧时，才有这个步骤，就是在面矿鋪到厚約 30 余公分时，便在其中心加一堆木柴，如图 3。梗柴的多少，与堆的长短，冰铜的多少而定，一般为几百斤，再加梗柴，即在梗柴上复以在小窑內焙烧过 2 次到 3 次的冰铜，然后繼續加面矿，至所需厚度为止。

(6) 堵窑门：上窑完毕后窑门用爐渣干砌起来，不加泥浆，以便通风。

(7) 点火：当上窑完毕并堵好窑门后即行点火，其方

法有二：

1. 前点火：堵窑门的时候，在窑门的墙和堆好的矿石之间，留有空隙供插入点火之木炭，如图4剖面图所示，窑门的墙，砌成如图4甲-甲剖面图型式，就在底部点火。

这种点火方式，一方面用木炭多，另一方面，在木炭烧完后，矿石便发生坍塌，因此在此处也常发生焙烧不完全的矿石，也就是夹生矿，湯丹地区全用这种点火方式。



图 4 前点火图

2. 后点火：就是在窑门的另一端两个角的任何一角，在铺柴和铺矿的时候，要留一个约15—20公分长的孔。铺柴与铺矿的时候，在孔的附近用大块矿石砌起来，此孔自窑顶通至窑底。点火时即将红熾的木炭倾入，当面上冒烟，也就是柴已燃着的时候，就将矿石倾入孔中，阻塞起来，免得由此冒火。这种点火法，用的木炭少，不出夹生矿，比前一种方法好，落雪用此法。

(8) 盖窑——在焙烧期间，要防止面上冒火，尤其不能使从周边冒火，当有冒火现象发生时，就立刻盖窑，就是以火口（在鼓风炉中耙出来的碎矿，碎铜碎炭等混合物）或马粪等，盖住冒火的地方。盖的厚度不一定，由3—15公分不等，视火口的多少而定。盖窑的次数，一昼夜可以盖4—6

次，多到七八次。盖不好，则产生带生不熟的矿（叫含浆矿）。含浆矿在鼓风炉熔炼时，使渣子不好，而且费时间。

(9) 停火以后的工作——当不大冒烟的时候，便是停火了。自点火至停火的时间不一定，要看加冰铜的多少而定。当焙烧滑矿（即全是矿石，不加冰铜）时，大概需要五天；当混入冰铜时，可多到10天。窑门附近已经停火，他端还有火时，便拆开窑门，将焙烧的成品（焙烧矿）用荒耙及抓子等装入撮箕内，运至鼓风炉。对于大块则以跳锤打碎（约至十公分左右）以便运出进行熔炼。对于所产生的细矿，则进行过筛，将筛出的粉末，和以水或米浆水做成末子团，并在窑上烘干留供下次熔炼。等窑门附近的焙烧矿差不多用完时，他端也就停火，可以继续耙出来使用了。伪滇北时期，于矿石降落下来后，再在后端铺一层矿，可以增加焙烧量。

(10) 焙烧产品结块的情况，要看加冰铜的多少及盖窑的好坏来决定。当冰铜加的多及盖窑好的情况下，则结成大块的产品约占焙烧矿的50%。在一般的情况下，大块约有20—30%。当焙烧好矿（含铜品位高的）的时候，块上有许多小孔，当混有冰铜一并焙烧时，烧结块便不呈孔隙，打开时断口是白亮的，并有铜丝。

(11) 焙烧注意事项：

1. 防止“烧病了”的毛病，就是在焙烧时，由于盖窑不好，火从边上冒，中间的柴燃不着，这样中间便烧不好，而产生夹生矿，难于熔炼。

2. 要按鼓风炉开始熔炼的时候起，计算焙烧点火日期，也就是当焙烧刚完了的时候，也正是要开始熔炼的时候，不能将矿先焙烧好了存着不炼，因为焙烧块在潮湿空气

里时间久了会变成粉末。

3. 焙烧期间，要防止雨水淋，不要使焙烧块受潮湿，以免变成粉末。

以上是大窑的操作情况，至于小窑是用来焙烧冰铜的，只铺一层柴一层冰铜，冰铜要焙烧二三次，焙烧后的冰铜块，即直接加于大窑中之梗柴上，其中的粉末就先做成冰铜末子团，然后加于梗柴上，同矿石一起焙烧。

(六) 劳动力：没有一定的劳动组织，急需加料时就可多用几个人，否则两个人慢慢上窑也可以，上大窑一般在6个人工作时，需用3个工日。

第二章 鼓风熔炼

为了将焙烧矿中所含的氧化铜还原成为金属铜(粗铜)，把焙烧矿木炭一齐加入鼓风炉中熔炼，东川过去所使用的鼓风炉，基本上有两种型式，分述如下：

一、观音炉——即土鼓风炉（见13页的两张照片及14页的构造图）。

(一) 构造：根据湯丹现存较为完整的观音炉，大致可以分为炉筒及炉缸二部分来叙述：

1. 炉筒：略如四角锥体，筑于地面上，由下列各部分组成：

(1) 炉壁：用炉渣及脉石以黄泥砌成，底部厚约1公尺，中部厚约90公分，上部还要薄些，炉壁内外都要衬以黄泥，厚约6—10公分。内侧的泥衬系用粘性大的红色粘土及粘性较小的泥土各半，做成泥团，压于壁上，再以木棒锤

坚实。

(2) 金門：爐筒正面最下部有一門，是出“火口”、冰銅及粗銅用的。在烤爐時用特制之門（就是按金門的大小和型式，在爐之側牆外面，畫出金門的圖樣，按圖樣在牆上用黃泥剝成厚約10公分的門，利用由爐壁輻射出的熱量，將門烤干，取下，備作堵金門之用）來堵塞。



觀音爐外形照片






觀音爐金門及高門照片

(3) 黑馬口：金門之上的拱形，稱為黑馬口，支承金門以上之牆重。

(4) 高門：爐筒中部有一門名高門，供加料用，高門與黑馬口之間的爐壁，稱為黑馬口頭上，約呈 76° 左右的傾斜。

(5) 後火眼：爐筒後面約當金門中心之相對位置，有一約成 30° 傾斜的風道，稱為後火眼，供鼓風及看爐內情形用。

了了正冒圖(中段剖面)

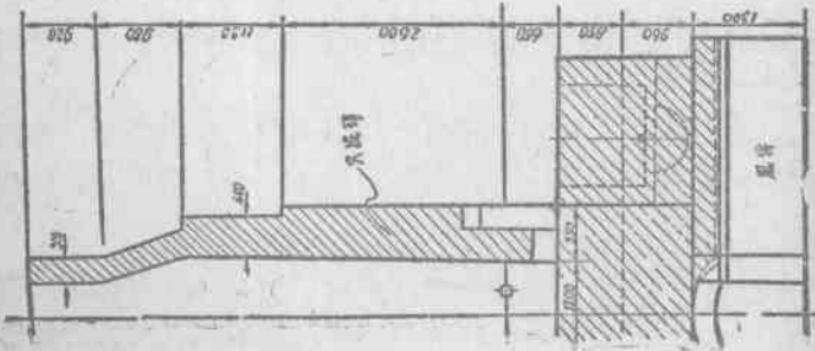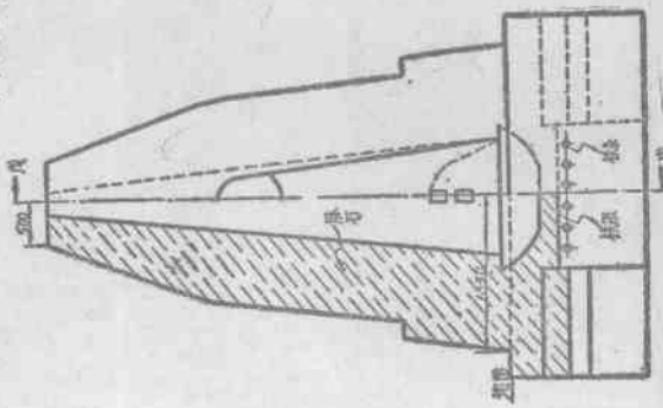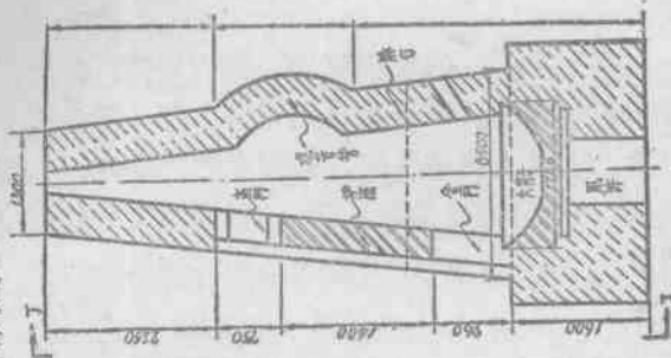

东川观音爐的构造图

(6) 咀子：后墙内部，后火眼之上，镶一碗口大的泥团，将来矿石熔化后，流体流经此处，由于鼓入的冷风，使一部分熔体冷凝变硬，粘于爐壁上，便逐渐在后火眼之上，形成咀子，以便鼓入之风更吹向中心，而不直接沿爐壁向上走。

(7) 燕窝：观音背与象脚：在咀子两旁的后爐墙称为燕窝，再上称为观音背后，火眼两旁与爐缸接連处，称为象脚，矿石即在燕窝一带熔化，正常状态时熔体内燕窝处不断的流下。

(8) 小墙：爐筒两边的墙称为小墙，約呈 86° 的倾斜。

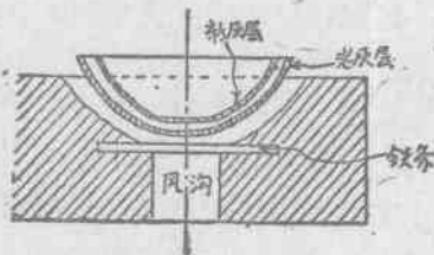


图 5 大窩子的构造

(9) 泥脚：小墙与爐缸的接連处，突出爐缸約3—9公分，称为泥脚，泥脚突出的多少，与熔炼很有关系。干燥天气进行熔炼时，泥脚要薄，約3—6公分；潮湿天气要厚，約6—9公分。抗战期间曾加以改进，使泥脚加厚，在干燥季节时厚約8公分，潮湿季节厚約11.5公分。

(10) 烟筒：爐筒上部中心，为一圆筒形，直通頂端，供排出爐气之用。

2. 爐缸：东川炼铜工人，称爐缸为大窩子，如图5所

示，爐筒位于其上，大部修筑在地面以下，为储积爐渣、冰銅及銅液之用。其各部名称及砌筑法叙述如下：

(1) 风沟：在爐缸之最下部，高約1公尺，人勉强可以进出，进出之口在侧爐牆之近旁，其用途主要为防止大窩子受潮湿。如果停爐已久，便在此烘烤大窩子（爐子如果連續操作，就不必烘烤）。

(2) 爐条：在风沟之上，与前后牆平形接放，爐条一般为6根，为約8—9公分直径之鑄鐵棒，爐条間之距离約3公分（非中心距），爐条总宽度略等于爐缸。

(3) 鑄鍋：东川称爐渣为“鑄”，鑄鍋就是在爐条之上平砌一层爐渣，厚約12公分（后来在鑄鍋之下爐条之上，有的爐子鋪上一层鋼板以防爐缸受不住压力，而损坏漏銅）。

(4) 泥鍋：在鑄鍋之上状如一鍋其中心为約30公分之平底（圆形）用黃泥（同于爐筒内部之泥）鍤筑而成，厚約8—9公分。将泥鍋打結实后，便以柴炭堆滿鍋中，約需炭400公斤，其上面便复以鍋形罩壳（黃泥制成）其断面如图6所示。罩壳按直径两端附近的位置各留一小孔以便点火通气之用。点火后烧五六昼夜，柴炭燃完后即将罩壳毀掉，同炭灰一同取出进行搪白灰的工作。

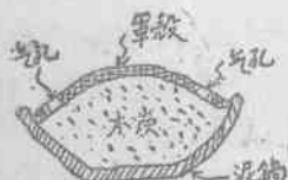


图 6 泥鍋和罩壳縱断面图

(5) 搪白灰：以日常用鍋灶下的柴炭灰，調以泥漿，然后将这种調好了的泥漿倒入泥鍋，工人便站在泥鍋內，用刷子将泥漿灰涂于泥鍋上面，并不断用元宝石（光滑的石块，专为锤打大窩子用）打結实，