

变压器故障原因 和 檢 查

陈叔涛著

陈蟾安校訂

水利电力出版社

目 录

第一章 变压器的故障原因、現象及其防止方法	1
第一节 电路故障	2
第二节 磁路故障	31
第三节 絶緣油的故障	36
第四节 結構方面的故障	42
第二章 怎样檢查变压器的故障	54
第一节 不吊芯檢查	55
第二节 吊芯解体檢查	74

第一章 变压器的故障原因、現象及其防止方法

变压器是一种靜止的电器，它的結構并不比其他电气設備复杂，它沒有旋轉部分，所以在运行上可以說是相当可靠的設備。但是在解放前，运行人員缺少变压器运行和維护的專門知識，企业管理機構也沒有成套的运行和檢修規程，由于沒有很好的維护和不从事檢修工作，所以变压器的事故經常发生，成为送变电設備中一个薄弱的环节。这种現象在最近數年来，由于各項制度的逐漸建立，事故情况已急剧下降，目前已有很多電業單位在整年中未曾发生变压器故障，并且因为檢修工作做得澈底，檢修期限已規定給予延長，这証明我們若能对变压器很好的进行維护和檢修，故障是可以避免的。

变压器在电力系統中佔据很重要的地位，一旦发生了故障，对用户供电影响頗大，所以尽管它是可靠的設備，但对檢修和維护工作，絕對不能疏忽大意，以免发生事故。

根据統計資料表明，小容量的变压器故障机会要比大容量的变压器多，而变压器中最常发生故障的要算綫卷部分，它的损坏率約佔整个故障的60~70%。其中因絕緣枯老和层間絕緣的损坏佔据百分比尤大。其次是套管的损坏，雨水的侵入油箱，調压开关的失灵，絕緣油的劣化等等，至于鐵心和其他零件事故則佔較小的数字。大容量变压器之事故所以較少，主要还是在制造結構上考慮的比較周全可靠，所有絕緣距离較大，材料質量亦較好。上面已經講过，因为維护檢修工作不良，固然是事故造成的重要因素之一，但是由于以往制造厂在設計中考慮的不周到，在施工工艺上質量不好，以及以前少数私营厂

家追求利潤忽視質量也是事故形成原因之一。

第一节 电路故障

一、綫卷的損壞

(1) 絶緣枯老 在目前运行中的变压器的綫卷都是將銅導線外面包以絕緣繞制而成的。其絕緣材料不外乎是紗、絲和電纜紙等浸以絕緣漆，这类組成的絕緣大都是屬於A級絕緣，它的最高运行温度是 105°C （即环境温度 35°C 加油面温升 60°C 再加上綫卷平均温度高出于油温 10°C ）。若超过这个温度运行，A級絕緣材料便很快的失去机械强度而变脆。虽然运行温度未超过 105°C ，但是在高温运行中的絕緣材料也会逐渐地枯老而焦脆。在正常負荷下运行的变压器其絕緣材料使用期限約自 $20\sim 30$ 年，每当运行温度降低 $8\sim 9^{\circ}\text{C}$ 其絕緣使用期限將增加一倍。这个关系可用公式来表示：

$$\text{使用年限} t = A \times e^{-\alpha T}$$

式中 A ——是常数，它等于在 0°C 时之使用年限，一般將 A 取用 15×10^3 ；
 α ——是系数，A級絕緣材料取用 0.088 。
 T ——为絕緣材料使用时的温度。
 e ——为自然对数，它等于 2.718 。

在实际运行中，一年四季和晝夜温度变化范围很大，因此变压器的使用温度常低于上述最高温度，所以实际使用年限与从前面公式求出的使用年限是有所差别的，总之，使用年限与綫卷温升有密切关系。在图1中指出絕緣使用日数与运行温度的关系。若我們將其温升限止在 $45\sim 50^{\circ}\text{C}$ ，則使用期限可長达 $25\sim 30$ 年。目前世界各国对变压器油面最高容許温升的規定

不一，如苏联、德国和中国产品規定为 60°C 温升，英国規定为 50°C ，美国标准为 45°C 。英美国家的标准較为保守，所以按照它們的产品和規定温升来使用时，其絕緣寿命可以較長。但无论如何絕緣終有老化的一天，在到达或者接近这个时期，絕緣便呈枯焦，变黑，失去原有的彈性变成酥脆，此时若用手指稍加些压力擦一下，便有裂紋产生，甚至用手指用力擦时，絕緣会成炭片似的碎落下来。在这种情况下应用，只要綫卷稍受震动或綫卷間略有相对的摩擦，已枯焦的絕緣便容易损坏，形成匝間或层間短路。

枯老的絕緣其絕緣性能亦已降低，在过电压时易形成絕緣击穿，对安全运行威胁很大。在解放前我們沒有制訂定期檢修制度，运行时对变压器負荷与温升掌握得也不够，所以对綫卷的絕緣等級无法估計。經常有將新变压器投入运行后，一直未吊芯檢修，直至綫卷絕緣枯老，发生事故后才調換。由于綫卷枯老而造成的直接或間接的事故是很多的。

变压器綫卷的絕緣老化等級多是根据檢修人員的經驗來判

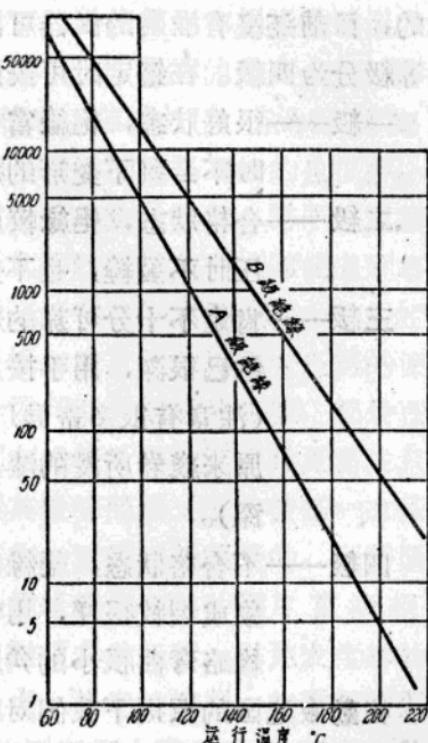


图 1 絶緣使用日數与运行溫度的关系

A 級絕緣：浸过油或漆的棉綫，棉布絲綢，紙纖維材料；

B 級絕緣：云母，玻璃絲等的无机物質与紙，絲紗等有机物質合成材料。

別的，目前還沒有準確的儀器可測量。蘇聯和中國一般多將絕緣等級分為四級。在鑑定時可按照這樣的區別：

一級——很好狀態，絕緣富彈性，軟而且韌，用手按壓時不會剩下變形的痕迹。

二級——合格狀態，絕緣較堅硬些，顏色已較深，用手按壓時不裂縫，也不變形。

三級——肯定不十分可靠的状态，絕緣已堅硬並脆弱，顏色已很深，用手按壓時產生細小的裂紋或變形（注意有很多奇異廠和益中廠製造的變壓器，其原來線卷所浸的漆是黑色的，不要誤會是顏色已深）。

四級——不合格狀態，絕緣很堅硬，用手按壓時有脫落現象或裂紋很深，用手擦時絕緣呈碳片下落或將絕緣略弯曲很小的角度便斷裂。

在勤儉建國的原則下我們對三級絕緣的變壓器進行試驗，若一切試驗結果都很正常，那麼這部變壓器可以繼續投入運行一個檢修間隔，如果絕緣情況較差，則可縮短檢修間隔並加強監視如對四級絕緣者，則應掉換線卷澈底進行大修了。根據運行經驗，三級絕緣的變壓器，其事故率並不太大。

在判斷絕緣時，應該將主絕緣和線卷外面所包的絕緣作為主要的判斷對象。將所包扎的紗帶引線外包的絕緣作為次要對象。若紗帶等已呈四級（未浸漆的紗帶比紙類容易枯老），而主要絕緣還很好，則可將部分絕緣重新包扎，以主要絕緣的等級作為鑑定變壓器線卷絕緣老化的依據。

當我們在運行時，對負荷掌握得不好，便變壓器長期在過負荷下參加運行，這時線卷的電流密度較額定容量時大。因為線卷的銅損是與電流密度的平方成正比，所以在過負荷下銅損

是大量的增加。由于銅損的增加，以使線卷和絕緣油的溫升也都增加，絕緣的運行溫度便超過了上面所講的最高運行溫度 105°C ，這樣就使得絕緣加速枯老。連續過負荷運行的變壓器，因絕緣迅速的枯老而引起匝間層間短路事故的也很多。

為了防止因絕緣枯老而引起的事故，我們必需嚴格認真地掌握變壓器的負荷與溫升，不允許隨便過負荷（即使遇到事故過負荷時也要按照電力變壓器運行和檢修典型規程中的規定時間，不可任意延長），以免絕緣加速老化和縮短變壓器的使用年限。對定期檢修中的變壓器需判別其絕緣的等級，紀錄在檢修資料中。若絕緣已呈三級，則在檢修後投入運行時更需注意其負荷情況，並且可以酌量縮短其檢修間隔（五年檢修一次甚至再短一些），監視其絕緣的變化。對第四級絕緣的，則需堅持恢復性大修（即掉換全部新的絕緣線卷和將矽鋼片重塗絕緣漆，絕緣油的處理等），不得繼續參加運行，以免發生事故。

(2) 制造工藝上存在的缺点 線卷的繞制，初看起來似乎很單純沒有多大技巧，但是在施工工藝上稍有疏忽，或者不熟練的工人擔任繞線工作時，往往因線卷導線截面積較大，繞制時不太緊密，將木鎚拍擊過重，易使線卷絕緣敲壞。當數根導線併繞筒式線卷時，由於線盤與繞線車距離放得較近，在線盤與繞線車間的導線與繞線車中心線不垂直，其角度小於 90° 時，在繞線時使待繞的導線邊緣與已繞好的線卷邊緣相互擦傷，絕緣便會磨損。也有在較大容量的配電變壓器次級線卷的二端彎頭引出處，因彎頭時彎頭處與鐵軛間或者匝間絕緣受傷。這種絕緣的損傷，在出厂試驗時可能試驗合格，但有的在參加運行後不久便發生故障，有的在運行很久後事態才擴大出來。我們曾見到一台華通製造的500千伏安6,600/380伏變壓器，因在低壓側線卷彎頭處絕緣有損傷，在運行十餘年後才發生事故。另

有一台 250 千伏安的配电变压器，在繞綫时由于匝間邊緣的軋伤，剛通入电源时，便冒烟燒毁。

当綫卷繞好后因絕緣未曾烘乾，常使紗包綫或紙絕緣中含有潮气，待浸漬的絕緣漆烘乾后，紗和紙中的水份將長期的含在里面不易再蒸發出来，日子一久便使銅綫产生銅綠，这样便削弱了絕緣性能，易形成短路。也有在浸漬絕緣漆时，漆的粘度太厚，或者在烘乾时立即放置在高温中，这样經常使外层的絕緣漆很快的結膜而內部的絕緣漆还不能乾透，以致使得絕緣漆象蠟淚似的悬挂在导綫上，其后果将減低綫卷的机械强度，削弱絕緣性能，并阻塞油道，有碍散热，都能間接的形成綫卷事故。

(3) 線卷層間短路 这类事故大多是发生在小型变压器(325千伏安及以下)的初級綫卷中，因为小型变压器的高压綫卷大多是用多层圓筒式和段型綫卷(見图 3 和 4)。在正常运行中綫卷二层間的电压并不太低，其电压之高低与其容量之大小成正比，同时还和綫卷結構的形狀有关系。一般段型綫卷的层間电压自数拾伏至二、三百伏。多层次圓筒式綫卷則自数百伏至千余伏。

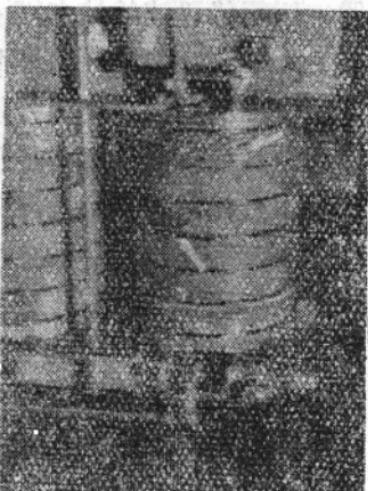


图 2 絶緣漆浸漬得不好有蠟淚狀悬挂在导綫上 75 KVA

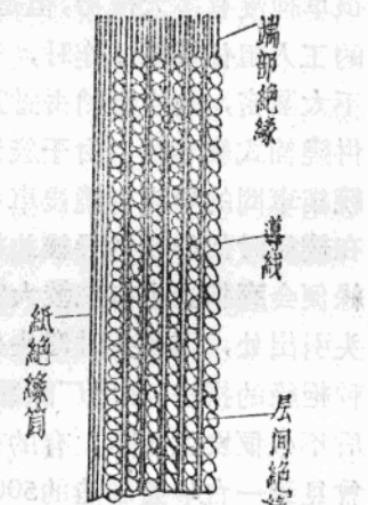


图 3 多层圓筒式綫卷

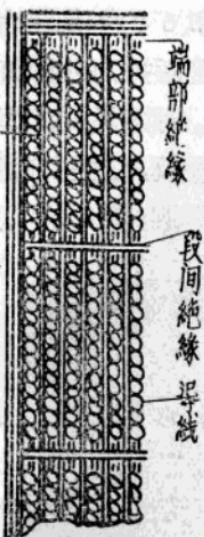
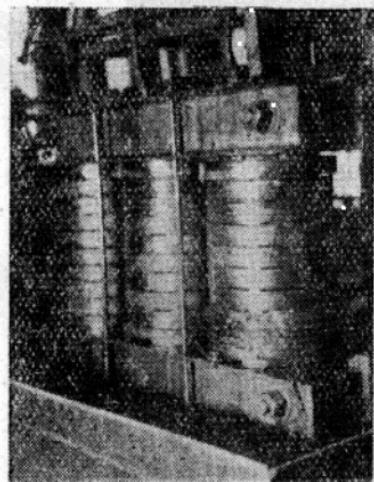


图 4 段型綫卷



图 5 225 千伏安(华通 #172)层間絕緣无加强的綫卷故障后的情况

第一段綫卷已向上抬起第五六段綫卷已损坏



图 6 100 千伏安(华通 #451)
层間絕緣无加强的綫卷故障
后的情况

对新制的变压器来講，綫卷的絕緣是能承受这些电压的，但是待使用年限久后，絕緣衰老，层間絕緣的耐压性能便变坏，一旦遇有操作或大气过电压，系統短路故障，或者綫卷間之振动摩擦，多能引起层間短路。

层間絕緣短路事故占变压器总事故的百分比很大。尤其是在1938年前国产华通电机厂(出厂編号为三个数字的，如172, 451等)和其他厂家的产品，該类变压器的綫卷

其层間除导綫上的外包絕緣外，沒有加强絕緣。在运行年久

后，由于絕緣干脆便易产生事故，图 5 和 6、7 是三台因层間絕緣短路而损坏的变压器。故障后导綫熔断并向外彈开，較严重的將使导綫熔化甚烈，銅珠四向濺出。对该类变压器在检修过程中需加强注意，若其絕緣已列入第三級，应进行恢复性的大修。

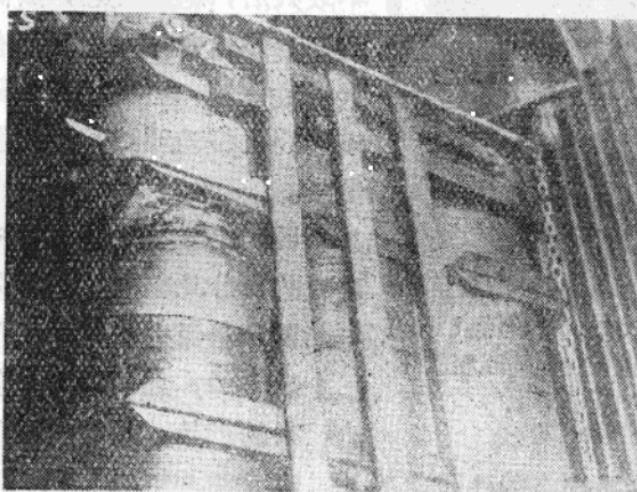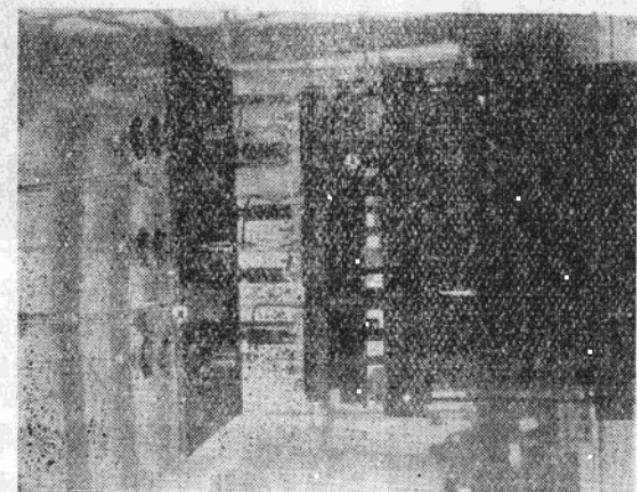

乙、225千伏安（国产）
甲、325千伏安（英国佛蘭第厂造）
图 7 由于过负荷使线卷层间绝缘杆老损坏而引起的事故

目前国内生产的容量在560千伏安以下的配电变压器，其高压侧线圈多采用多层圆筒式线圈，从二层或三层0.12公厘之电纜紙加强层間絕緣。但也有因繞線时导線較粗，而使电纜紙軋伤，亦有因变压器沒有防雷保护或者保护配合不好，而形成层間短路。抗日战争期间日本制造的大阪和日立的产品，其容量为20~30千伏安者，虽然也有用电纜紙加强层間絕緣，但运行日久后，絕緣枯老，若遇有线圈受潮或其他因素亦常发生类似事故。

(4)銅的質量不好 变压器繞組用的导線，大多是用韌銅，虽然目前国外已有使用鋁線，但国内尚在試制未广泛采用。韌銅的抗拉强度要比硬拉銅低得多，約減低1.5~2倍。但韌銅能够被拉得很長，而且在繞制線卷时因其富有延性，所以易伏貼地繞在線模上，可以任意的弯曲到所需要的形狀而不会彈回来。將銅韌煉时需加热到350~400°C左右，再將它冷却下来，若在加热时温度較高，则銅線便很容易氧化，并且氧气易于窜入銅的組織內，图8是指銅的氧化速度与温度的关系。由于氧气存在于銅內，这样便大大地增加了它的脆性。尤其对細而薄的导線，若韌煉不当，很容易发生断裂。即使是較厚的扁線(厚至3公厘)亦有断裂的可能。所以將銅線进行韌煉时，最好能

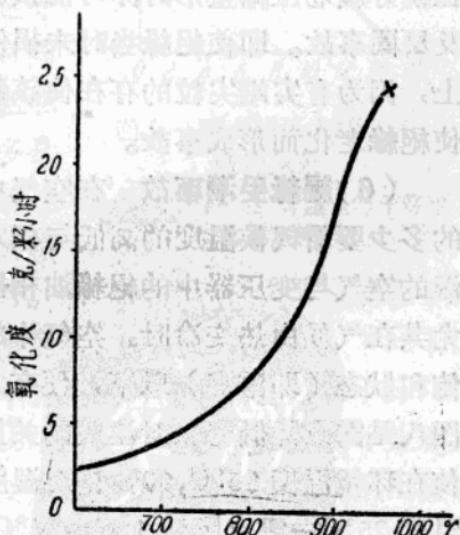


图8 銅在空气中的氧化速度与溫度的关系

將爐的內外隔絕使空氣不流通，或者將爐內充以惰性氣體如二
氧化碳、乙醇，以減少銅與氧接觸的機會。

在恢復性大修的變壓器中，若要繼續應用舊導線時必須對
舊導線進行加熱韌煉，因為導線經過重複的纏繞之後往往會形
成硬化。修理單位對導線的韌煉是缺少經驗的，常因韌煉不好，
造成在繞制線卷尤其是在彎頭、抽分接頭、引線彎曲時導
線外表面有裂紋或裂斷現象，在運行時其裂紋處出現局部發
熱，形成絕緣損壞事故。或者因線卷受震動而斷裂形成開路。
所以對導線的韌煉需特別注意。

(5) 銅導線表面不平滑有尖粒等物 銅線製造廠，在拉線
時偶有因工作不周使導線有雀縫，夾筋形成了尖端，或者在繞
線時導線在碰撞中碰撞得不平滑產生了尖粒，如果未曾將尖粒
和尖端消除，那麼在包扎絕緣時有可能使絕緣破裂和損傷，又
在繞好線卷壓縮整形時亦可能損及鄰近的絕緣，容易造成匝間
及層間事故。即使絕緣當時未損傷，但在高電壓等級的線卷上，
因為有尖端尖粒的存在使該部位容易發生電暈，久而久之使
絕緣老化而形成事故。

(6) 絝緣受潮事故 在空氣中含有大量的水分，其含水分
的多少要看氣候溫度的高低與相對濕度的變化而決定。如果潮
濕的空氣與變壓器中的絕緣油相接觸，絕緣油便吸收了水份。
尤其在氣候由熱變冷時，空氣中的相對濕度相應上升甚至達到
飽和狀態（即露點）以下，便有大量的水分凝結附着在各處。
圖八是露點降低與相對濕度的關係。從該圖中我們可以看到假
使在環境溫度 25°C , 90% 相對濕度下，露點等於 24°C （即環境
溫度 25°C —露點降低 $1^{\circ}\text{C} = 24^{\circ}\text{C}$ ）。再舉一個例子來說明這
種情況，在夏天白晝熱且潮濕，夜間較涼，即使以不投入運行
的變壓器來講，它在白晝與周圍空氣溫度相同假定為 35°C ,

85% 相对湿度，但到了夜間环境温度下降假定是 28°C ，这时变压器油箱內的温度亦相应下降，于是箱內潮湿空气温度低于露点 5°C [(即 $35^{\circ} - 2^{\circ}$) $- 28^{\circ} = 5^{\circ}\text{C}$]，水分便大量的凝結于油箱盖頂下和箱壁上，沿着箱壁滴入油中。当变压器油中有了水分之后，不但使絕緣油降低了絕緣强度，而且由于油的不断循环將水份帶至干燥的絕緣处，这样絕緣便受了潮，使絕緣材料的电气性能迅速的降低，形成絕緣閃絡或击穿的危險。变压器事故中常有因絕緣受潮后使絕緣击穿或絕緣表面对地閃絡而形成事故扩大。

在檢修过程中，如果將变压器的器身（它包括变压器的磁导体，綫卷等部分）吊出油箱時間过長，由于絕緣材料的吸潮性能很好，吸收了四周空气中的多量水分之后便迅速地降低了絕緣性能，在运行中使絕緣击穿或閃絡的机会增加，威胁了安全运行。所以运行和檢修典型規程中曾有这样的規定：在正常空气温度和湿度（50~60%）下35千伏及以下的变压器器身在空气中停放的时间不得超过24小时，110千伏及以上的器身不可超过16小时，否则必需經過烘干处理，为了不使潮气侵入或凝結在变压器吊出的器身上，在吊出器身之后，最好能使变压器綫卷的温度高于周围空气温度。对运行中的变压器亦希望能在呼吸管出口处裝上吸潮器，內中放置吸潮矽膠或氯化鈣粒子，防止潮气的侵入。对于油浸式較高电压

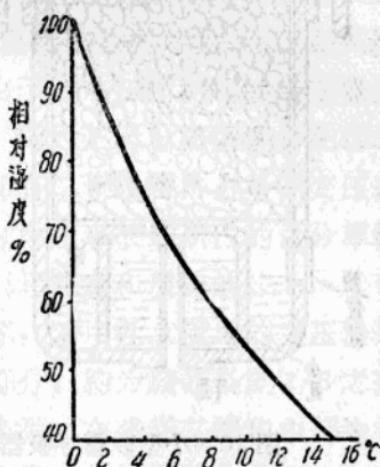


图9 露点降低与相对湿度的关系

溫度範圍 $10 \sim 45^{\circ}\text{C}$ 露点等于环境
溫度 $^{\circ}\text{C}$ 減去露点降低溫度 $^{\circ}\text{C}$

等級的电流互感器和电压互感器（35和110千伏級等），也有因受潮而发生事故，严重的有將外面瓷套管炸毁，欲防止該类事故发生建議在互感器的頂部裝上吸潮呼吸器，如图10。

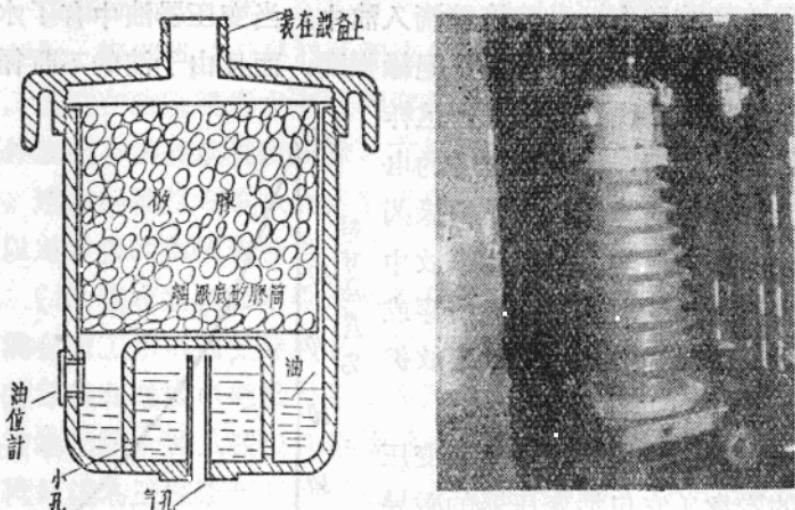


图 10 小型矽膠呼吸器裝置在 110 千伏电流互感器上

(7)雨水浸入 上面一节已經講到絕緣材料吸收了空气中的水分之后，影响其絕緣性能而引起事故。但是更严重的如沒有油枕的变压器，其油箱的箱盖合縫不密封，套管的法蘭和銅梗处的漏水等，使水点漏入箱内，有的直接滴在线卷上，有的滴在铁心上，有的沿着箱壁漏入箱底，随着油的循环帶到各处，如果在大雨后或者久晴初雨时变压器发生了损坏事故，我們便应思索到是否有使雨水漏入箱內的可能。对于各部件漏水的原因当分述在有关各节中。


(8)过电压引起的故障 过电压一般分为二类，就是雷击过电压（大气过电压）和系統操作过电压（內过电压）。这二类过电压所引起的变压器损坏事故大多是线卷的主絕緣，匝間、

层間和相間絕緣的击穿。前者的过电压可高至数十万甚至数百万伏特，后者亦能高至系統电压的三、四倍不等。这样高的电压波及到变压器套管及綫卷各部，假使沒有避雷器很好的配合，它們的絕緣强度大大的低于外來电压的强度，并且当雷击波进入綫卷后由于綫卷中电感和电容存在的关系，波便在綫卷中产生了振蕩于是綫卷的匝間和层間电压比原来的电压升起很大的倍数。操作和系統突变的过电压虽然倍数并不太大，但是其經历时间却比大气过电压長得多。由于过电压所引起的变压器故障占全部变压器故障之百数很大，國內某大電網系統中在1956年全年中因雷害而损坏的变压器即有二十余台，占全年变压器损坏率的80%左右，系統操作等过电压事故則所占的百分率較少，所以过电压故障是值得我們引起注意和預防的。

大气过电压所造成的綫卷损坏，对中性点接地的变压器来講，其损坏处大多是在进綫綫卷部分，約為綫卷長度 $1/5$ 之范围内。对中性点不接地的变压器来講，在綫卷二端和中部均有损坏的机会。过电压波在变压器綫卷中的傳播是个复杂的現象，因为綫卷中有电阻电感和电容的存在，在工頻的时候电感抗比电容抗小得多，因此影响波的分布的主要原因是电感。而在高頻时电容抗要比电感抗小得多，影响波的分布电容抗將要起主要作用；所以在大气过电压的冲击波情况下，各綫匝間电压的分布是与工頻时不同。图11甲和乙是表示变压器整个綫卷長度內电压分布的情况。当电压曲綫陡度愈大时，则相鄰匝間的电压差也愈大，也就是說这部分綫卷的匝間或层間的絕緣所承受的电压愈大，当然絕緣损坏的机会也愈多。为了保护綫卷的絕緣，我們应選擇适当的避雷器来作保护，要使变压器的冲击水平大于避雷器的剩余电压，一般取变压器冲出水平为剩余电压的1.1倍。对35千伏級及其以上电压等級的变压器，在制造上应

考慮在線卷部分加置電容補償如電容環或電容屏蔽的裝置，使線卷中電壓起始分布接近于直線，并可減少線卷中波的振蕩。如果我們能按照過電壓保護導則來進行防雷保護，那末雷擊事故可以大為減少。上面所講的這個電力系統中，由於1956年雷害事故較多，所以採取了很多措施，在1957年中雷擊事故便顯著地降低，全年僅發生了三起，其中有的是由於保護裝置失靈而造成的。

系統作等過電壓所引起之變壓器事故較少，事故之形成要看系統的情況和其電感與電容量來決定。但是一般的來說，對結構優良的變壓器很少在操作時造成絕緣損壞事故。但對絕緣枯老質量不好的變壓器在系統操作，弧光接地，線路斷線，負荷劇變等情形下，也常有發生損壞的。

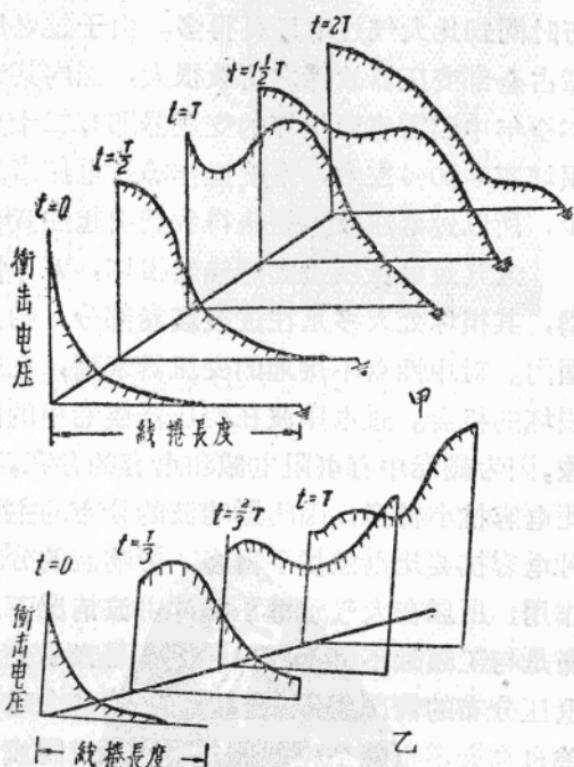

(9) 系統短路
在變壓器的次級回路上發生短路

時，各級線卷中將要有比額定電流大10~20倍的電流流過。

由于綫卷中大电流的經過与綫卷的漏磁場相互作用的結果，便產生了很大的机械应力。这个机械应力可以分解成二个不同方向的分力，一个是与綫卷的軸平行(亦即是軸向力)，一个是与綫卷的軸垂直(亦即是幅向力)。如图12。

軸向力是作用在綫卷各导綫上的軸向分力的总和。这些分力的方向在每相綫卷的上半部与下半部是相反的，其具体方向要看綫卷分布的高度，高压綫卷上的分接头抽出綫的高度等来决定，計算亦較为复杂。图13表示高压綫卷为多层圆筒式綫卷其軸向力分布情况，其高压綫卷共分二段，上下二段之間有較大的油道，軸向压力一般是由綫卷上下的絕緣紙板垫块来承受，若制造时未能将綫卷很好的压紧，则在短路故障发生后常遇到綫卷上下二端向上下輒鉄伸張，使綫卷严重变形而损坏。图14是一台日本大阪制造的30千伏安变压器，在系統短路后高压綫卷A、C二相頂上面一只綫卷向上伸張的情况。該图仅能表示一般的损坏情形，严重的则較此为甚。

幅向力的大小可以用公式來說明：

$$F_r = 10.2 BIWL \times 10^{-3} \text{ (公斤)}.$$

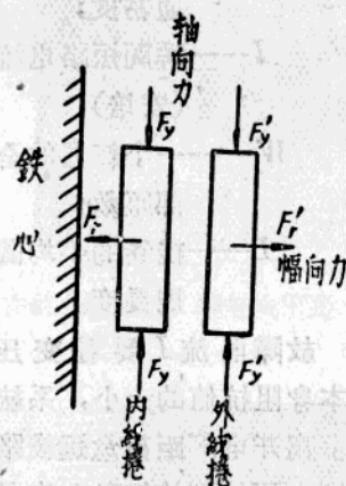


图12 高低压綫卷高度对称配置时力的方向

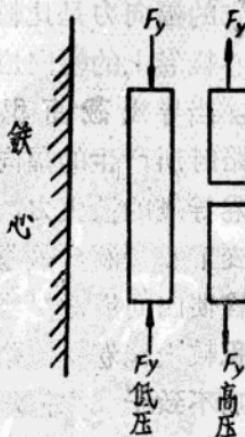


图13 高压綫卷分二段后的軸向力分布情况