

农业机械制造工艺学

П. И. 米 宁 著

李 淦 汪泰临 譯

中国工业出版社

农业机械制造工艺学

П·И·米 宁 著

李 淹、汪 泰 临 譯

中国工业出版社

本书共分五篇。第一篇叙述工艺过程設計原則和加工精度問題；第二篇說明怎样制造坯料的問題；第三篇是鍛壓加工和热处理；第四篇研究切削加工問題；第五篇研究农业机械的装配和塗漆問題。

本书在苏联經农业机械部审定为农业技术学校的教学参考书。在我国可作为农业机械制造、設計人員工作参考书，也可作为中等农业技术学校教材或教学参考书。

П. И. Минин

“Технология сельскохозяйственного машиностроения”

(Машгиз 1950 年第一版)

* * *

农业机械制造工艺学

李 淹 汪泰临譯

*

机械工业图书編輯部編輯(北京阜成門外百万庄)

中国工业出版社出版(北京佟麟閣路丙10号)

(北京市书刊出版事業許可證出字第110号)

机工印刷厂印 刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經營

*

开本 787×1092¹/16 · 印張167/8 · 字數398,000

1962年6月北京第一版 · 1962年6月北京第一次印刷

印數 0,001—2,604 · 定价(10-6) 2.20 元

*

统一书号：15165·1643(一机-318)

目 次

前言	序
----------	---------

第一篇 加工工艺过程設計原理

第一章 工艺過程的結構及其設計的 原始資料	2 工艺規程的經濟性
1 生产過程和工艺過程的概念	3 設備和夹具的选择
2 工艺過程的要素	4 結構的工艺性
3 編制工艺規程的原始資料	第四章 机械加工精度
4 編制工艺規程的順序	1 加工精度誤差发生的原因概述
5 工艺規程文件	2 在机床上加工时发生經常誤差的原因
6 工艺規程的標準化	3 零件中的內应力对其加工精度的影响
7 時間定額的概念	4 互換性原則
第二章 生产类型	5 經濟精度的概念
1 单件生产	6 农业机械制造业的公差与配合
2 成批生产	7 机床的尺寸調整
3 大量生产	第五章 表面质量
4 流水生产的种类	1 表面质量对零件使用性能的影响
第三章 決定工艺規程的主要因素	2 表面的顯微几何形状及其測定
1. 結構、技术条件、生产計劃	3 表面加工光洁度的分級
	4 加工方法和切削用量对表面质量的影响

第二篇 坯料和坯料的准备

第一章 坯料的种类	3 气体切割和电弧切割
1 鑄造的坯料	4 成材的切割
2 軋制鋼材制的坯料	第四章 矫直
3 木料	1 矫直的用途和种类
第二章 坯料的加工准备	2 矫直精度和矫直方法
1 金属坯料的准备	3 用矫直整徑机矫直
2 木料的准备和成材的干燥	4 鋼板和扁鋼坯料和零件的矫平
3 干燥炉示意图	第五章 加工裕量
4 木材的高周波电流干燥	1 裕量的一般概念
第三章 坯料的切割	2 决定总裕量值的因素
1 切割金属用的设备	3 工序裕量
2 用剪床切割金属	

第三篇 鍛造、冲压、拉絲、热处理

第一章 鍛造和模鍛	4 鍛造和模鍛加工的基本方法
1 鍛壓車間的设备。鍛錘和压力机	5 鍛錘模鍛
2 加热炉和加热设备	6 計算坯料的大小
3 变更加热溫度对金屬性质的影响	7 农业机械及农具的零件在压力机和

锻錘上热模鍛的例子	72	第三章 鋼的拉絲	114
8 在曲柄压力机上模鍛	74	1 拉絲的一般概念	114
9 在曲柄鍛造机上模鍛	74	2 鋼的浸蝕处理	115
10 在臥式鍛造机上模鍛	75	3 棒料端部制出拔梢	117
11 在螺旋摩擦压力机上的模鍛	77	4 拉絲机和拉絲滾筒	118
12 在臥式弯曲机和螺旋摩擦压力机上 弯曲	78	5 拉絲模	120
13 制造螺旋輸送器	79	6 拉絲鋼料的表面质量	122
14 液体金属模鍛	81	7 拉絲后鋼料的彈性扩大	122
第二章 冷冲压	82	8 拉絲后鋼的性质	123
1 冷冲压的概念、工序和冲模的分类	82		
2 切离、切离模、切割所需的力量	84		
3 落料、落料所需的力量	86		
4 切除、切除模	87		
5 落料模	88		
6 冲孔模	90		
7 順序动作的冲模	92		
8 联合动作的冲模	93		
9 分离材料用的冲模的零件	97		
10 冲模耐用度	99		
11 冲压时排料工作	100		
12 弯曲	100		
13 拉深	103		
14 弯边、压印	107		
15 送料自动化	107		
16 冷冲压用压力机	109		
17 卷制輸种管	110		
18 冷頂鍛	110		
第四章 农业机械及农具的零件的 热处理	124		
1 热处理的种类	124		
2 农业机械及农具热处理零件的分类	125		
3 农业机械及农具中鑄铁件的热处理	127		
4 鋼的热处理的一般概念	127		
5 热处理車間的設備電炉	129		
6 用液体燃料、气体燃料和固体燃料的 热处理炉	132		
7 淬火裝置	134		
8 測量溫度的仪器	135		
9 設備和附屬工具的选择	136		
10 高频率电流淬火	137		
11 圓盤、犁鋒、小前犁犁柱、脫粒滾筒齒、 摟草机耙齒和农业机械及农具的其他 零件的热处理	139		
12 农业机械及农具的螺旋彈簧的热处理	141		
13 犁鋒的热处理	142		
14 鑄造零件的热处理	143		

第四篇 机械切削加工

第一章 定心	145	9 軸加工的典型工艺过程	154
1 中心孔的用途及其加工方法	145	10 皮带輪和飞輪的加工	155
2 定心的机床和工具	145	11 农业机械及农具的圓盤的开刃	155
第二章 加工旋轉体外表面	146	第三章 孔加工	156
1 加工方法	146	1 孔加工的方法	156
2 磨削	147	2 錫孔、拉孔	159
3 外表面拉制	149	3 內圓磨削	160
4 精微旋轉銑削和外圓精微車削	149	4 孔的內圓精磨、研磨和精飾	161
5 軋子滾光	150	5 加工深孔	162
6 精磨、研磨、抛光、精飾	150	6 在专用机床上和联动机床上加工农业 机械及农具的零件上孔的例子	162
7 在車床上和多刀車床上加工旋轉体	151	7 快速钻孔和扩孔	162
8 設備的选择。軸的形状对其加工工艺 的影响	152		

第四章 在六角車床上和自動車床上

加工	169
1 六角車床的用途和类型	169
2 在自動車床上加工和自動車床的类型	170
3 在半自動車床上加工	172
第五章 平面加工	173
1 平面加工方法	173
2 农业机械制造业中专用的磨光-刃磨机床	175
3 平面加工方法的选择	177
4 高速銑削	178
第六章 特形表面的加工	179
1 加工方法	179
2 圆錐形表面加工	179
3 球面加工	180
4 按模板加工特形表面	181
5 捣麻机辊子沟槽加工用的半自动机床	183
第七章 切制螺紋和滾壓螺紋	183
1 螺紋牙型和螺紋制造方法	183
2 用車刀和螺紋梳刀切制三角螺紋	184
3 用板牙和絲錐切制螺紋	185
4 銑削螺紋	185
5 快速切削螺紋的方法	186
6 螺紋磨削	187
7 用板牙和滾子滾壓螺紋	187
8 螺紋的檢驗	188
第八章 齒輪齒的切削	189
1 齒輪切削方法	189
2 用圓盤模數銑刀和齒輪滾刀切削 齒輪齒	189
3 用插齒刀和梳形刨齒刀切削齒輪齒	190
第九章 提高劳动生产率和设备利用率的 途径	195
1 主要方向	195
2 縮短主要时间	195
3 縮減輔助时间的途径	196
4 自动化和多机床照管	197
5 金屬的高速加工法	198
第十章 农业机械制造业的夹具	200
1 总論	200
2 基准的概念	202
3 在夹具上装卡加工零件用的夹具元件、 零件和机构	203
4 夹紧装置和压紧装置	205
5 工具导向法	208
6 工具和零件位置的控制	209
7 夹具的体壳	210
8 钻床用的夹具	211
9 多軸钻削傳動头	219
10 钻床用的輔助工具	221
11 銑床用的夹具	222
12 車床、六角車床、搪床、磨床和拉床 用的夹具	224
13 切齿机和拉床用的夹具	228
14 磨床上的夹具	229
第五篇 农业机械和农具的装配和塗漆工艺	
第一章 农业机械和农具的装配	231
1 制品的装配元件	231
2 装配时的联結特点	234
3 装配的組織和方法	235
4 鋼工装配工作及其机械化	238
5 装配时的孔加工	239
6 装配时联結的完成鉚接联結	240
7 装配工艺規程的編制	246
8 装配不精确的原因	247
9 装配方法	248
10 装配夹具和升降运输设备	250
11 平衡	254
第二章 农业机械和农具的塗漆与干燥	255
1 塗漆方法	255
2 浸漆	256
3 滾漆	258
4 噴漆	259
5 农业机械和农具塗漆用的油漆和清漆	260
6 塗漆制品的干燥方法	262
7 油漆和干燥工部的运输	262
8 人工干燥	263
9 干燥装置的类型	265
10 干燥室的加热和通風	267
附录	267

前 言

[农业机械制造工艺学]一书共有五篇，其中叙述了零件的现代加工方法与农业机械和农具的装配方法。

本书第一篇叙述工艺过程设计原则的基本概念和定义，并阐明农业机械制造业中机器零件机械加工精度和加工表面的质量问题。第二篇阐明有关备料和确定它进一步加工的裕量问题。第三篇阐明锻造、热模锻和冷模锻、零件的拉制和热处理问题。第四篇研究切削加工问题。第五篇研究农业机械和农具的装配、塗漆和干燥问题。

苏联机械制造业的工艺是不断发展，并迅

速改进的。农业机械制造业，也像苏联其他工业部门一样，顺利地运用着先进的现代社会主乂生产组织和工艺方法。本书中介绍了代表苏联农业机械制造业发展中新的、方向性的有关资料。

作者在编著本书时，采用了在苏联刊物上发表过的苏联农业机械制造厂的实际工作资料，农业机械制造业现代工艺问题的科学著作以及苏联农业机械制造部的全苏农业机器制造科学研究所（ВИСХОМ）和中央劳动组织及生产机械化科学研究所（ЦИТМ）的资料。

原序

农业机械和农具的生产，也像任何其他工业部门一样，首先是以作为该工业部门工作人员集体劳动成果的实际经验和科学资料为基础的。实际经验和有关的科学成就的总和就是农业机械制造业工艺学的基础。

机器制造的工艺过程可分为三个主要阶段：1. 坯料的制造；2. 用这些坯料制造机器的零件；3. 将各个零件和部件装配成为完整的成品。

本书谈到的农业机械制造的工艺问题，就是按苏联各先进的农业机械制造厂中现行的农业机械和农具的制造工艺过程的顺序来加以阐述的。

由于苏联学者B.C.巴拉克申、M.E.叶果罗夫、A.I.卡希林、M.B.柯万、A.P.索柯洛夫斯基、A.B.雅赫宁和许多其他学者在机器制造工艺学领域中所进行的很多科学的研究工作的结果，以及苏联先进的机器制造企业所积累的丰富的实际工作经验，才可能創立足够完备而严整的苏联机器制造工艺学的学說。

机器制造工艺学是一门有关制造零件和将各个零件装配成成品的工艺过程的学說。

机器制造工艺学中的基本概念和定义对机器制造业的所有各部门来说，其中也包括农业机械制造业在内，都是一致的。

因为社会主义社会的生产关系决定社会主义生产组织的具体形式。苏联的机器制造工艺学是在机器本身的结构和社会主义生产组织密切联系的条件下研究制造机器的各个过程。

流水作业的大量生产和大批生产的方法决定了机器制造的所有工艺过程，即从各个零件的坯料起到在装配过程中制得成品为止，要有

密切的联系。因此，机器制造工艺学应当综合地研究生产的工艺过程，即从制得零件坯料起到机器的装配为止。

机器制造工艺学是以许多独立的工艺科目：如金属工艺学和木材工艺学、金相学和热处理、金属切削的理论、公差与配合、机床和工具等为基础的，而且在许多情况下，也以生产经验的资料为基础，因此，机器制造工艺学是一个综合的学科。

整理和综合生产经验时，机器制造工艺学的主要任务之一就是制订工艺的理论基础。苏联学者顺利地创立的机器制造工艺学可以保证科学地有理论根据地解决许多工艺问题。不久以前，这些工艺问题还只能根据实践资料来解决。

机器制造工艺学研究的主要对象是在制造和装配过程中的零件。大量和大批生产的实践可以促进机器制造工艺的进步。流水作业的生产组织方法，工艺过程的机械化和自动化，推广新的加工方法和改进现有加工方法，运用总体规划原则，设计师和工艺师的协力合作以保证结构的最大工艺性：所有这些措施都有助于提高苏联工厂的工艺水平和工作的经济性。

机器的设计师应积极地促进机器制造工艺的进步。设计新的农业机械和农具时以及从事改进现有结构的工作时，设计工程师和设计技术员应当依靠先进的、进步的社会主义生产组织和工艺。

本书中既阐述了机器制造工艺学的一般问题，也阐述了农业机械和农具的机械加工、装配、油漆和干燥工艺的专门问题。

第一篇 加工工艺过程設計原理

第一章、工艺过程的结构及其設計的原始資料

1 生产过程和工艺过程的概念

机械制造厂是一个复杂的經濟組織，在机械制造厂中，同时进行着不同的和各种各样的过程，这些过程說明并决定工厂的整个活动。然而，在所有过程中，对工业企业來說，特别是对机械制造厂來說，主要的和最有代表性的是生产过程。

生产过程是全部动作的总合，由于全部动作的結果，使原材料和半成品变成成品，即变为产品，而制造产品就是工厂的主要任务。机械制造厂中的生产过程是由下列各阶段組成的。

1. 材料与半成品的制成、运输和保管。
2. 生产資料（机床、夹具、模具、工具）的准备和組織工作地所用的材料、工具、动力、潤滑液和冷却液等的供应工作。
3. 用鑄造、鍛造、冲压、拉制等方法或直接用軋制钢材、木材和其他材料制造机器零件的坯料。
4. 坯料加工的目的，就是使零件具有适当的形状、尺寸和所需的质量，为此可采用各种加工方法：在金屬切削机床上进行切削机械加工或鉗工加工；不經切削的机械加工（例如：鍛造、冲压、拉制）；热处理，热处理的目的是要取得所需的物理机械性质等等。
5. 将单独的零件装配成部件和由部件及零件装配成机器。
6. 成品的油漆、干燥和包装。
7. 材料、半成品、生产工具和生产資料、零件、部件和成品的技术检查。

机械制造生产的最后阶段是装配机器。装配在許多方面决定工厂的整个生产周期。装配对坯料和零件加工提出关于尺寸、精度和加工质量方面的一定要求，并决定制成坯料和加工零件的方法。

机械制造厂的生产过程仅是整个生产过程的某些部分，其結果使自然原料（矿石、煤炭、木材等）变为成品。

机械制造业的工艺不是研究整个生产过程，而只是研究其直接与零件形状、尺寸和质量改变有关的部分。生产过程的这一部分叫做工艺过程。

零件的形状和尺寸在机械加工过程中发生改变。零件材料的物理机械性质，是由于热处理和冷作硬化等而发生变化的。

零件和零件循序連結成部件，而部件和零件循序連結成整个产品的那一部分生产过程叫做装配工艺过程。

研究加工和装配工艺过程时，应注意到，为了車制零件就必需把零件安装在机床上，并固定在一定位置上，然后开动机床，而加工质量在一定的程度上也取决于所加工零件的装夹方法和固定方法。加工后，必需将零件松开，并从机床上取下，沒有这些动作，就不可能車制零件。恰如焊接与装配部件和整个机器一样，在某些情况下，为了連結零件和部件，必須預先將它們安装和固定在夹具上，裝成后，再从夹具上取下。

因而机器零件和部件的加工或装配工艺过程包括某些完全必需的輔助动作，这些动作和加工或装配过程有密切的联系，沒有这些动作，

这些工艺工序是不可能完成的。

工艺过程通常都是按零件或按产品研究的。工厂的生产过程是按车间或按整个企业研究的。

车间完成某一工艺过程的一定地点叫做工作岗位。在一个工作岗位可以有一个或几个工作地。

2 工艺过程的要素

工艺过程是由下列各独立工序组成的。

工序是工艺过程的一部分，即一个工人或几个工人在一定的工作岗位上，在转入下一零件或产品之前，在一定零件上或同时加工的或装配的几个零件或产品上所完成的工艺过程的一部分。

工序是工艺过程设计的基本要素，工序可由一次装夹或几次装夹来完成。

装夹是工序的一部分，即加工一个零件或同时加工的几个零件而固定位置不变时，所完成的工序。例如，在双头中心孔机床上同时钻两端的中心孔，这时，[钻中心孔]工序是在零件一次装夹中进行的。假如要在单头中心孔机床上进行这道工序，那么在轴的两端上钻出中心孔，就需要两次装夹，即第一次装夹的结果将钻出一个中心孔，将轴的另一端转到机床主轴上之后，再钻出第二个中心孔。

固定在夹具上的零件或为加工而装夹的零件可以改变其在设备上的相对位置，即可有不同的工位。

工位是零件在一次装夹后，在设备上各种位置中的一个位置。例如，假如零件在多轴自动车床或半自动车床上加工时，那么主轴定位器每转一转时●，所加工的零件就有一个新的工位。

在一切可能情况下，加工零件时，可以适当地以工位代替装夹。这样就可以显著缩减辅助时间，提高加工精度和加工质量。

工序可以由一个工步或几个工步完成。

工步是工序的一部分，即在设备的调整不变时，用一种工具或一套同时工作的几种工具在零件表面的一段或零件表面一定的各段上总共完成的工序的一部分。如改变这些因素之一时，那么就要有一个新工步。

当零件进行机械加工时，工步可由工具一次走刀，或連續走刀几次完成。

走刀是工序的一部分，即工具（或一套工具）沿进刀方向在加工面上移动一次所完成的工序的一部分。

例 如在车床上车制某种小轴时，开始时粗车，然后用同一车刀进行精车，那么在这种情况下，一个工步是由两次走刀完成的。粗车完毕后，切除第一层切屑的车刀退回原来位置，并在下次精车时，切除一层新的金属层。

如小轴是用另外一把车刀精车的话，那么就已不是一个工步，而是两个工步，其中每次都是由一次走刀构成的，这时一个工步是粗车，另一个工步是精车。

每个工步都是由几个单独的操作组成的。

操作是在完成工步或其准备工作过程中所完成的各个单独动作的总和。例如，在车床上车直径30毫米，长120毫米的小轴的一个工步是由下列几个操作组成的：1) 开动车床；2) 上刀；3) 准备吃刀；4) 扣上自动闸；5) 车削120毫米长的小轴（用车刀走刀）；6) 退刀；7) 松开自动闸；8) 将刀架退到原来位置；9) 停车。

某些操作，例如将小轴用顶尖夹紧，不是一个工步，而是一次完整的装夹。

因为在大量生产和成批生产时确定技术定额，必须将工步、装夹或工序划分成单独的操作。

在拟定加工工艺规程和装配工艺规程时，仅将工序分成工步即可。

3 编制工艺规程的原始资料

正确地组织生产准备对整个工艺过程的正常进行来说具有极重要的作用。为了正确地组织生产准备必须在缜密编制和确定工艺规程之

● 指主轴轉变一个工位。——譯者

前，了解生产的工艺过程。

在生产过程中，必须严格遵守已确定和已在卡片上记载的工艺规程。遵守工艺纪律可以保证生产工艺过程正常地进行，及所需的质量和工作的经济性。

编制和在一定的技术文件上记载所采用的工艺规程现在看来是非常必要的。1940年12月8日苏联政府在〔机器制造工厂工艺纪律的遵守〕这一专门决议中指示过这一点。

编制工艺规程时，必须1) 具有零件、部件和整个产品的工作图；2) 具有产品的验收技术条件；3) 知道应制造的产品数量。

除这些基本资料外，还必须有工厂现有设备的说明书，补充工厂中已有设备和为重新组织的车间选择设备时可以获得的设备的目录。

工艺师也应备有模具、夹具、切削工具和量具的标准件图册，以及劳动定额资料，工人技术等级手册等。没有这些辅助资料，工艺师将极难工作。

工艺规程可以在设计新工厂和改建现有工厂时编制，也可在工厂组织新产品的生产时编制。此外，工艺规程的编制与所制机器的构造改变有关，与计划任务显著变更时生产组织的改变有关，与推广合理化建议及发明有关，并与工厂中推广新工艺规程有关。

设计新工厂和改建现有工厂时，工艺规程是设计的基础。编制工艺规程时，必须弄清必需的设备、夹具、工具、所设计的工厂需要的工人数和工人的技术熟练程度等。

为了在现在生产的工厂中组织新产品的生产而编制工艺规程，必须查清现有设备的负荷和对新设备的需要，查明对夹具、模具和模型的补充需要，决定对辅助生产面积、劳动力等的需要等。

工艺师在编制工艺规程时，应力求做到用最少的费用，但能充分保证产品构造和其验收技术条件所提出的全部要求。在这种条件下能保证产品最低成本费的工艺规程是最好的工艺

规程。

在设计机器或产品的构造时，工艺师和设计师协同工作是一个必要条件。工作的实践表明，只有当工艺师积极参加机器构造的设计过程时，以及在设计模具、夹具等时，才能保证构造具有巨大的工艺性。

在设计产品的构造时，无论是保证机器正常而有效地使用所提出的要求，还是生产所提出的要求都必需同样加以考虑。这就是培养设计师时，所必须予以深刻注意和钻研的生产工艺问题。

设计师随时和工艺师，和生产保持经常的联系，了解和钻研生产。设计师不仅应善于设计机器的结构和了解其使用条件，并且必需知道怎样才能制造某一零件，怎样才能最合理，最经济地加工。

4 编制工艺规程的顺序

有了工作图、技术条件、计划任务书、补充资料并了解产品的结构后，工艺师即可着手编制工艺规程。这时一般的顺序如下：

1. 编制加工计划。将工艺规程分为工序、装夹、工位和工步编制。阐明有关选择设备、模具、夹具和工具的问题。

2. 根据标准选定加工裕量、切削用量、时间定额并规定所需工人的技术标准和等级。

所有这些资料都填写在工艺规程卡片上。

为了选择最正确的工艺过程，必须编制几个方案。每个方案应经过技术-经济评定后，由其中选择一个对工厂具体条件来说是最好的方案，然后将这个方案填在工艺卡片上。

设计新厂或车间时，首先以计划任务书为依据，编制零件和整个产品的制造工艺规程。同时为完成每道工序选择最适合的设备、工具和夹具。然后计算设备的负荷，按车间和工段或车间的跨度拟定设备配置计划。这时，如果某些类型的机床负荷太低，这些机床可以取消，而将计划在这些机床上加工的工作转到同一类

型的其他机床上去作。这样做是为了缩减新设计的工厂或车间所必需的设备的类型尺寸。

然后确定设备的配置计划。同时为了避免加工时过多的运输零件，必须力求最合理地排列机床和其他设备。

比较和评定设备各种排列方案的优缺点，分析机床的负荷等等，一般会引起或多或少的必要修正，甚至重新设计工艺规程。在设计新车间和工厂时，在一切情况下都必须依靠现代的具有高度生产率和在经济上合理的工艺规程。

在工厂的实践中，通常对投入生产的新机器和其他产品都必须编制工艺规程，或由于产品的结构改变、工艺的合理化、生产组织的改变也必须修改现有的工艺规程。

假如所编制的工艺规程应迅速推广到生产中去，那么还必须考虑到现有的设备和车间或工厂的实际可能性。

5 工艺规程文件

拟定的所有工艺都要填写在特殊的技术文件上，即所谓的工艺规程卡片上。工艺规程卡片分为过程卡片和工艺卡片。

过程卡片和工艺卡片一样，都按每件零件单独编制。卡片有的是一张，有的是由几张组成的，张数视该工艺规程所必须的工序和工步数量而定。

过程卡片上只注工序，而不注工步、装夹和工位。卡片上每一工序要占一行。

过程卡片上每一工序都要注明车间、机床、计算批量、同时加工的零件数量和加工工时；个别的也注明准备-结束时间和工人等级。此外，在卡片上都应列出一般性资料，如：产品和零件的名称与标号、零件的重量、尺寸、批量等等。

过程卡片上注明零件在工厂各车间和各仓库中的行进路线。这种卡片所以称之为过程卡片，正因为根据卡片可以很方便的查明行进路

线，即零件在车间和工厂中的运转路线。过程卡片一般都是在进行设计工作时编制的。

过程卡片在农业机器制造业中不是必需的文件。

在大批生产的各工厂中工艺规程填写在工艺卡片上。这些卡片，按其格式来说是适合于各种工艺规程的：机械加工、焊接和装配、铸造车间的工艺规程的记录等。

工艺卡片正像过程卡片一样，按每一零件编制。其上不仅注明工序，而且注明所有的工步、装夹和工位。一般在工艺卡片上都有零件的草图，这样，在各种情况下都认为是适合的。在草图上只注明完成工艺卡片上所记载的工序所必需的尺寸。草图上的尺寸应根据选定的基本面填写。单图上不应有任何多余的尺寸和投影。例如，如零件上仅需扩孔，那么在位于工艺卡片右角的这个零件的草图上，仅注明扩孔的直径和距基准面的距离即可。

附录1和2所示为农业机器制造厂中所用的两种工艺卡片的格式。

农业机器制造厂中所用的工艺卡片包括为满足正常组织工艺规程的要求所必要的所有资料。

为了举例说明，我们研究一下机械加工工艺卡片。在上部，卡片的标题是工厂名称、机器和零件的名称和标号。其次卡片上要标明原材料的形状、尺寸和规格或品种，以及一件零件所用的原材料消耗量，注明坯料的重量和尺寸。卡片左角留出记载所采用的工艺规程的修改事项的地方。同时应注明修改的日期和进行修改所依据的文件。严格地记载修改事项可保证检查工艺规程的遵守情况。

卡片上应留出地方来注明在何种其他农业机器和农具上可以使用这个零件。这是由于在农业机器上和农具上，特别是近年来所设计的构造上，会遇到许多通用零件所引起的。特别是全苏农业机器制造科学研究所（ВИСХОМ）在基准构造的基础上所创制的农业机器和农具

具有大量的标准件和通用件，例如，犁、浅耕犁、耕耘机、播种机和滚筒式选粮机有40%到85%的通用的标准件和通用件。

工艺卡片应注明某种零件可以用在工厂生产着的哪种其他机器上和有多少数量，这样就可以简化生产计划工作和减轻设备的负荷。

工艺卡片的主要部分上注明工序和工步的编号与名称，也要包括检查工序在内。工序的号码用罗马字表示，而工步号用阿拉伯字表示。工序一般都写出名称并附加「工序」二字。工步名称是工步中所包括的工作的简略一览表，以动词命令式写出，例如，「粗车φ50外圆」，「精扩φ30孔」，「车φ50端面」等等。

假如是不包括在任何一个工步内的独立操作，例如，「装夹」，「转活」等，就像工步一样单独写成一行，但不标工步顺序号。

工艺规程卡片的下面各栏中注出制造车间、设备、夹具、切削工具和量具、加工尺寸、切削用量、时间定额、工人等级和人数。

卡片有的是一张，有的是由几张组成，在卡片末端注明坯料是从哪个仓库或车间送来的，加工好的零件应送到哪里去和零件全部加工所用的总时间。

工艺卡片编制完毕后，由编制该工艺规程卡片的工艺师、工厂总工艺师、零件加工所在车间的车间主任签字，并经工厂的总工程师批准。

填写在卡片上的工艺规程是必须执行的，并应当作不可动摇的生产法规予以遵守。只有严格遵守批准的工艺规程才能保证零件的所需加工质量。在成批生产和大量生产时，只有在极严格遵守工艺规程时，才能保证互换性，以及降低废品率和机器加工及装配的经济性。

除上述的工艺规程主要卡片外，在某些情况下，还采用工序卡片（见附录3）。这样卡片有时叫守则卡片，因为它的主要用途是作加工零件的工人守则用的。

工序卡片和工艺卡片的主要区别就是工序

卡片是仅按一道工序编制的。工序卡片经常附有工序草图，有时尚附有各种工步的草图。

工序图上只注明那些精确完成工序所必需的尺寸，所以与零件的设计蓝图不同。而这些尺寸务必根据选定的基准面填写。工序草图上须注明加工面和基准面的号码。圆圈中的数字表示加工顺序。工序图或工序草图比普通设计蓝图有很大的优点，这些优点就是草图简化了，并便于利用，此外，工人所必需的一切资料都集中在一个文件上了。

工序草图不应有任何多余的，也就是完成该工序不直接需要的尺寸、线条和截面。

在车间中使用仔细编制的、带草图的工序卡片可以特别便于运用和严格遵守所规定的工艺规程。

在自动机床上所完成的工序须编制变相的工序卡片，这种卡片名为调整卡片。在这种卡片上写明调整自动机床所必需的详细数据。

在某些情况下，在工序卡片上须适当地绘出工步草图。工步草图上应表示出工具和其所加工零件的位置。当工序复杂，包括的工步甚多并由数次装夹或数次工位组成时，须绘出每次装夹或每一工位的草图。这些草图应注明夹具略图和加工时零件的夹持方法。这些资料可以减轻设计夹具的设计师的工作。

大量流水生产的零件必需首先编制工艺卡片。在按规定品种大批生产农业机器和农具时，带有工序草图的工序卡片上的工步无疑是合理的。运用工序卡片可以显著促进加强工艺纪律，减少废品和提高质量。

工艺师同车间和设计师经常取得直接的联系是有效地编制和运用工艺规程的必要和必须执行的条件。技术熟练的工人、斯达哈诺夫工作者和车间工长普遍参加编制工艺规程也是必须的，这是保证避免错误的主要条件之一。一贯地、有系统地提高工艺师、工长和工人的技术熟练程度也是顺利地编制和有效地运用工艺规程的最重要条件之一。

6 工艺規程的标准化

工艺規程一般都是由工艺师，根据个人經驗和某些零星的文献資料編制的。因此，同样工艺任务就会出現各式各样的、沒有理論根据的編制方法。既需要使用大量的劳动力、資金和时间，同时还能保証正确地編制工艺規程。

为了消除这些缺点，需要有科学的、有理論根据的編制工艺規程的方法。此外，必須搜集，系統化和綜合先进的生产經驗并有計劃、有組織地将它推广到其他企业中去。工艺規程的标准化有助于解决这些任务。

工艺規程的标准化是一种钻研和編制工艺的工作方向，这种方向就在于将制造机器零件和它的部件的工艺規程加以分类，然后一并解决实现每一分类組的工艺規程时所产生的一切問題。

标准化工作是由两个主要阶段組成的：1) 分类；2) 編制标准的工艺規程和解决各个技术問題。

标准化工作的第一阶段是分类。

工艺規程的分类应以机器零件的分类为基础。机器零件的分类是将加工方法相似的零件組成一定的分类組。零件分类时，把零件分成类、組和型。

类是主要加工面相同和在这些零件一定外型条件下解决的工艺任务具有共同性的零件的总和。

組是显著表示的零件外型条件下解决工艺任务具有共同性的同一类零件部分的总和。

型是类的同組零件的总和，这些零件应具有一定尺度範圍和主要加工面加工計劃的共同性。实际上可編在一張共用的标准工艺規程卡片上的零件应属于一型。在型的範圍中加工順序可以有某些不同。

实际零件在结构元件上可与标准零件不同，但这些结构元件并不影响主要工艺面的加工計劃。

农业机械制造业的标准化

全苏农业机器制造科学研究所作者的領導下，完成了农业机械和农具零件加工工艺規程标准化的部分工作。

在对 117 种机械結構，包括 7000 多件切削加工的零件的分析基础上，編制了农业机械和农具的所有零件分类表。

以结构任务和工艺任务的共同性为基础的结构工艺特征是切削加工的农业机械和农具零件的分类基础。

作为农业机械和农具零件分类基础的第一特征是：

- 1) 主要加工面的形状和尺寸；
- 2) 零件的主加工面和輔助加工面的相互位置；
- 3) 零件的共同外形。

将一类的零件分成組和型时，除上述特征外，应考虑到材料、坯料种类、零件的外形尺寸等。农业机械和农具零件的分类等級代号采用十进位制。类用两个数字表示。第一个数字表示农业机械制造业对象的部分。

根据生产对象分类表，农业机械和农具的零件和部件屬於第四部分，因此，类的第一个数字是 4。类的代号中的第二个数字表示类的順序号，例如，第一类 [軸和心杆] 用数 40 表示，第二类 [衬套] 用数 41 表示，[十字头] 类用数 46 表示等等。

組用第三位数字表示，也就是在类的数字后面加上組的順序号，例如，[衬套] 类第二組用数 412 表示 [十字头] 类第一組用数 461 表示，以此类推。

型用第四位数字表示，例如 [衬套] 类第二組第一型用数 4121 表示。所有的农业机械和农具的零件分为 10 类。每类的划分不能多于 10 組，每組不多于 10 型。

图 1 所示为切削加工的农业机械和农具的零件分类。

头三类「軸和心杆」、「衬套」和「圓盤」合并成旋轉零件。这里包括的零件限于外面、內面和端面旋轉的零件。所有的齒輪均屬於第四类。第五类是壳体零件。多軸零件合并在三个

类中；第六类包括「偏心零件」，第七类包括「十字头」，第八类包括「杠杆」，第九类包括「平面零件」，第十类包括农业机械和农具特有的「特形零件」。

类 号	类 的 名 称	列 入 該 类 的 代 表 性 零 件			
40	軸 和 心 杆				
41	衬 套				
42	圓 盤				
43	齒 輪				
44	壳 体 零 件				
45	偏 心 零 件				
46	十 字 头				
47	杠 杆				
48	平 面 零 件				
49	特 形 零 件				

图 1 切削加工的农业机械和农具的零件分类表。

设备。

編制标准工艺

标准工艺規程是用零件分类表作基础編制的。編制标准工艺規程时应考慮到先进企业的經驗和分析現有的工艺規程。加工同一个型的零件可以編制几种工艺規程方案。采用哪种方案比較适合，取决于生产的类型和有无适当的

在实际工厂条件下編制标准工艺規程时，应首先編制标准工艺規程的作业方案。在这个厂的生产条件下应規定在現有的设备中提供最好的设备来解决作业方案。

同时，最好編制远景方案，編制时应将工艺上和生产組織上的最新成就考虑在内。

A. П. 索科洛夫斯基教授介绍了下列編制标准工艺規程的主要文件：1) 零件的分类表；2) 标准工艺規程卡片；3) 規格工艺規程卡片；4) 特有工艺規程卡片。

标准工艺規程卡片是按型来編制的。全苏农业机器科学研究所采用的卡片格式，如附录4所示。卡片列有工序和设备一覽表。卡片上不注工作用和定額。

仅尺寸彼此不同的零件，例如，紧固零件、标准工具等，可編制規格工艺規程卡片。这种卡片既要注明工作用，也要注明時間定額。

特有工艺規程卡片是按具体零件編制的。这种卡片可作編制标准工艺規程卡片的資料用。标准化工作的第一阶段，特有工艺規程卡片在某种程度上可以代替标准工艺規程卡片。

工艺規程的标准化必然是与整理及綜合整个机器制造业的經驗有关。在标准化的过程中，先进企业的經驗会有組織地傳授給其他企业。

設計模具和夹具、切削工具和量具的标准件，编写各种指导性資料和参考資料是順利編制和运用标准工艺規程的必要条件。

工艺規程标准化的意义

标准化可以簡化和显著加速工艺規程的編制工作，并能节省資金。系統化的資料和标准工艺規程可以保証工艺規程的編制质量更高。标准化可以显著縮短生产准备期。

由于标准化的結果，就創造了更普遍地运用流水生产的方法，特別是零件的机械加工轉化为流水作业線的可能性，便于檢查工艺紀律的遵守情况，減輕了培养工艺师和工人干部工作。

工艺規程标准化是以科学和先进企业与斯达哈諾夫工作者的經驗为基础的。

工艺規程标准化創造了为工艺規程建立科学理論根据的可能性，并是工艺合理化与提高一般生产技术水平的最重要方法之一。

7 時間定額的概念

完成工艺規程的每道工序都必需耗費一定的时间。为完成工作所規定的時間叫单件時間定額。不仅一道工序可以規定单件時間定額，而且一件零件，一件制品，一公斤等均可制定单件時間定額。

单件時間定額用 t_{um} 表示。完成机床工作和鉗工装配工作时，单件時間定額是由下列因素組成的：1) 基本時間或工艺時間，用 t_0 表示；2) 輔助时间，用 t_s 表示；3) 工作地服务時間，用 t_{o6c} 表示；4) 休息和自然需要的間歇时间，用 t_n 表示，即

$$t_{um} = t_0 + t_s + t_{o6c} + t_n \quad (1)$$

基本時間或工艺時間是直接改变产品形状、尺寸、性质、状态和外表所用的时间。在装配时， t_0 是将零件裝成部件和部件裝成成品所用的那些时间。

基本時間可分为三类：

1. 机动時間，沒有工人直接參加，用机器（机床）直接进行改变劳动对象的时间。

2. 机手并动時間，既有机器，又有用手移动所加工的零件或工具来改变劳动对象的时间。

3. 手动時間，不用任何机械，由工人利用工具进行工作的时间。

辅助時間 t_s 是工人保証基本工艺工作所耗費的时间。机床开車和停車、变换速度和进刀量所用的时间，固定和卸下零件与工具的时间，工人測量零件所耗費的时间都計入辅助時間內。

輔助時間一般都是手动的。在一切情况下应尽量用机动時間代替手动辅助時間。例如，使用迴轉夹具、多机床工作等时就会好些。

不交叉的基本時間和辅助時間的总和組成作业時間，以 t_{on} 表示。

工作地服务時間 t_{o6c} 是维护工作地所耗費的时间。工作地服务時間区分为組織性服务和

技术性服务所耗费的时间。

工作地的组织性服务时间包括更换工具，校正和调整机床，修整工具所耗费的时间等。

工作地服务时间根据定额标准规定。农业机械制造业中，工作地服务时间，视工作的复杂性而定，约占作业时间的2.5~6.5%。

休息和自然需要的间歇时间 t_n 也是按作业时间的百分比规定的。农业机械制造业中，根据定额标准，视所完成的工作性质而定，这个时间约占2%。

单件时间定额中，不包括由工人本身，或非由工人本身所造成的工作时间损失在内。

成批生产中，还规定所谓准备—结束时间，以 $t_{n.s}$ 表示。这个时间根据同时投入生产的产品整个批量来确定，不能包括在单件定额时间内，而单独规定定额时间。

准备—结束时间是工人看图和工艺卡片，准备和调整机床，包括试验加工，安装和卸下工具、夹具、模具等所耗费的时间，这些时间对加工规定的成批产品来说是必需的。

农业机械制造业中，视工作的复杂程度而定，钳工装配工作和机床工作的准备—结束时间定额，一批零件规定为22~32分钟。

规定工作的定额标准时，机动工作的时间可以按公式或按附表，根据所设计的设备工作用量来计算。

包括在基本时间或工艺时间中的手动工作时间应根据测定时间资料编制的定额标准表来规定。

一班中的生产定额 $H_{c.m}$ 可用下列公式计算：

$$H_{c.m} = \frac{480}{t_{w.m}}, \quad (2)$$

式中 480——一班中的分钟数。

技术时间定额在一定的期间中规定。

由于劳动生产率不断增长和设备的改善，已定的定额应经常重新加以审查。

技术时间定额应理解为根据设备的使用可能性，完善的技术并将其应用于工作者的先进生产经验考虑在内，完成该工作所必需的，为一定组织技术条件所规定的时间。

[没有技术定额，便无法进行计划经济。除此而外，其所以需要技术定额，是为了督促落后群众来赶上先进分子。技术定额是一种巨大的调节力量，它能在生产中把广泛工人群众组织在工人阶级先进分子周围]●。

第二章 生产类型

根据生产的工艺条件和经济条件与生产任务一切生产可以分为几个富有代表性的组和类型。

机器制造生产有三个主要类型：单件生产或单个生产、成批生产和大量生产。成批生产按其性质来说界于单件生产和大量生产之间。

这些生产类型的每种类型都有其自己的明显的特点，在车间中都有其自己的特殊工作组织形式，都有其自己的生产组织，都有其自己的工艺过程。

所有这三种生产类型在农业机械制造业中都存在。

1 单件生产

单件生产或单个生产系指不同结构和类型的制品是按件制造的，而这些制品或是根本不重复，或是可能经过不定的时间间隔才重复制造的生产而言。单件生产应当是很容易，而且很快地就能适应于完成各种各样的订货任务。

单件生产的特征如下：

1. 使用万能设备和一般用的夹具；

● 约·维·斯大林：在第一次全苏斯达哈诺夫工作者会议上的演说，见外国文书籍出版局1948年版《列宁主义问题》665页。