


中等职业教育技能训练教材 20A

# 钳工技能实训

主编 仲太生

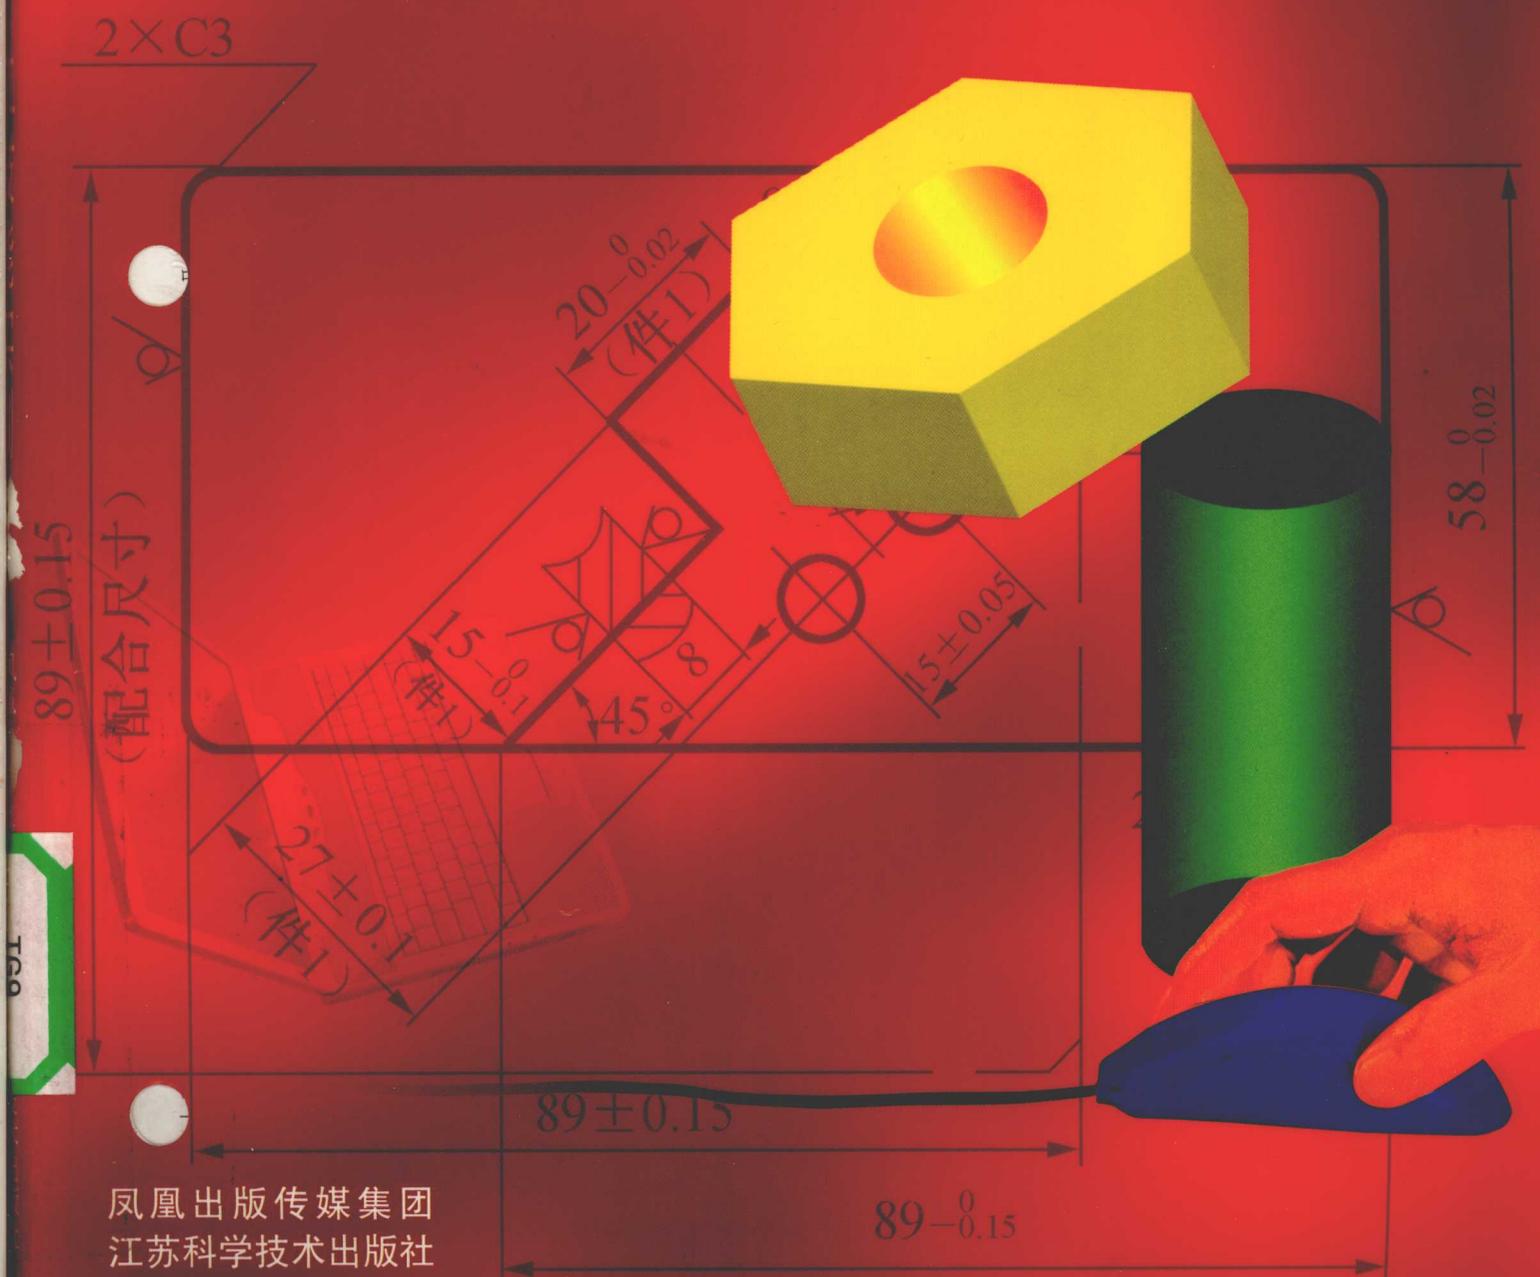


凤凰出版传媒集团  
江苏科学技术出版社

中等职业教育技能训练教材

# 钳工技能实训

主 编 仲太生

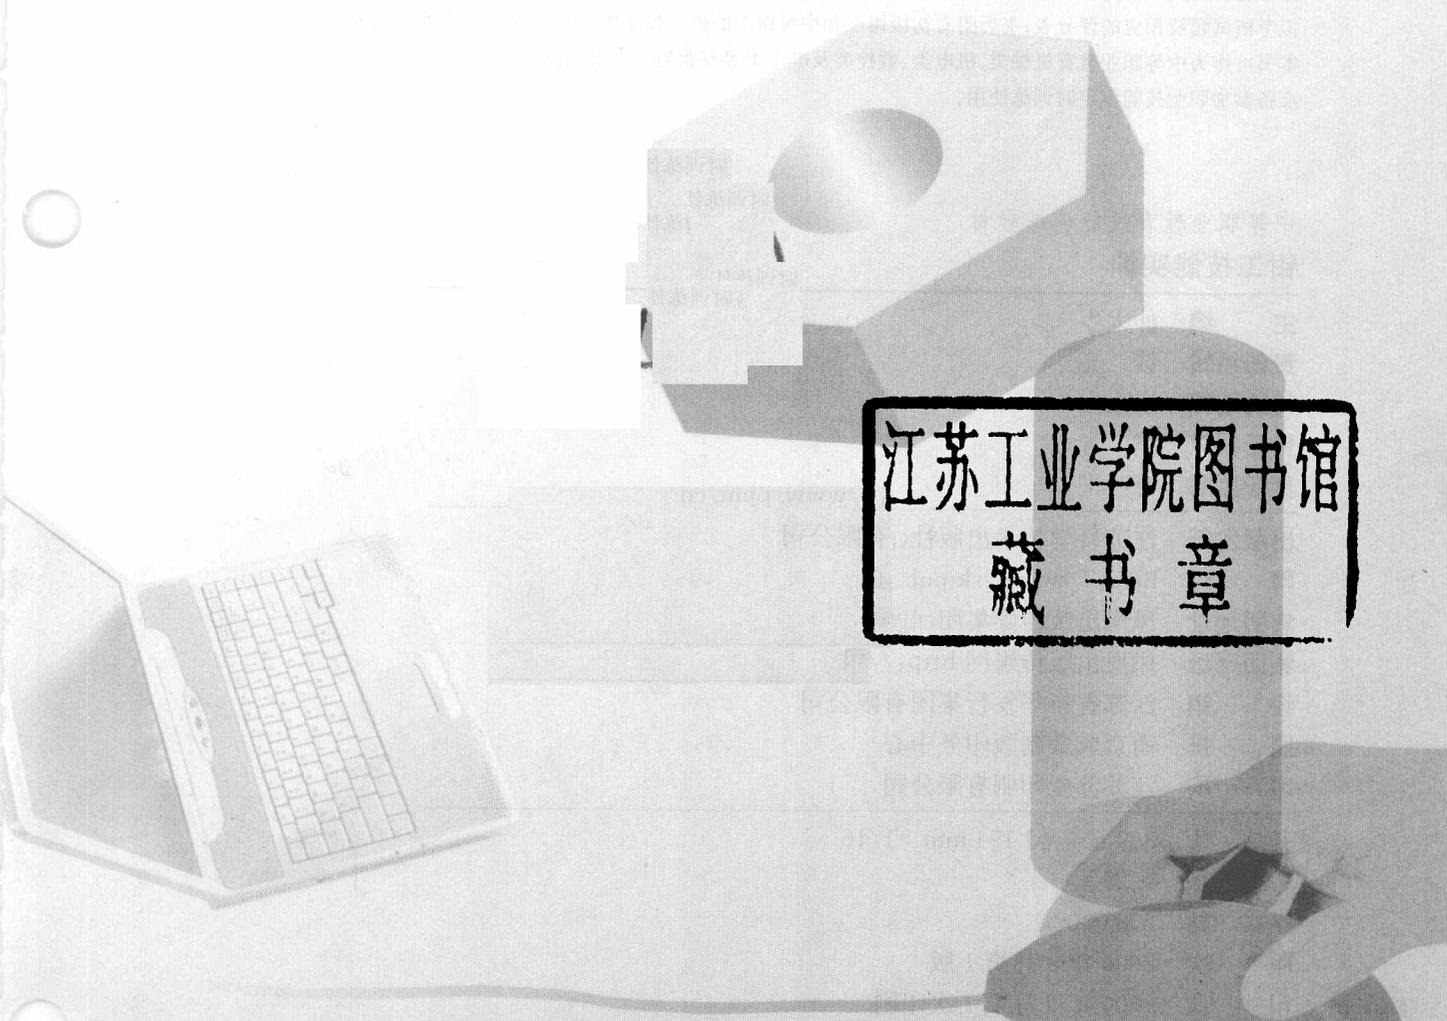

江苏工业学院图书馆  
藏书章

凤凰出版传媒集团  
江苏科学技术出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

钳工技能实训 / 《钳工技能实训》编写组编. —南京:  
江苏科学技术出版社, 2006. 9  
中等职业教育技能训练教材  
ISBN 7-5345-5062-9

I. 钳... II. 钳... III. 钳工—专业学校—教材  
IV. TG9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 102355 号

## 内 容 提 要

《钳工技能实训》参照劳动和社会保障部颁布的《职业技能鉴定规范(钳工考核大纲)》初级、中级工人等级标准编写而成,全书共分为 22 个课题,49 个子课题。其中课题 1~6 为入门部分,课题 7~16 为初级工部分,项目 17~22 为中级工部分。完成前 16 个课题可进行初级工考核,完成所有项目可进行中级工考核。

在内容上遵循职业技能培养的渐进性,按课题逐步增加难度及复杂性。为方便使用,每个课题都由实训任务书、实训指导书和相应的评分标准三个部分组成;按照钳工入门、初级钳工及中级钳工的不同要求,设置了模拟考核试题及相应的评分表;书后附有初级钳工和中级钳工的操作技能要求及试题,供参加职业技能鉴定参考。本书可作为中等职业教育机械类、机电类、数控类及电子类专业类学生钳工技能实训的教材,也可供技术工人准备参加职业技能鉴定时训练使用。

中等职业教育技能训练教材

## 钳工技能实训

---

主 编 仲太生  
责任编辑 钱 亮  
特约编辑 王永发  
责任校对 冯 青  
责任监制 曹叶平

---

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路 47 号,邮编:210009)  
网 址 <http://www.jsjpub.com>  
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市中央路 165 号,邮编:210009)  
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>  
经 销 江苏省新华发行集团有限公司  
照 排 南京紫藤制版印务中心  
印 刷 江苏苏中印刷有限公司

---

开 本 889 mm×1 194 mm 1/16  
印 张 7.25  
字 数 208 000  
版 次 2006 年 9 月第 1 版  
印 次 2006 年 9 月第 1 次印刷

---

标准书号 ISBN 7-5345-5062-9/TH·113  
定 价 13.00 元

---

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

主 编 仲太生

副 主 编 闵 建 雍照章

编写人员 (按姓氏笔画为序)

申倚洪 孙春明 吴达胜 顾大吕

翁才新 凌 云 雍照章 潘玉山

为 社会主义现代化建设服务,培养数以亿计的高素质劳动者和数以千万计的高技能专门人才,是我国经济和社会发展对于职业教育的要求。具体来说,就是要为我国走新型工业化道路,调整经济结构和转变增长方式服务;为农村劳动力转移服务;为建设社会主义新农村服务;为全面提高劳动者素质和职业能力服务。

以就业为导向,面向社会、面向市场办学,是近几年来职业教育改革发展的重要经验。如何坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,进一步强化职业院校学生实践能力和职业技能的培养;如何有针对性地根据当前我国经济社会发展对技能型人才的要求,以职业院校现有的设施、设备,扎实开展技能训练,并努力实现理论教学与专业实习一体化、教学内容模块化和能力评价社会化,是我们长期以来思考和探索的问题。

正是在这样的思想指导下,我们组织了一些中等职业学校机械和电子类教师,经过两年多的研究和探索,组织编写了这套中等职业教育技能训练教材,首批推出《车工技能实训》《钳工技能实训》《电子技能实训》《电工技能实训》。为了保证教材内容贴近中等职业教育的实际,根据在部分学校试用的情况,做了较大幅度的修改,期望以高质量的教材为推动职业教育的发展服务。

《钳工技能实训》参照劳动和社会保障部颁布的《职业技能鉴定规范(钳工考核大纲)》初级、中级工人等级标准编写而成,全书共分为 22 个课题,49 个子课题。其中课题 1~6 为入门部分,课题 7~16 为初级工部分,项目 17~22 为中级工部分。完成前 16 个课题可进行初级工考核,完成所有项目可进行中级工考核。

在内容上遵循职业技能培养的渐进性,按课题逐步增加难度及复杂性。为方便使用,每个课题都由实训任务书、实训指导书和相应的评分标准三个部分组成;按照钳工入门、初级钳工及中级钳工的不同要求,设置了模拟考核试题及相应的评分表;书后附有初级钳工和中级钳工的操作技能要求及试题,供参加职业技能鉴定参考。本书可作为中等职业教育机械类、机电类、数控类及电子类专业类学生钳工技能实训的教材,也可供技术工人准备参加职业技能鉴定时训练使用。

本书由仲太生主编,闵建、雍照章副主编。参加编写的人员有凌云(课题 1~6 及钳工入门模拟试题)、翁才新(课题 7~10)、雍照章(课题 11~13 及初级钳工模拟考核试题)、潘玉山(课题 14~16)、申倚洪(课题 21、课题 22 及中级钳工模拟考核试题),顾大吕、孙春明、吴达胜等在成书过程中做出了辛勤的劳动。

编 者

2006 年 8 月

课题 1 钳工入门 .....	1
课题 2 錾削入门 .....	3
课题 2-1 錾削入门(一) .....	3
课题 2-2 錾削入门(二) .....	5
课题 3 锉削入门 .....	7
课题 3-1 锉削入门(一) .....	7
课题 3-2 锉削入门(二) .....	9
课题 4 锯削入门 .....	11
课题 5 钻孔 .....	13
课题 6 综合训练(一) .....	15
课题 6-1 六方加工 .....	15
课题 6-2 多孔长方体加工 .....	17
钳工入门模拟考核试题 .....	19
钳工入门模拟考核试题评分表 .....	20
课题 7 长方体加工 .....	21
课题 7-1 长方体加工(一) .....	21
课题 7-2 长方体加工(二) .....	23
课题 8 攻螺纹 .....	25
课题 9 套螺纹 .....	27
课题 10 铰孔 .....	29
课题 11 板料外表面加工 .....	31
课题 11-1 直角定位块 .....	31
课题 11-2 凸形块 .....	33
课题 12 角度加工 .....	35
课题 12-1 斜滑块 .....	35
课题 12-2 多角度样板 .....	37
课题 13 板料内表面加工 .....	39
课题 13-1 凹形板 .....	39
课题 13-2 E 字板 .....	41
课题 13-3 回形板 .....	43
课题 13-4 内 T 形板 .....	45
课题 14 开式镶配件制作 .....	47
课题 14-1 开式镶配件制作(一) .....	47
课题 14-2 开式镶配件制作(二) .....	49
课题 14-3 开式镶配件制作(三) .....	51
课题 14-4 开式镶配件制作(四) .....	53
课题 14-5 开式镶配件制作(五) .....	55



课题 14-6 开式镶配件制作(六)	57
课题 14-7 开式镶配件制作(七)	59
课题 14-8 开式镶配件制作(八)	61
<b>课题 15 小制作(一)</b>	63
<b>课题 16 综合训练(二)</b>	63
课题 16-1 限位块	65
课题 16-2 锉配六方	67
<b>初级钳工模拟考核试题</b>	69
<b>初级钳工模拟考核试题评分表</b>	70
<b>课题 17 圆弧面加工</b>	71
<b>课题 18 圆弧面镶配</b>	73
课题 18-1 凹凸圆弧配	73
课题 18-2 凹凸斜角配	75
课题 18-3 尖顶圆弧配	77
<b>课题 19 闭式镶配件制作</b>	79
课题 19-1 缺角配合件	79
课题 19-2 闭式 T 形配	81
课题 19-3 方形配合	83
课题 19-4 多面闭式配	85
<b>课题 20 小制作(二)</b>	87
课题 20-1 绞杠——固定夹块	87
课题 20-2 绞杠——活动夹块与手柄	89
<b>课题 21 盲配件制作</b>	91
课题 21-1 凹凸镶配	91
课题 21-2 凸形镶配	93
课题 21-3 整体式镶配	95
<b>课题 22 综合训练(三)</b>	97
课题 22-1 角度对块	97
课题 22-2 山形 R 镶配件	99
课题 22-3 燕尾弧形配	101
<b>中级钳工模拟考核试题</b>	103
<b>中级钳工模拟考核试题评分表</b>	104
<b>初级钳工基本操作技能要求</b>	105
<b>初级钳工技能要求试题</b>	106
<b>中级钳工中级操作技能要求</b>	107
<b>中级钳工技能要求试题</b>	108
<b>钳工安全操作文明生产考核基本要求及评分细则</b>	109
<b>有关说明</b>	110
<b>参考文献</b>	110



课题 1  
钳工入门


姓名 \_\_\_\_\_ 得分 \_\_\_\_\_  
学号 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

课题 1 入门知识


实训任务书

工 时	270 min	材 料	
工量具	锉刀、锯弓、镊子、手锤、游标卡尺、千分尺等		


任  
务  
图

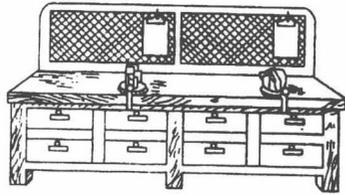


钳工工作台

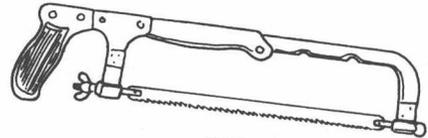

锯弓

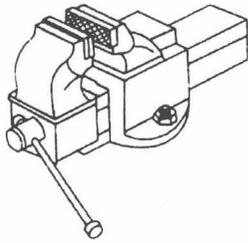


固定式台虎钳

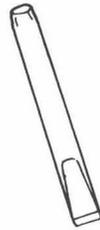

镊子



手锤

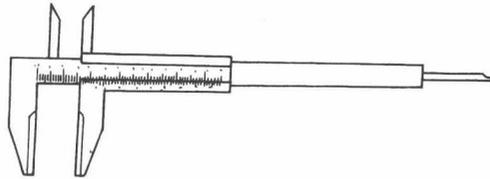

游标卡尺



锉刀



划针



## 课题1 入门知识

## 实训指导书

教学 目 标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解钳工在工业生产中的工作任务。</li> <li>2. 了解钳工的学习方法。</li> <li>3. 了解钳工实习设备及常用工、量具。</li> <li>4. 掌握实习场地规章制度及安全文明生产要求。</li> </ol>
相 关 工 艺 知 识	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工量具的使用、保养。</li> <li>2. 钳工实习场地规章制度及安全文明生产要求。</li> </ol>
学 习 步 骤	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 参观往届学生制作的优秀钳工工件、生产的产品。</li> <li>2. 参观钳工实习场地。</li> <li>3. 学习钳工的一般知识             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 钳工工作场地；</li> <li>(2) 钳工常用设备；</li> <li>(3) 钳工常用量具。</li> </ol> </li> <li>4. 学习实习场地规章制度及安全文明生产基本要求。</li> </ol>
注 意 事 项	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 参观过程中听从老师指挥,未经许可,不得动用任何设备。</li> <li>2. 工量具轻拿轻放。</li> </ol>



<b>课题 2</b> <b>錾削入门</b>	姓名 _____ 得分 _____ 学号 _____ 日期 _____
----------------------------	--


**课题 2-1 錾削入门(一)**

**实训任务书**


<b>工 时</b>	270 min	<b>材 料</b>	HT150(65×65×34)
<b>工量具</b>	錾子、手锤、钢直尺、刀口形直尺、游标卡尺、游标高度尺等		

任 务 图


步骤一：

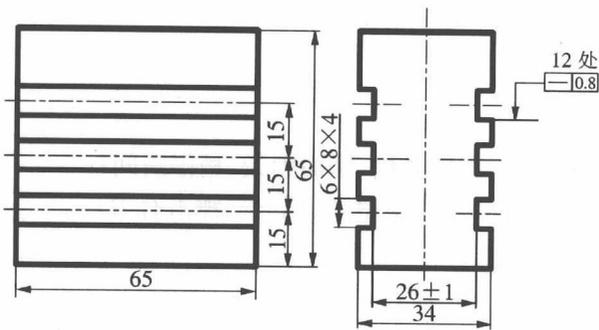

步骤三：

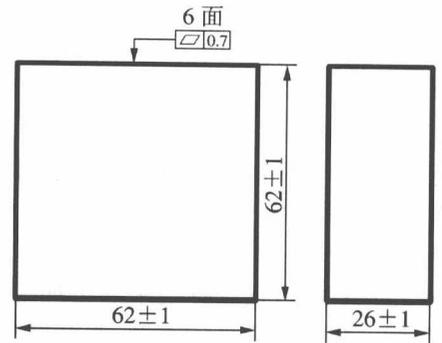

步骤二：

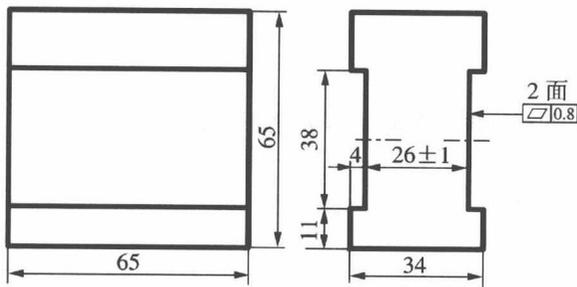

检测评分	序号	检测要求	配分	得分	序号	检测要求	配分	得分
	1	$\overline{\quad} 0.8$ (12处)	4×12		4	62±1 (2处)	5×2	
	2	26±1 (3处)	6×3		5	$\square 0.7$ (6面)	3×6	
	3	$\square 0.8$ (2面)	3×2		6	安全文明生产, 违者扣 1~10 分		



## 课题 2-1 錾削入门(一)

## 实训指导书

教 学 目 标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初步掌握錾削的方法、姿势,并达到一定的錾削精度要求。</li> <li>2. 初步掌握平面划线方法。</li> <li>3. 初步掌握錾削直槽的方法。</li> <li>4. 初步掌握錾削平面的方法。</li> </ol>
相 关 工 艺 知 识	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 錾子的握法:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 正握法;</li> <li>(2) 反握法。</li> </ol> </li> <li>2. 锤子的握法:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 紧握法;</li> <li>(2) 松握法。</li> </ol> </li> <li>3. 挥锤方法:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 腕挥;</li> <li>(2) 肘挥;</li> <li>(3) 臂挥。</li> </ol> </li> <li>4. 锤击要领:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 挥锤:肘收臂提、举锤过肩,手腕后弓、三指微松,锤面朝天、稍停瞬间;</li> <li>(2) 锤击:稳——速度节奏 40 次/min、准——命中率高、狠——锤击有力。</li> </ol> </li> <li>5. 直槽的錾削方法:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 根据图样要求划出加工线条;</li> <li>(2) 根据直槽宽度,修磨好狭錾;</li> <li>(3) 采用正面起錾,对准划线槽錾出一个小斜面,再逐步进行錾削;</li> <li>(4) 采用腕挥法挥锤,用力大小要适当,防止錾子刃端崩裂,同时用力轻重应一致,以保证槽底的平整。</li> </ol> </li> <li>6. 平面的錾削方法:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 起錾的方法:正面起錾、斜角起錾;</li> <li>(2) 尽头的錾削:接近尽头约 10~15 mm 时,应调头錾去余下的部分。</li> </ol> </li> </ol>
加 工 步 骤	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 划槽侧和槽底加工线。</li> <li>2. 依次錾削六槽。</li> <li>3. 錾去三槽中凸起部分。</li> <li>4. 将工件两大面錾平,保证尺寸 <math>26 \pm 1</math>。</li> <li>5. 錾削工件四侧面,保证尺寸 <math>62 \pm 1</math>。</li> </ol>
注 意 事 项	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工件在虎钳中必须夹紧,伸出钳口高度约 10~15 mm 为宜,下面必须加木垫。</li> <li>2. 手锤放在虎钳右边且木柄不可露出钳桌,錾子放在虎钳左边。</li> <li>3. 手锤木柄有松动或损坏应及时装牢或更换,木柄与手锤均不应沾油。</li> <li>4. 錾子头部有明显毛刺时应及时磨去。</li> <li>5. 清理錾屑应用刷子,不得用手擦或用嘴吹。</li> <li>6. 使用砂轮机时,不得戴手套。</li> </ol>



课题 2  
 錾削入门

姓名 \_\_\_\_\_ 得分 \_\_\_\_\_

学号 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_


课题 2-2 錾削入门(二)

实训任务书


工 时	90 min	材 料	45( $\phi 30 \times 85$ )
工量具	錾子、手锤、钢直尺、90°刀口形直尺、高度游标尺等		

任  
 务  
 图

步骤一:

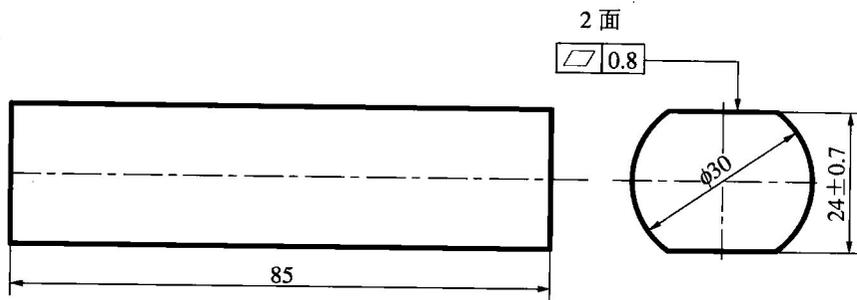

步骤二:

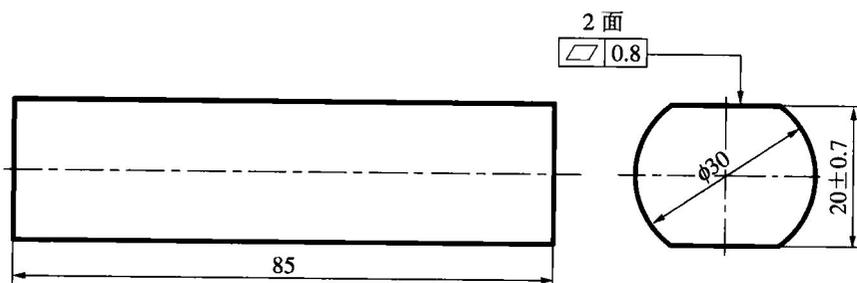

检测评分	序号	检测要求	配分	得分	序号	检测要求	配分	得分
	1	$24 \pm 0.7$	20		3	$20 \pm 0.7$	20	
2	$\sqrt{\square} 0.8$ (4面)	15 × 4		4	安全文明生产, 违者扣 1~10 分			



## 课题 2-2 銼削入门(二)

## 实训指导书

教 学 目 标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 掌握銼削的方法、姿势。</li> <li>2. 掌握钢件的銼削特点。</li> <li>3. 提高銼削的精度。</li> <li>4. 初步掌握銼子的刃磨要点。</li> </ol>
相 关 工 艺 知 识	<p>平面的銼削方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 起銼的方法：正面起銼，斜角起銼。</li> <li>2. 尽头的銼削：接近尽头约 10~15 mm 时，应调头銼去余下的部分。</li> </ol>
加 工 步 骤	<p>步骤一：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 划一侧銼削加工界线。</li> <li>2. 分次将余量銼除，每次 1 mm 左右。</li> <li>3. 划另一侧加工界线。</li> <li>4. 分次将余量銼除，每次 1 mm 左右。</li> </ol> <p>步骤二： 参照步骤一完成全部加工。</p>
注 意 事 项	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 銼削铸铁等硬度较高的材料时，由于銼子受较大的锤击力，銼子楔角取 <math>60^{\circ}\sim 70^{\circ}</math>；銼削较软的材料时，銼子受到的锤击力较小，楔角可取小些，一般取 <math>30^{\circ}\sim 50^{\circ}</math>。</li> <li>2. 刃磨銼子时，必须使切削刃高于砂轮水平中心线，在砂轮全宽上作左右移动，并要控制銼子的方向、位置，保证磨出所需的楔角值，并注意防止銼子受热退火。</li> </ol>



### 课题3 锉削入门


姓名\_\_\_\_\_ 得分\_\_\_\_\_

学号\_\_\_\_\_ 日期\_\_\_\_\_

#### 课题3-1 锉削入门(一)

#### 实训任务书

工 时	495 min	材 料	HT150(65×65×28)
工 量 具	锉刀、90°刀口形角尺、游标卡尺、高度游标尺、塞尺等		

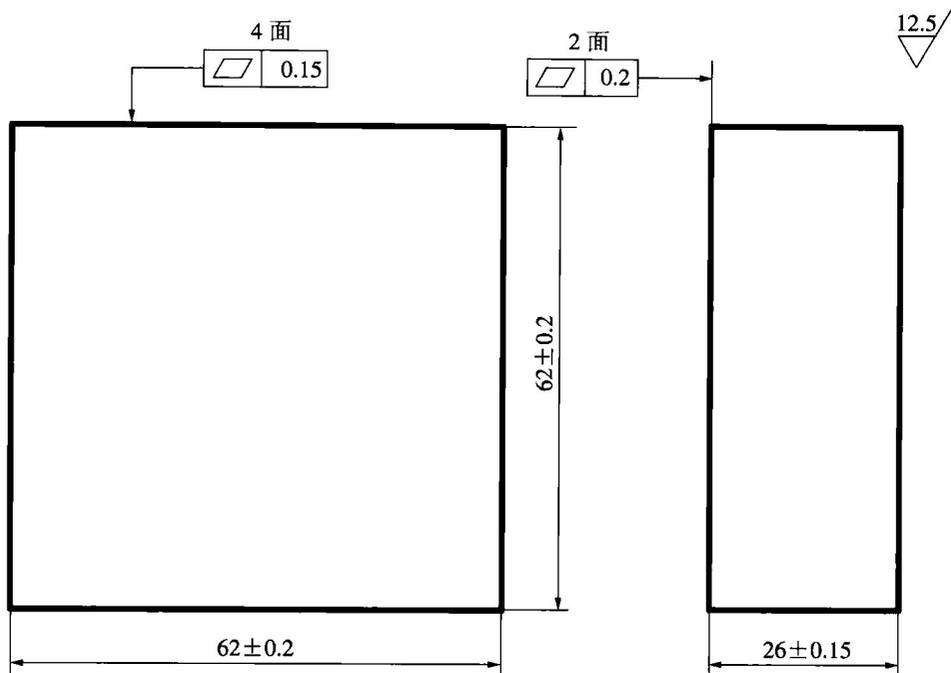任  
务  
图

技术要求：锐边倒角 C 0.5。

检测 评分	序号	检测要求	配分	得分	序号	检测要求	配分	得分
	1	62±0.2(2处)	10×2		4	$\square$ 0.15(4面)	10×4	
	2	26±0.15	14		5	Ra 12.5(6面)	1×6	
	3	$\square$ 0.2(2面)	10×2		6	安全文明生产,违者扣5~10分		



## 课题 3-1 锉削入门(一)

## 实训指导书

教学目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 掌握平面锉削时的站立姿势和动作。</li> <li>2. 掌握锉削时两手用力的方法。</li> <li>3. 初步掌握平面度、垂直度、尺寸的控制和检测。</li> </ol>
相关知识	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平面的锉法：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 顺向锉；</li> <li>(2) 交叉锉。</li> </ol> </li> <li>2. 检查平面误差的方法：             <p>量具：刀口直尺、塞尺。</p> </li> <li>3. 检测垂直度的方法：             <p>量具：90°角尺、塞尺。</p> </li> <li>4. 游标卡尺的使用方法：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 游标卡尺测量值的读法；</li> <li>(2) 用游标卡尺测量尺寸的方法。</li> </ol> </li> </ol>
加工步骤	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 锉削一大平面,保证其平面度,作为第一基准。</li> <li>2. 锉削大平面的邻面,保证其平面度及与第一基准的垂直度,作为第二基准。</li> <li>3. 锉削第一、第二基准的邻面,保证其平面度及与第一、第二基准的垂直度。</li> <li>4. 锉削第一基准的对面,保证其尺寸及与相邻两基准的垂直度。</li> <li>5. 锉削第二基准的对面,保证其尺寸及与相邻两基准的垂直度。</li> <li>6. 锉削第三基准的对面,保证其尺寸及与相邻两基准的垂直度。</li> <li>7. 锐边倒角 C 0.5,检测,修整。</li> </ol>
注意事项	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 锉刀为右手用工具,放在台钳右边,不可超出钳台边,应装好柄后使用。</li> <li>2. 锉屑应用钢刷清理,不可用嘴吹、手擦。</li> <li>3. 量具应轻拿轻放,每日擦试、保养。</li> </ol>



课题3  
锉削入门

姓名 \_\_\_\_\_ 得分 \_\_\_\_\_


学号 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

课题3-2 锉削入门(二)

实训任务书

工 时	270 min	材 料	HT150(65×65×28)
工 量 具	锉刀、90°刀口形角尺、刀口形直尺、游标卡尺、高度游标尺、塞尺等		

任  
务  
图

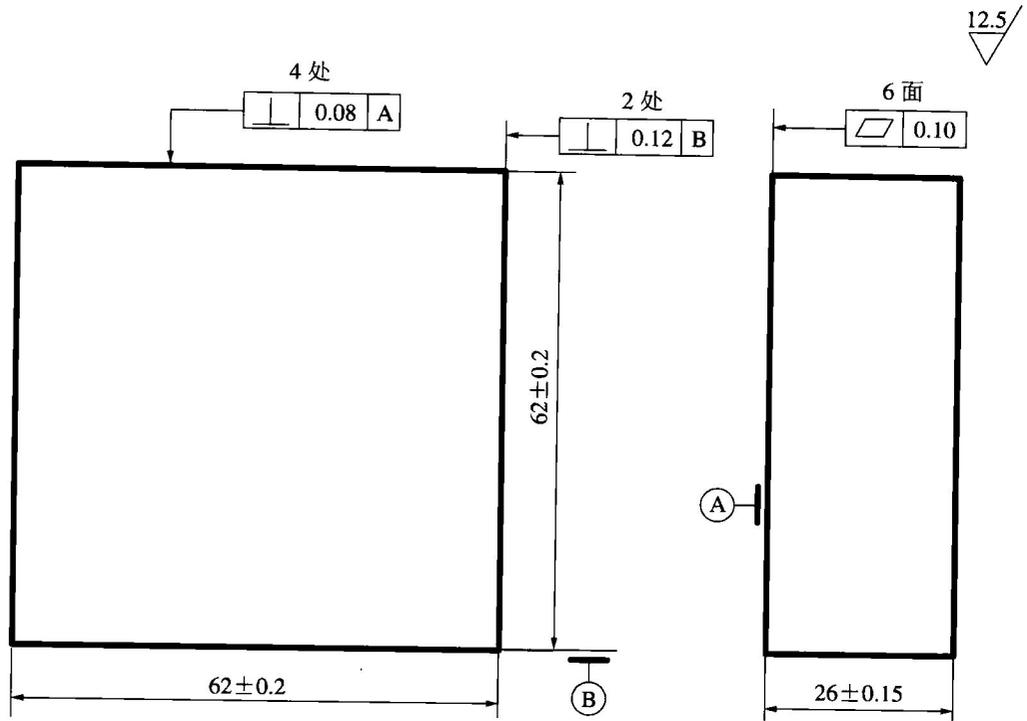

技术要求：锐边倒角 C 0.5。

检测评分	序号	检测要求	配分	得分	序号	检测要求	配分	得分
	1	62±0.2	16×2		5	□ 0.10 (6面)	3×6	
2	26±0.15	16		6	Ra 12.5(6面)	1×6		
3	⊥ 0.08 A (4处)	4×4		7	安全文明生产,违者扣1~10分			
4	⊥ 0.12 B (2处)	6×2						



## 课题 3-2 锉削入门(二)

## 实训指导书

教学 目 标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 巩固锉削技能。</li> <li>2. 提高测量的精度。</li> </ol>
相 关 工 艺 知 识	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平面的锉法：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 顺向锉；</li> <li>(2) 交叉锉。</li> </ol> </li> <li>2. 检查平面误差的方法： 量具：刀口形直尺、塞尺。</li> <li>3. 检测垂直度的方法： 量具：90°刀口形角尺、塞尺。</li> <li>4. 游标卡尺的使用方法：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 游标卡尺测量值的读法；</li> <li>(2) 用游标卡尺测量尺寸的方法。</li> </ol> </li> </ol>
加 工 步 骤	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 精修三基准面，提高其形状、位置精度。</li> <li>2. 锉削第一基准的对面，保证其尺寸及与相邻两基准的垂直度。</li> <li>3. 锉削第二基准的对面，保证其尺寸及与相邻两基准的垂直度。</li> <li>4. 锉削第三基准的对面，保证其尺寸及与相邻两基准的垂直度。</li> <li>5. 锐边倒角，检测，修整。</li> </ol>
注 意 事 项	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检测垂直度前必须先加工好基准面。</li> <li>2. 测量垂直度时必须将 90°刀口形角尺、基座贴紧基准面。</li> <li>3. 使用游标卡尺测量尺寸时，卡爪应贴紧工作测量面，应夹平、夹正。</li> </ol>

