

中等专业学校教学用书

# 黑色电冶車間機械設備

(电冶金专业用)

本溪鋼鐵學院編



中国工业出版社

本书介绍了电炉炼钢和铁合金冶炼车间的主要机械设备和起重运输设备。

全书共分六篇。第一篇主要叙述炼钢电弧炉和铁合金冶炼电炉的机械设备、炉衬和电极等内容；第二篇介绍起重运输机械各主要部件，常用的几种起重机械以及带式和无轨运输装置。后四篇则分别叙述电炉炼钢车间的原料工段、炉子工段、浇注工段和脱硫工段的专用起重机械和辅助设备。

本书经冶金工业部教育司推荐作为中等专业学校冶金专业“电冶金车间机械设备”课程的教学用书。

## 黑色电冶金车间机械设备

〔电冶金专业用〕

本溪钢铁学院编

\*

冶金工业部工业教育司编辑（北京猪市大街78号）

中国工业出版社出版（北京佟麟阁路丙10号）

（北京市书刊出版事业许可证出字第110号）

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

\*

开本 787×1092<sup>1</sup>/16 · 印张 14<sup>3</sup>/4 · 字数 342,000

1962年4月北京第一版 · 1962年5月北京第一次印刷

印数 0001—1,450 · 定价 (9-4) 1.55 元

\*

统一书号：K15165 · 1403 (冶金—239)

## 緒論

在國民經濟各個部門中，高級優質鋼得到了愈來愈廣泛的應用。現代高級優質鋼主要採用電弧爐煉鋼法。鐵合金是煉鋼生產中不可缺少的原料，要發展鋼的生產，尤其是高級優質鋼的生產，就必須相應地發展鐵合金生產。

現代的電冶金車間中，全部煉制過程——從原料經過冶煉，到最後生產出成品，每一個工序都採用了各種類型的專門機械。例如在原料工段有著各種原料的處理設備——落錘破碎，切屑打捆等設備，原料的輸送設備——抓斗起重機，電磁鐵起重機等；在爐子工段設有裝料機械；澆注及脫模等工段也分別設有專門型式起重機及為完成該工段任務而必需的機械。如果在生產中不借助於這些設備，要完成大量優質鋼的生產任務是很難設想的。當採用了這些機械以後，不但解除了生產中工人繁重的體力勞動，而且也顯著地提高了勞動生產率。就以電爐裝料為例，人工裝料時，裝入1噸爐料約須5—6分鐘，因此10噸電爐的裝料時間就需1小時左右，而在採用了機械化爐頂裝料以後，即便是大型的電爐全部裝料時間也只需5—7分鐘。裝料時間縮短的意義不僅在於節約了裝料時間，直接縮短熔煉周期，而且也將大量減少熱損失，節約電量和電極，降低成本，提高生產率。

電冶金車間機械設備是重型而又精密的設備。冶金廠設備的工作條件，對設備也提出了一定的要求。設備是經常在高溫高負荷下工作，設備在運轉中甚至很小的事故，也會給生產帶來很大的損失。因此一個電冶金工作者不仅要熟練地掌握冶煉技術，而且也應熟悉設備。只有在對設備的性能及構造有了充分了解的基礎上，才能更好地使用它們，更大限度地發揮它們的潛力，並進而根據生產工藝的要求改進它們，使之日益趨於完善。

# 目 录

緒論

## 第一篇 电冶金炉

第一章 电冶金炉的分类 .....	1
§ 1—1 电冶金炉的类型 .....	1
§ 1—2 电弧炉的类型 .....	1
第二章 炼钢电弧炉的机械设备 .....	2
§ 2—1 近代炼钢电弧炉的构造 .....	2
§ 2—2 炉体本身的部件 .....	3
§ 2—3 电极升降系統 .....	10
§ 2—4 倾炉机构 .....	18
§ 2—5 水冷装置 .....	20
§ 2—6 炉頂裝料式电炉 .....	21
第三章 炼钢电弧炉的炉衬 .....	31
§ 3—1 砌筑炉衬的耐火材料 .....	31
§ 3—2 絶热材料 .....	36
§ 3—3 粘結材料 .....	36
§ 3—4 碱性电弧炉炉衬的砌造、維护和修补 .....	37
§ 3—5 酸性电炉的炉衬 .....	48
第四章 铁合金冶炼电炉的 机械设备 .....	49
§ 4—1 炉壳 .....	49
§ 4—2 电极把持器 .....	51
§ 4—3 电极升降机构 .....	53
§ 4—4 炉子部件的水冷系統 .....	55
§ 4—5 裝料装置 .....	57
§ 4—6 通风装置和保护装置 .....	58
§ 4—7 废气的回收装置(有頂式铁合金炉) .....	62
§ 4—8 排出口的烧穿装置 .....	64
第五章 铁合金冶炼电炉的炉衬 .....	64
§ 5—1 炉衬材料和結構 .....	64
§ 5—2 炉衬的烘烤和加热 .....	65
第六章 电极 .....	66
§ 6—1 炭质电极和石墨电极 .....	66
§ 6—2 自动烧結电极 .....	68

第七章 感应电炉 .....	71
§ 7—1 鐵芯感应电炉 .....	72
§ 7—2 无芯感应电炉 .....	72
第二篇 起重运输机械	
第八章 引言 .....	78
§ 8—1 起重运输装置的分类 .....	78
§ 8—2 起重运输机械的主要参数 .....	78
§ 8—3 起重机械的工作制度 .....	78
§ 8—4 起重机械的組成部分 .....	79
第九章 鍵和绳 .....	81
§ 9—1 焊接鍵 .....	81
§ 9—2 鋼絲绳 .....	82
第十章 滑輪和卷筒 .....	90
§ 10—1 滑輪原理 .....	90
§ 10—2 滑輪組原理 .....	92
§ 10—3 滑輪的构造 .....	94
§ 10—4 載重卷筒 .....	96
第十一章 取物装置 .....	99
§ 11—1 取物装置的类型及其应 .....	99
§ 11—2 鍛制单鈎的选择及其强度驗算 .....	101
§ 11—3 吊鈎挂架 .....	104
第十二章 停止装置和制动装置 .....	105
§ 12—1 停止装置 .....	105
§ 12—2 制动装置 .....	107
第十三章 車輪和轨道 .....	113
§ 13—1 車輪的类型及其应用 .....	113
§ 13—2 軌道的类型及其应用 .....	114
§ 13—3 軌道的固定方法 .....	115
第十四章 简单起重机 .....	116
§ 14—1 滑車 .....	116
§ 14—2 級車 .....	121
第十五章 桥式起重机 .....	121
§ 15—1 桥架 .....	122
§ 15—2 桥架的运行机构 .....	124
§ 15—3 行車 .....	125

## 第十六章 旋轉起重机 ..... 127

§ 16-1 固定式旋轉起重机的类型  
及其应用 ..... 130

§ 16-2 行动式旋轉起重机 ..... 132

## 第十七章 起重机的使用知識 ..... 135

§ 17-1 試運轉与交工驗收工作 ..... 135

§ 17-2 起重机的維护 ..... 138

## 第十八章 运輸机械 ..... 140

§ 18-1 帶式运输机 ..... 140

§ 18-2 无軌运输装置 ..... 148

## 第三篇 原料场設備

### 第十九章 原料貯存設備 ..... 152

§ 19-1 电炉炼鋼車間的原料工段 ..... 152

§ 19-2 貯料槽 ..... 153

### 第二十章 破碎篩分設備 ..... 158

§ 20-1 破碎与磨碎机械 ..... 158

§ 20-2 篩分設備 ..... 160

### 第二十一章 廢鋼鐵處理設備 ..... 162

§ 21-1 鍤击設備 ..... 162

§ 21-2 折断解体設備 ..... 165

§ 21-3 剪斷机 ..... 166

§ 21-4 打包机 ..... 167

§ 21-5 切屑處理設備 ..... 168

### 第二十二章 原料場起重运输設備 ..... 170

§ 22-1 桥式电磁起重机 ..... 172

§ 22-2 桥式抓斗起重机 ..... 173

§ 22-3 桥式电磁抓斗起重机 ..... 175

§ 22-4 桥式料箱电磁起重机 ..... 175

§ 22-5 料箱和料箱小車 ..... 177

### 第二十三章 原料工段輔助設備 ..... 178

§ 23-1 称量設備 ..... 178

§ 23-2 烘烤矿石和加热鐵合金的爐子 ..... 182

## 第四篇 炉子工段設備

### 第二十四章 桥式裝料起重机 ..... 183

§ 24-1 裝料起重机的用途和工作情况 ..... 183

§ 24-2 桥式裝料起重机的构造 ..... 183

### 第二十五章 炉前輔助設備 ..... 188

§ 25-1 补炉机 ..... 188

§ 25-2 吹氧設備 ..... 189

## 第五篇 注錠和脫模工段設備

### 第二十六章 浇注起重机 ..... 192

§ 26-1 浇注起重机的构造 ..... 192

§ 26-2 浇注起重机数量和  
負荷率的計算 ..... 196

§ 26-3 浇注起重机运转和  
維护中的注意事項 ..... 196

### 第二十七章 注錠設備 ..... 197

§ 27-1 盛鋼桶 ..... 197

§ 27-2 鋼錠模 ..... 198

§ 27-3 保溫帽 ..... 199

§ 27-4 底板 ..... 199

§ 27-5 鋼錠模的清理和涂油設備 ..... 200

### 第二十八章 鋼錠模車及其推送机； 渣罐車 ..... 202

§ 28-1 鋼錠模車 ..... 202

§ 28-2 鋼錠模車推送机 ..... 204

§ 28-3 渣罐車 ..... 204

### 第二十九章 脫錠設備 ..... 205

§ 29-1 自由脫錠裝置 ..... 205

§ 29-2 強制脫錠裝置的型式 ..... 207

§ 29-3 移動式脫錠裝置 ..... 208

### 第三十章 連續注錠裝置 ..... 215

§ 30-1 連續注錠及其优点 ..... 215

§ 30-2 立式連續注錠裝置 ..... 215

§ 30-3 臥式和傾斜式連續注錠裝置 ..... 222

## 第六篇 車間輔助設備

### 第三十一章 鋼錠表面修整設備 ..... 224

§ 31-1 鋼錠表面的修整方法 ..... 224

§ 31-2 砂輪磨床 ..... 224

§ 31-3 風鏟清理 ..... 226

§ 31-4 銑床清理 ..... 227

§ 31-5 剝皮 ..... 228

§ 31-6 火焰清理 ..... 228

### 第三十二章 通风設備 ..... 229

§ 32-1 通风的几种形式 ..... 229

§ 32-2 通风机 ..... 230

主要参考文献 ..... 231

# 第一篇 电冶金炉

## 第一章 电冶金炉的分类

### § 1—1 电冶金炉的类型

按电能轉变成热能的方法不同，电冶金炉可以分成下列四类：

1) 电阻炉 在这类电炉中，当电流流过炉料本身，或者流过叫作电热体的特別元件时，电能轉变成热能。

2) 电弧炉 (图 1—1, a) 在这类电炉中，电能在弧光中轉变成为热能，借辐射作用传給被熔炼的金属。这类电炉广泛用来熔炼金属。

3) 复合式电炉 (图 1—1, b) 在这类电炉中，电能轉变成热能的方式，既包括有电阻炉中的轉变方式，又包括有电弧炉中的轉变方式。冶炼鐵合金的矿石还原电炉就属于这种类型。

4) 感应电炉 在这类电炉中，由于电磁感应而在金属中发生电流将金属加热。

图 1—2 是感应电炉的简图。被熔炼的金属 5 装在坩埚 4 中，在坩埚外面包有感应器 1，感应器各綫圈間垫有絕緣层 2。当感应器中通入电流时，在炉料中产生感应电流因而被加热熔化。熔炼好的金属当倾炉机构 3 倾轉炉体时从流鋼槽 6 流出。

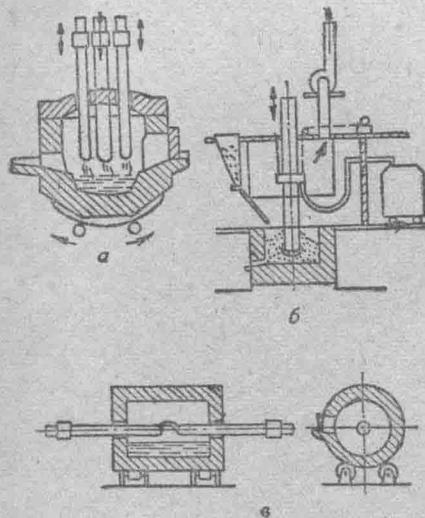


图 1—1 具有不同加热方法的电弧炉

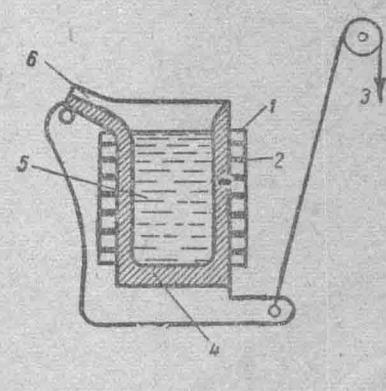


图 1—2 感应电炉略图

黑色金属冶炼电炉按其用途不同，可分为炼鋼电炉和鐵合金冶炼电炉。此外，按炉衬材料的性质不同，电炉可分为碱性电炉和酸性电炉两种。

### § 1—2 电弧炉的类型

按加热方法不同，电弧炉可分为下列三类：

1) 直接加热电弧炉 (图 1—1, a) 在这类电炉中, 电弧产生在电极和被加热金属之间, 在电极周围发出大量的热。这种炉子主要是用来炼钢。它不宜用于熔炼挥发温度低的金属;

2) 间接加热电弧炉 (图 1—1, b) 在这类电炉中, 电弧产生在电极之间, 利用辐射作用加热电极下面的金属。这类电炉通常用来冶炼有色金属和可锻铸铁;

3) 封闭电弧式电炉 (图 1—1, b) 在这类电炉中, 电弧产生在电极周围的一层固体炉料下面。炉料的加热是靠电弧产生的热和电流流过炉料时发出的热。这类炉子通常用来熔炼铁合金。

按电流流过金属的方法不同, 电弧炉可分为下列二类:

1) 炉底不导电式电炉 在这类电炉中, 电流从一个电弧到另一个电弧, 只沿水平方向流过金属 (图 1—3, b 和 c)。这类炉子得到普遍的应用。

2) 炉底导电式电炉 在这类炉子中, 电流从一个电弧不但在水平方向通过金属流到另一个电弧, 同时也穿过金属流到炉底电极 (图 1—3, a) 或通过金属和导电炉底流到埋设在炉底上的电极 (图 1—3, d)。这种炉子现在已經不使用了。

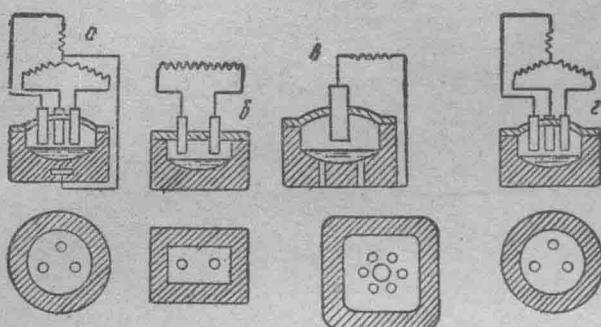


图 1—3 按电流流过金属方法分类的电弧炉类型

## 第二章 炼钢电弧炉的机械设备

### § 2—1 近代炼钢电弧炉的构造

目前, 在我国各电炉钢厂中, 公称容量为 5 吨的、炉顶装料式电弧炉得到广泛应用。下面就以这种炉子为例說明近代炼钢电弧炉的构造。

图 2—1 表示出一座这种类型的炉子。它的主要組成部分是: 带有截头錐形或球形炉壳底的圆筒形炉壳 1、可升降的炉頂 2、与台架 4 相連的炉頂吊架、炉子倾动机构、带有水平臂杆 3 的电极把持器支柱 11、电极把持器 13 和电极 9。

在炉子上装有六台电动机: 驅动倾炉机构的电动机 5、驅动炉体移出机构用的电动机 6、驅动炉頂提升机构用的电动机 7 和三台驅动电极升降机构用的电动机 14。

倾炉机构用来在扒渣或出钢时倾轉炉体。为了保証出钢时倾淨炉中钢液和便于扒渣, 炉子向流钢槽方向应能倾轉  $40\sim45^\circ$ , 向工作門方向倾轉  $12\sim15^\circ$ 。

炉頂吊架安装在台架上, 台架具有两个扇形支承, 炉体用特殊扣鎖装置与台架联結。

倾炉机构用的电动机 5, 經過減速器带动台架和炉体倾轉。炉子倾動的最大角度由两个終端开关 12 限制。

在炉体移出进行装料以前, 开动炉頂提升机构, 将炉頂提升到距炉体上緣 100~150

毫米的高度处，炉頂悬挂在繞过滑輪并用拉杆与減速机相連的鏈条上，減速机則由电动机 7 驅动。

炉体移出机构用来将炉体向炉子間方向移出，以便装入炉料或更换炉頂。移出机构由电动机 6 經減速器驅动。在炉頂提升到預定的高度、并将联結炉体与台架的扣鎖装置打开以后，就可以开动炉体移出机构移出炉子。为了防止炉体移出时越过規定的极限位置，裝置有档板和終端开关；当炉体靠近档板时，电动机 6 的电源即被切断。

电极升降机构的作用是，使每一电极在冶炼期間調節电流，或在电炉变压器接电或断电时能够单独升降。

悬挂电极把持器支柱 11 的鋼絲绳，其一端在繞过滑輪系統以后固定到卷筒上；此卷筒由电动机 14 經減速器驅动。当卷筒轉動时，支柱 11 即沿导槽升降，因而电极也随着升降。

在支柱 11 上刚性地固定有电极把持器橫臂 3。在橫臂的端部有电极把持器 13，用来夾持电极 9。橫臂与支柱的連接处垫有絕緣垫层 8。

电流經橫臂上的銅母綫或銅管引到电极把持器，銅管与軟电纜用銅质接头联接。在銅管内通水进行冷却，冷却水系由橡皮管引入。

电极与炉頂电极孔之間的空隙，用密封圈 10 密封。密封圈的作用是阻止炉气从电极孔大量逸出，以減少热损失并避免炉頂外面部分电极遭受强烈氧化。

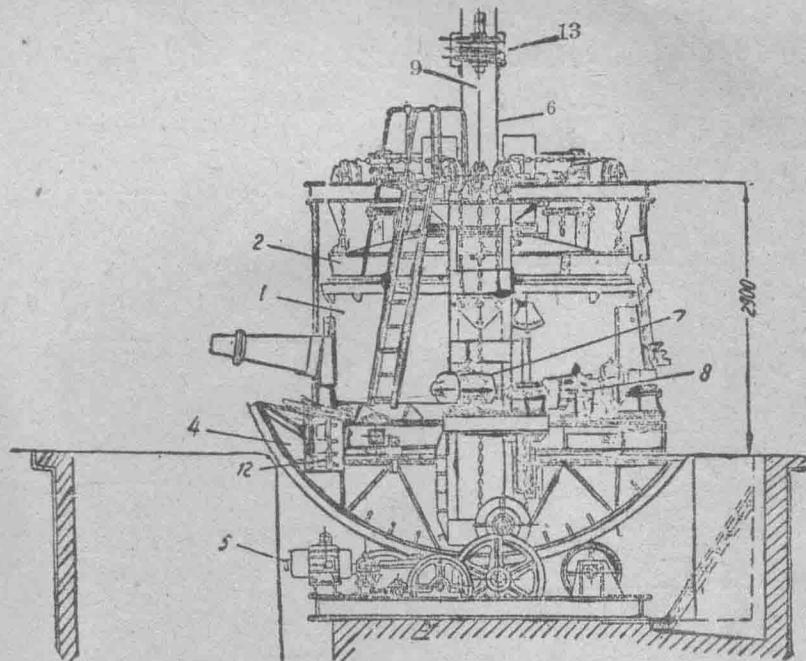


图 2-1 5吨炉頂装料式电炉

## § 2-2 炉体本身的部件

### 1. 炉壳

图 2-2 表示出有不同結構的炉壳。

炉壳是用鋼板鉚接或焊接作成。它除了承受炉衬和鋼液重量的作用以外，还要担负

炉衬在加热时因膨胀而产生的压力。所以，对炉壳进行精确的强度计算很困难。在确定炉壳厚度时，应采用比计算所得数值为大的实验数据。通常炉壳钢板厚度采用为12~30毫米，此值决定于炉壳直径的大小：

炉壳直径，毫米………小于3000 3000 4000 6000

炉壳厚度，毫米………12~15 15~18 25 28~30

在炉壳上每隔400~500毫米钻有直径约20毫米的孔，用来排除烘炉时所产生的蒸汽，加速新炉衬的干燥。

炉壳由圆筒形炉身、炉壳底和加固圈三部分组成。

炉身作成圆筒形，就可以缩小单位辐射面积，从而减少热损失。在炉壳开口处（装料门和出钢口）和与电极把持器支柱联结处衬有钢板，使之得到加固。

容量10吨以下炉子的炉壳底可以用整块钢板压制作成，大容量炉子的炉壳底通常都由几块钢板组合而成。炉壳底的高度与炉身直径之比通常约为0.1；曲率愈大时，制造愈困难。

炉壳底有球形的、圆锥形的和平的三种。球形炉壳底（图2—2，B）坚固，且砌筑内衬时没有死角，因而所需耐火材料最少；其缺点是制造困难，炉底耐火衬砌筑也比较困难。这种炉壳底适于用在中小容量的炉子上。平的炉壳底（图2—2，A）制造容易，炉底砌筑也很方便；但炉衬存在死角，需要的耐火材料多，且坚固性差。这种炉壳底适于用在具有底倾炉机构的大炉子上。圆锥形炉壳底（图2—2，C）的优点居于上述两者之间，其应用范围与球形炉壳底的相同。

加固圈的作用是增加炉壳的刚度，保持炉身正确的圆筒形状。在冶炼时，尤其是在炉衬变薄以后，有大量的热经过耐火材料导出。这就将使炉壳变形，失去正确的圆筒形

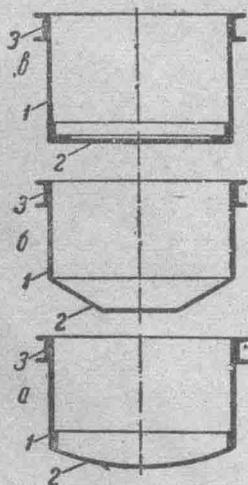


图 2—2 电弧炉的炉壳

1—圆筒形炉身；2—炉壳底；3—加固圈

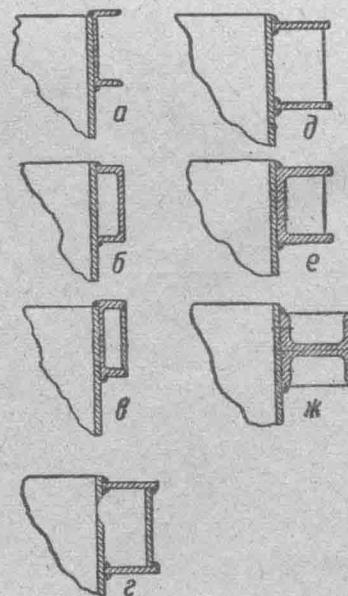


图 2—3 炉壳加固圈

状，招致炉顶更换时间的增长，降低炉子的生产率；特别是对于具有侧倾炉机构的炉子，还将使倾炉机构的工作发生困难。

加固圈的型式很多，在图 2—3 中表示了几种。图 a 和 b 中的是用槽钢焊成，图 c 表示的是用槽钢和钢板组合焊成；图 d 和 e 表示的是用钢板焊成的；图 f 和 g 表示的是铸成的。当采用图 b、c 和 f 表示的几种结构时，可以通水进行冷却。

熔炼时，炉壳温度应不超过 100~150°C。

## 2. 炉顶圈

炉顶圈是支承炉顶耐火材料的一个圆环（图 2—4）。

炉顶圈的断面，随着炉子大小不同而有不同的形状（图 2—5）。一般小炉子的炉顶圈用钢板或角钢焊接接成（图 2—5， a）。大炉子的炉顶圈，采用图 2—5， b 表示的断面形状（铸造结构），或采用图 2—5， c 表示的断面形状（焊接结构）。炉顶圈具有倾斜的侧壁时，可以不用专门的炉顶拱脚砖；同时，由倾斜侧壁所构成的三角形空腔内可以安装水管通水进行冷却，以延长炉顶圈的寿命。对于顶装料的大炉子，水冷炉顶圈还能防止炉顶圈和衬砖的粘结。

炉顶圈可以是整体作成的，也可以由两三部分用联接螺栓联接作成。如果炉顶砖是硅砖并采用前一种型式的炉顶圈，那么在砌砖时每隔一定数量的砖就须要垫入马粪纸或油纸垫板；这样在加热时，马粪纸燃烧可以使硅砖有膨胀的余地。当采用后一种结构时，联结螺栓可用来调节松紧；或在联结处加垫木板，烘烤炉顶时垫板燃烧，这样也可以防止硅砖因膨胀而凸起。

为了便于用起重机运搬，在炉顶圈上备有吊挂用的孔（图 2—5， d）。

炉顶圈直径的大小，应能使炉顶的重量落到炉壳上而不要落到炉壁衬砖上。

在炉顶装料的炉子上，炉顶与炉身的接缝处，利用砂子予以密封（图 2—5， e）。

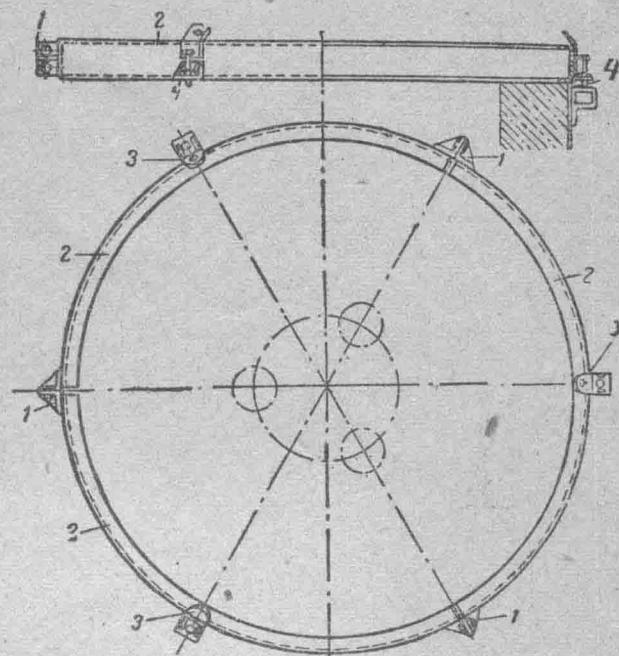


图 2—4 电弧炉的炉顶圈

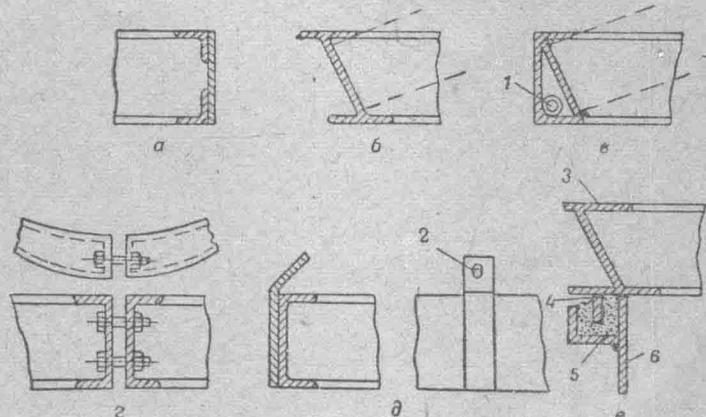


图 2—5 炉顶圈的断面形状

炉頂圈 3 下面有凸緣 4，此凸緣插入爐壳 6 的砂腔 5 中。

为了使爐頂在爐子傾轉時不致滑動，在爐壳上應安裝阻挡用的螺栓（圖 2—4）。

### 3. 密封圈

为了使电极能自由地升降，以及防止由于爐頂受热变形时折断电极，爐頂上的电极孔应比电极直径大40~50毫米。这样以来，高溫的废气将会大量地从爐中經电极与爐頂間的空隙逸出，結果被废气带走很多热量，使每炉鋼的电能消耗增加；同时，热的废气

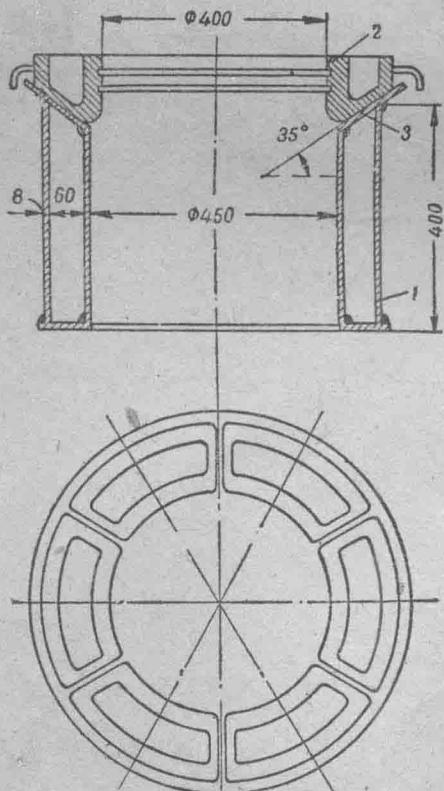


图 2—6 别列耶夫式电极密封圈

扇形块带有向下弯曲的小钩，其作用是使扇形块在换电极时不致掉入爐內。

密封圈的高度大約是电极直径的0.8倍。为了使从爐內逸出的气体得到良好的冷却在扇形块的内表面上开有凹槽。

这种密封圈用在使用石墨电极的爐子上效果良好；但用在使用炭质电极的爐子上不能令人滿意，因为炭质电极易被氧化，氧化后直径变小，不能很好的密封。

別列耶夫式电极密封圈在我国的电炉鋼厂中还应用不广。一般都采用无缝钢管制成的蛇形管冷却器（圖 2—7， b）。这种密封圈制造容易，价格低廉，对爐頂电极孔冷却作用强；但密封性較差，同时蛇形管易被烧穿。在一些工厂中，采用冷却环（圖 2—8）作为密封圈，其寿命較之蛇形管有显著提高。

密封圈可以安置在爐頂上（圖 2—7， a），也可以用杠杆和平衡锤将它悬挂在（圖 2—7， b），也可以将它悬挂在一种特制的框架上（圖 2—7， r）。环形密封圈或蛇形管密封圈可以按圖 2—7， 6 和 r 所示的方法嵌入爐頂內。密封圈嵌入爐頂內可以使爐頂得到良好的冷却，从而提高爐頂寿命；但却增加了热损失。因此，为了經濟

将电极加热并使之强烈氧化，电极直径会迅速減小。电极直径減小以后，电流密度相应的增加，电极的加热也由于焦耳一楞次效应而加强。这就使电极容易折断，使每吨鋼的电极消耗量增加，因而相应的增高了鋼錠的成本。此外，由于电极与爐頂电极孔間的空隙起着通风管的作用，空气經装料門被吸入爐中，在爐中造成氧化性气氛，增加了鋼液去硫和脱氧的困难。因此，为了避免电极四周不严所引起的上死不良后果，就必须采用电极密封圈。

密封圈的型式很多，这里介紹使用效果良好的別列耶夫式电极密封圈。它具有焊成的冷却水箱 1（圖 2—6），冷却水箱的上部表面是傾斜的（与水平面所成的角度为30~35°），由无磁性鋼作成的6~8个扇形块 2，可以沿傾斜表面 3 滑动。当电流通过电极时，在电极周围产生磁场，使扇形块互相挤紧并緊貼到电极上，因而可以起密封作用。

适用，应对不同结构的嵌入式冷却器进行试验，找出嵌入炉顶的合适深度。按照文献资料，冷却器嵌入炉顶的深度以80~100毫米为适宜。

为了减少电能的损失，将密封圈沿纵向分开，使不成为一个整环（图2—7），分开处的空气隙宽度为10~20毫米。

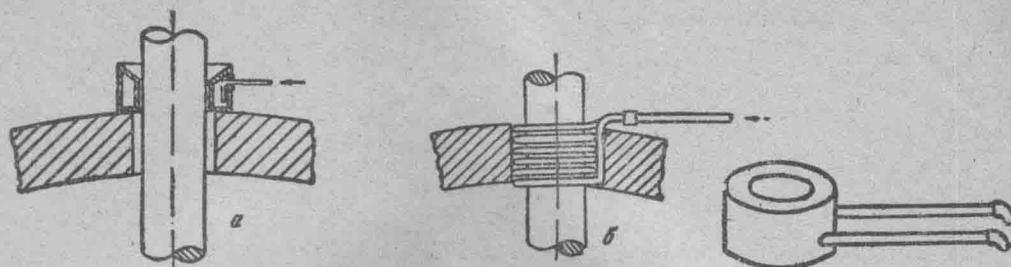


图 2—8 环形密封圈

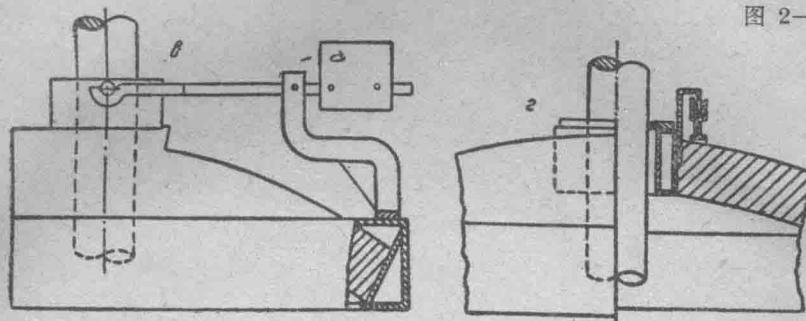


图 2—7 密封圈装置

密封圈及其水管应与炉顶圈绝缘，以免发生短路。

目前所采用的密封圈的结构还不够完善，随废气逸出而损失的热量很多，电极的消耗大。

#### 4. 装料门

一般中小型电炉只有一个装料门，它的正对面便是出钢口和流钢槽。在容量大于40吨的炉子上，为了加速炉子的修补和便于将炉料从炉坡上推入钢液中，同时也为了便于扒渣和吹氧，应再添设一个侧门。

装料门的尺寸应作成便于观察及修补炉底和炉坡。在用装料机装料时，还应使装料机的料箱可以自由地伸入炉内而不致碰撞炉门柱和炉门拱。通常装料门的宽度大约取为熔炼室直径的0.3倍。对于炉顶装料的炉子，装料门的宽度可以减小到为熔炼室直径的0.25倍。炉门高度大约为宽度的0.8倍。

装料门由金属门框、炉门盖和炉门盖的升降装置等部分组成（图2—9）。

在设置装料门的炉壳开口处，须安装铸成的门框（图2—10），用螺栓把它固定在炉壳上。在门框的紧靠炉门柱和炉门拱之处，须安装焊成的“Π”形冷却水箱。这个水箱的用途是使炉门柱和炉门拱耐火材料得到冷却，并保护它们以免在装料、扒渣和搅拌钢液时遭受损坏。

炉门盖的密闭对于高级优质钢的冶炼具有非常重要的意义，这就要求炉门盖与“Π”形冷却水箱必须紧密的相贴。因此，冷却水箱的前壁应作成倾斜的，它与铅垂线

的夹角約为 $10^{\circ}$ 。此外，在門框上也裝設傾斜的導軌。这样就使爐門蓋置身在導框中，保持和“II”形水箱良好的接触。

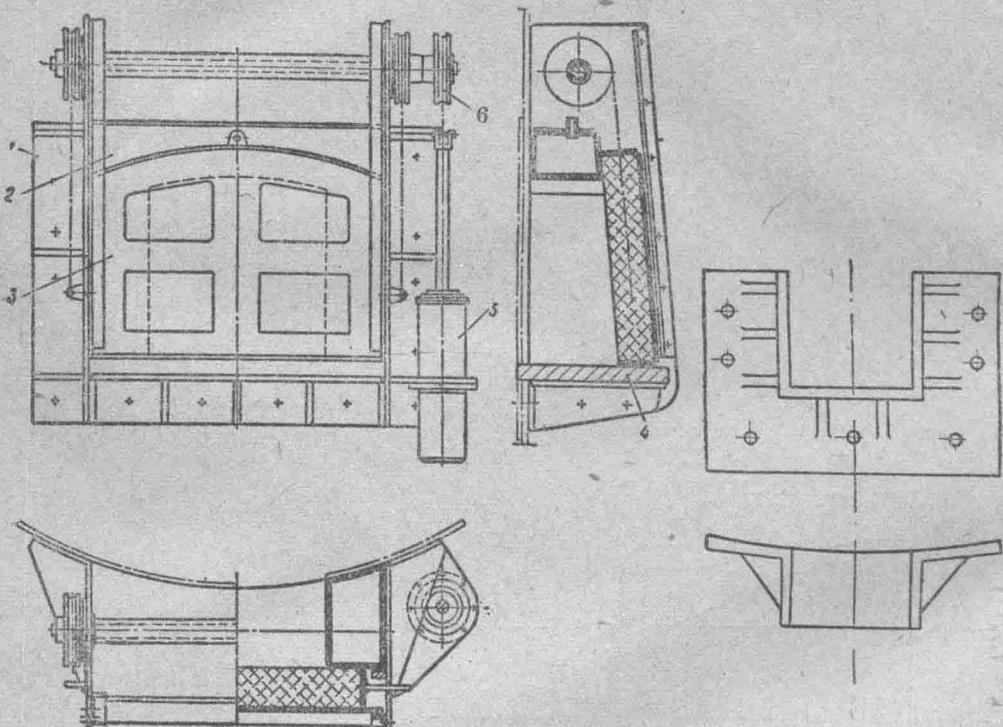


图 2—9 电弧炉的装料門

1—門框；2—“II”形冷却水箱；3—衬耐火砖的爐門蓋；4—鑄鐵板；  
5—壓縮空氣缸；6—裝有滑輪的軸

图 2—10 装料門門框

門框和冷却水箱的各部件應該容易拆卸和安装，即使在熔炼时也能进行更换。

小炉子的炉門蓋通常只是一个鑄成的框子，在框子內砌衬耐火粘土砖（图 2—9）。大型和中型炉子的炉門蓋通常作成为一个水冷箱（图 2—29），朝炉子熔炼室的一面并衬有耐火泥；以保証它具有較長的寿命，同时还能改善工人的操作条件、減少热损失。

爐門蓋也應該容易卸下和安装。

爐門蓋升降机构有手动的、气动的和电动的等型式。10吨以下的炉子上可以采用手动机构。与电动升降机构比較，气动升降机构的构造简单，但不能保証在中間位置平稳地停住。在装置电动升降机构时，必須将电动机安放在妥善的位置，以免受装料門处热辐射和从装料門逸出的气体的侵袭。

为了使爐門蓋能作准确的直線运动，爐門蓋可以悬挂在扇形輪上，也可以悬挂在滑輪上（图 2—9）；或者吊挂在可以使爐門蓋作直線运动的杠杆系統上（图 2—11）。

杠杆倾斜角的选择，应使爐門蓋处在关闭状态时由它的重量产生的力矩大于平衡錘的力矩，而爐門蓋处在开启状态时，平衡錘的力矩大于爐門蓋的力矩；此外，为了将关闭爐門蓋的力量減到最小，应使爐門蓋在两极端位置时杠杆系統上的力矩相等。上述原則可以用下面的式子表达（图 2—11）：

$$Q_1 l_1 > Q_2 l_2 \cos\alpha_1$$

$$Q_1 l_1 < Q_2 l_2 \cos \alpha_2$$

$$Q_1 l_1 - Q_2 l_2 \cos \alpha_1 = Q_2 l_2 \cos \alpha_2 - Q_1 l_1$$

上面式子中,  $l_1$ ,  $l_2$ ,  $Q_1$ ,  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$  都决定于炉門的結構, 因而可求出平衡錘重量  $Q_2$ 。平衡錘应能在杠杆上作距离不大的移动。

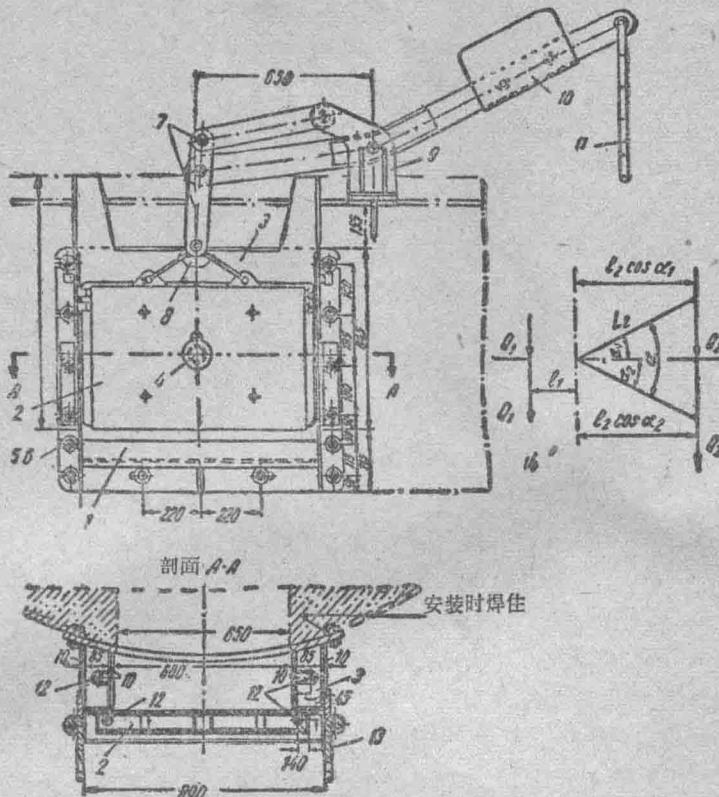


图 2-11 5 吨电弧炉装料門的结构

1—門坎；2—爐門蓋；3—“U”形冷却水箱；4—帶蓋窺孔；5和6—帶螺母的螺栓；7—使爐門蓋作直線運動的杠杆系統；8—爐門蓋挂鉤；9—提升機構的支座；10—平衡錘；11—拉手；12—冷却水管；13—安放裝料錘橫杆的支座；14—升降機構計算草圖

## 5. 出鋼口和流鋼槽

炼钢电弧炉上現在都已經不使用出鋼門；鋼液經爐體上的一个圓孔（120~150毫米直径）或長方形孔（150×250毫米）流出。出鋼門的廢除使爐子的熱損失減少。在熔炼时，出鋼口用耐火材料堵塞。

流鋼槽有用角鋼和鋼板焊成，或生鐵鑄成的槽座，槽座固定到爐壳上。在槽座內砌有耐火粘土砖，并在砖层上涂上耐火粘土。由于流鋼槽的末端容易被鋼液损坏，所以槽座最好由几段組成，其末端的长度为150~200毫米。为了減小出鋼时鋼液对盛鋼桶衬壁的冲刷作用，流鋼槽具有与水平面成8~12°的傾斜角。

流鋼槽的长度决定于車間的布置方式：如果爐子工段与浇注工段合在一个跨間內，那么流鋼槽长度可以短至1米以下；如果爐子工段和浇注工段分处在两个跨間內，那么流鋼槽的长度應該为2米左右，以便于在出鋼时盛鋼桶承接鋼液。选择流鋼槽长度的原

則是，除應保証順利出鋼以外，還應避免鋼液不致過多的被氧化，這就要求流鋼槽長度盡量縮短。

### § 2—3 电极升降系統

#### 1. 电极把持器

电极把持器的作用是，把电流传递到电极上，同时也用作为电极的支架。电极把持器是在高温下进行工作的，它被三种热源加热：一方面，从炉顶电极孔逸出的熾热炉气加热它；另一方面，从炉内经电极传导出的热也加热它；最后，电流流过把持器时所产生的热也将它本身加热。对电极把持器的结构提出了下列的要求：

- 1) 电极把持器应具有足够的机械强度和较长的寿命；
- 2) 应能牢固地握住电极，使电极在熔炼过程中不致滑下；
- 3) 当电流流过把持器本身及其与电极接触处时，电能耗损要最小；
- 4) 操纵时要方便、省力。

电极把持器一般用钢或黄铜作成。用钢作成的电极把持器，其优点是机械强度大，且钢的线膨胀系数小 ( $11 \times 10^{-6}$ )，这就使电极不容易滑落；它的缺点是电阻大，因而会增大电能耗损。黄铜的电阻小；但黄铜质的电极把持器，其机械强度小，且黄铜的线膨胀系数大 ( $18 \times 10^{-6}$ )，因而在熔炼期间电极容易滑落。在大炉子上，以使用钢质把持器为宜，因为在这种炉子上握紧电极需要的力大，而钢质把持器具有强度大的优点。

为了降低电能的耗损，应减小电极把持器与电极间的接触电阻。接触电阻的大小由所用材料的电阻系数、接触处的压力和接触表面的情况等因素决定。

电极把持器的表面氧化得愈少，则接触电阻愈小。把持器的接触表面，应定期清刷，以延长其寿命并减少电能耗损。

电极握持得愈紧，接触电阻也愈小。握持电极的力，对直径不大的炭质电极应不小于  $1200 \sim 1500$  公斤，而对于石墨电极则应不小于  $800 \sim 1000$  公斤；对于大直径的电极，除考虑减少电能耗损要求一定压力以外，握持力还应保证在把持器和电极间产生足够的摩擦力，以防止电极滑落。用钢或铜作成的表面光滑的把持器与石墨电极间的摩擦系数应按小于 0.2 考虑。

为了保持接触压力数值的稳定，可采用特殊的把持器结构，或在把持器内通水进行冷却。通水冷却可以减小把持器的热膨胀，并可保护把持器使不致过热，而把持器的过热会使表面遭受损坏。

电极把持器的内径由所握持的电极直径决定；其高度除应使把持器具有足够的强度以外，还应使与电极接触处的电流密度不超过允许的数值，通常此高度取为约等于电极的直径。把持器的厚度由强度要求决定。

电极把持器的型式很多。在我国，模式、鉗式、活动夹式以及弹簧压缩空气式等型式的把持器都被采用。

**鉗式电极把持器**（图 2—12）具有两个活动颊板 2 和一个固定颊板 1，活动颊板与固定颊板用铰链 9 联结，电流从固定颊板和活动颊板侧面的凸起部分 3 输入。电极用拉紧螺钉 5 压紧。在颊板内的水道中通水进行冷却。水从入口 7 进入左边活动颊板，经固定颊板再进入右边活动颊板，然后由出口 8 流出进入炉子的集水箱中。

电极把持器安装在长杆 2 上（图 2—13），长杆穿过电极把持器的横臂。长杆的另一

端有螺紋 4；螺母 5 轉動時帶動長杆沿縱向移動，從而使電極把持器隨之移動。此外，擰動調整螺釘 3 可以使電極把持器左右擺動。這樣，就可以調整電極把持器的位置，使電極對準爐頂電極孔。

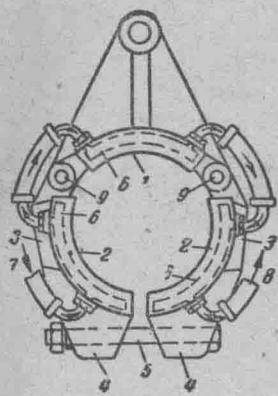


图 2-12 鉗式电极把持器

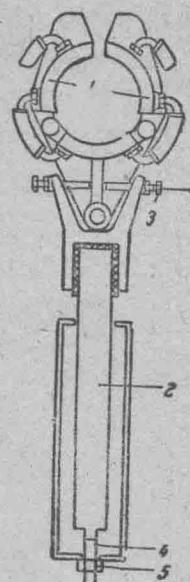


图 2-13 鉗式电极把持器的装置略图

1—电极把持器；2—杆；3—支撑螺钉；4—螺纹；5—螺母

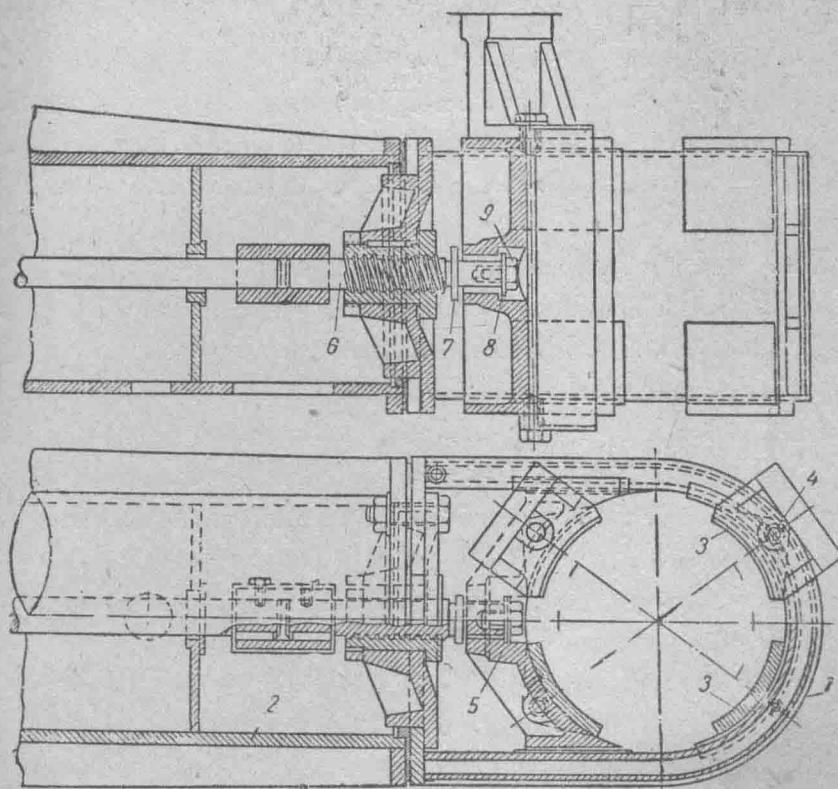


图 2-14 活动夹式电极把持器

鉗式电极把持器的优点是结构简单；其缺点是松紧电极时必须登上炉顶平台，而且在大炉子上须用很大力量才能拧紧螺钉。这种把持器适用于用在小炉子上。

**活动夹式电极把持器**（图2—14）用于中型的炉子。它具有水冷箱1，水冷箱与横臂2联结。电流从四个接触颊板3输入电极。前面两个颊板是不动的，用固定螺钉4固定在水冷箱上；后面两个颊板固定在活动横头5上。在横臂内装有带螺纹的长杆6，其前端通过支撑环7、垫圈8和固定螺钉9与活动横头5相联；其后端有操纵轮。转动操纵轮可以使长杆沿纵向移动，从而带动活动横头握持或松开电极。

活动夹式电极把持器的优点是能改善工人的劳动条件，因为握持和松开电极都是在电极支柱后面的平台上进行的。但是，这种把持器不能保证经常牢固的握持电极。

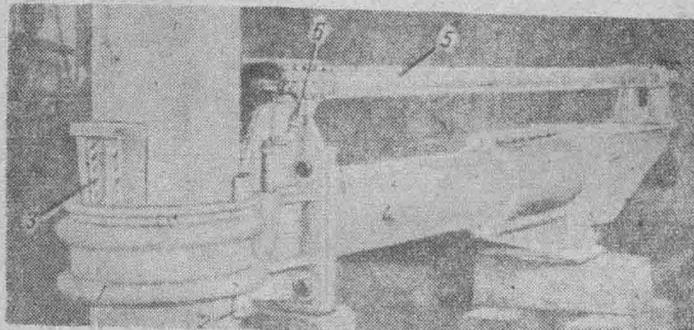


图 2—15 楔式电极把持器

**楔式电极把持器**（图2—15）的构造非常简单。它具有一个用水冷却的铜环，电极即在环内自由通过。电极用楔子楔紧。这种把持器的缺点是松紧电极时须要登上炉顶平台，将楔子拔起；此时电极须用起重机吊起。其优点除构造简单以外，并能

保证经常握紧电极。它适用于任何一种结构的支柱上。

**弹簧压缩空气式电极把持器**（图2—16）与其他型式的把持器比较，具有完善的结构。它可以利用装在炉旁的压缩空气阀进行远距离操纵，因而减轻了工人的劳动。把持器通过弹簧1握持住电极，弹簧可以保证经常压紧电极。活塞杆通过杠杆系统4与弹簧心轴连接。放松电极时，往气缸2内通入压缩空气，弹簧受到拉伸，心轴向后移动，于是松开电极。

## 2. 横臂、电极升降架和支柱

电极把持器固定在水平横臂上。横臂可用厚而粗并附有加强肋的管子制成（图2—15），也可用钢板和角钢焊成的长方形盒状的梁做成（图2—16）。

横臂可与在固定支柱上活动的电极升降架相联（图2—17），或者和支柱相联组成“Г”形支柱在空心固定支柱内移动（图2—18）。后一种结构叫作“套筒式支柱”。

电极升降架由型钢和钢板焊成（图2—19）或者用可拆开的铸件做成（图2—20）。

图2—19表示的电极升降架有八个导辊，在绕过滑轮6的钢丝绳带动下可以沿矩形断面固定支柱移动。电流经刚性母线片1，柔软导电带2传到电极把持器3。电极把持器则用螺钉固定到管子5的法兰盘上。管子5安置在升降架的轴承中；必要时它可以绕轴线转动和前后移动，以调整电极的位置。

电极升降架沿着移动的三根固定支柱，其上端互相联结，其下端的联结方式随其结构和倾炉机构位置的不同而不同：若倾炉机构设置在炉子（小型炉子）侧旁，则支柱固定在炉身上；若采用底倾炉机构，则支柱一般固定在放置炉身的平台上。

支柱上电极升降架导辊沿着滚动的表面必须很光滑，并保持严格的相互平行。

支柱的高度决定于电极升降架行程的大小，此行程可由下式确定：