



中华人民共和国国家标准

GB/T 14858—93

黑白监视器通用技术条件

General specification for black-white monitors



1993-12-30 发布

1994-09-01 实施

国家技术监督局 发布

GB/T 14858—93

中华人民共和国
国家标准
黑白监视器通用技术条件

GB/T 14858—93

*

中国标准出版社出版
(北京复外三里河)

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 $\frac{3}{4}$ 字数 52 千字
1994 年 7 月第一版 1994 年 7 月第一次印刷
印数 1—1 500

*

书号: 155066·1-10730 定价 5.00 元

*

标目 243—55

9507559



C9507559

中华人民共和国国家标准

黑白监视器通用技术条件

GB/T 14858—93

General specification for black-white monitors

1 主题内容与适用范围

本标准规定了黑白监视器的技术要求,试验方法,质量评定程序和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于符合我国现行电视制式以阴极射线管作为显示器件的各类黑白监视器。本标准是黑白监视器生产厂制订产品标准的依据,也是产品设计、制造和检验时应遵守的规则。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 1385 黑白电视广播标准
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB 3174 彩色电视广播
- GB 3659 电视视频通道测试方法
- GB 9372 电视广播接收机测量方法
- GB 9380 彩色电视广播接收机包装
- GB 9384 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)的环境试验要求和试验方法
- GB 12322 通用型应用电视设备可靠性试验方法
- GB 14861 应用电视设备安全要求和试验方法

3 术语

3.1 全电视信号标准幅度 composite signal standard range

- a. 消隐电平(基准电平):0V;
- b. 峰值白电平: $0.7V \pm 20mV$;
- c. 黑电平与消隐电平之差: $0V + 50mV$;
- d. 同步脉冲电平: $0.3V \pm 9mV$ 。

3.2 标准图像 standard picture

将图像信号内容为一幅三白二黑竖条图像的标准幅度全电视信号送至黑白监视器输入接口,监视器在正常工作条件下,调节亮度、对比度旋钮,使白条亮度为 $80cd/m^2$,黑条亮度为 $2cd/m^2$,这样的图像称为标准图像。

4 产品分类及测试条件

4.1 分类

国家技术监督局1993-12-30批准

1994-09-01实施



按质量水平和使用范围,黑白监视器分为通用型应用级和广播级。

应用级黑白监视器主要用于非广播电视系统。质量水平和功能要求一般。

广播级黑白监视器主要用于广播电视系统。质量水平较高、功能要求较多。

4.2 测试条件

温度:15~35℃;

湿度:45%~75%;

大气压力:86~106kPa;

电源电压:220±6.6V;

电源频率:50±1Hz。

5 技术要求和测量方法

5.1 一般要求

5.1.1 要求

黑白监视器应有视频信号输入接口,也可以有视频输出接口和外同步信号输入接口,有输入阻抗(75Ω/高阻)及内、外同步转换开关。

黑白监视器外观应整洁。表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象。表面涂覆不应起泡、龟裂和脱落,金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤。

开关、按键、旋钮的操作应灵活可靠,零部件应紧固无松动,显像管安装应与机箱吻合,无明显缝隙,整机应具有足够的机械稳定性。

说明功能的文字和图形符号,标志应清晰、端正、牢固。

指示器应正确无误。

5.1.2 检验方法

用目测法进行检验。

5.2 电、光性能

黑白监视器的电、光性能应符合表1的规定。

表 1

序号	基 本 参 数	单 位	性 能 要 求		测量方法 (本标准)
			广播级	通用型 应用级	
1	输入信号幅度(75Ω输入阻抗)	V _{P-P}	0.7~1.4 正极性	0.7~1.4 正极性	5.3.1.2条
2	外同步信号幅度(75Ω输入阻抗)	V _{P-P}	2~4 负极性	2~4 负极性	5.3.2.2条
3	图像宽高比 ¹⁾		4:3	4:3	5.3.3.2条
4	图像重现率 不小于	%	100	92	5.3.4.2条
5	中心偏移率 不大于	%	1	2	5.3.4.2条

续表 1

序号	基 本 参 数		单 位	性 能 要 求		测量方法 (本标准)
				广播级	通用型 应用级	
6	全屏最大亮度 ²⁾	不低于	cd/m ²	100	100	5.3.5.2 条
7	亮度鉴别等级	不低于	级	10	10	5.3.6.2 条
8	水平分辨力 ³⁾	不小于	线	中心 800 四角 500	中心 600	5.3.7.2 条
9	光栅几何失真	不大于	%	1.5	3	5.3.8.2 条
10	扫描非线性失真	不大于	%	4	8	5.3.9.2 条
11	同步范围					
	行引入范围	不小于	Hz	15625±200	15625±200	5.3.10.2 条
	行保持范围	不小于		15625±400	15625±400	
	场同步范围	不小于		50±1 $\frac{1}{2}$	50±1 $\frac{1}{2}$	
12	隔行比	优于		45:55	40:60	5.3.11.2 条
13	阳极高压稳定性	不低于	%	3	10	5.3.12.2 条
14	通道视频响应					
	±1dB	不低于	MHz	10		5.3.13.2 条
	-3dB	不低于		12	8	
15	通道线性波形响应					
	K ₅₀	不大于	%	2	5	5.3.14.2 条
	K ₅	不大于	%	2	5	
16	通道直流分量失真	不大于	%	5	30	5.3.15.2 条
17	输入阻抗		Ω	75±5%	75±5%	5.3.16.2 条
18	大面积对比度	不小于	倍	60	60	5.3.17.2 条
19	光栅调制干扰			无	不明显	5.3.18.2 条
20	干扰			无	不明显	5.3.19.2 条
21	保持图像稳定的电源电压变化范围	不劣于	%	±10	±10	5.3.20.2 条
22	电源功率消耗		W	产品标准规定		5.3.21.1 条

注:1) 图像宽高比的允许范围与光栅几何失真允许范围一致。

2) 43cm 以上定为 80cd/m²。

3) 18cm 以下由产品标准规定。

5.3 电、光性能测量

5.3.1 输入信号幅度和极性

5.3.1.1 定义

保证黑白监视器图像质量的视频信号幅度。

全电视信号以同步头向下为正极性。

5.3.1.2 测量方法

测量框图如图 1 所示,用于测量信号幅度和极性的示波器其偏转方向是已知的。




图 1

用一台输出幅度可调的信号发生器向黑白监视器送入十阶梯全电视信号,在保证图像质量的情况下,加在输入端的全电视信号范围便是黑白监视器的输入信号的幅度范围。必须进行数次开启和终断电源来检查图像的质量。

5.3.2 外同步信号幅度和极性

5.3.2.1 定义

使黑白监视器图像完整、稳定的外同步信号幅度。

同步信号以同步脉冲向下为负极性。

5.3.2.2 测量方法

测量框图同图 1。

监视器获得标准图像后,将信号发生器的负极性复合同步信号送入监视器“同步输入”接口,同时将监视器的同步选择开关由“内”倒向“外”,调节信号发生器的复合同步信号幅度,在保证图像完整、稳定的情况下,所加复合同步信号的变化范围即为外同步信号幅度范围。

5.3.3 图像宽高比

5.3.3.1 定义

图像的宽度和高度之比。

5.3.3.2 测量方法

测量框图同图 1。

监视器获得标准图像以后,换入标准幅度 16×12 格的棋盘信号,测量屏幕上完整格组成的 12×9 格矩形(广播级是 16×12 格),该矩形通过荧光屏几何中心的宽度和高度之比。

5.3.4 图像重现率及中心偏移率

5.3.4.1 定义

监视器重现所加信号总的有效图像的完整能力。

图像中心对荧光屏几何中心的偏移程度。

5.3.4.2 测量方法

测量框图同图 1。

监视器获得标准图像后,换入标准幅度棋盘信号。图像满屏时,测量通过屏几何中心的水平和垂直方向上的方格数与信号中相应方格数之比(包括不完整的格子),即为图像重现率。

图像中心与荧光屏几何中心之间的距离与显像管对角线标称尺寸之比的百分数,即为中心偏移率。

5.3.5 全屏最大亮度

5.3.5.1 定义

监视器重现全白信号时,荧光屏 A 区行结构可分辨时,测得 A 区之最大亮度值。

5.3.5.2 测量方法

测量框图如图 2 所示。测量在暗室中进行。




图 2

暗室照度应小于 5lx,被测监视器不工作时荧光屏亮度应低于 0.2cd/m²。测量人员穿黑色工作服。
监视器送入标准幅度的全白场信号,调节亮度和对比度,荧光屏 A 区行结构恰好不能分辨时,用亮度计测得荧光屏中心亮度的最大值,即为全屏最大亮度。

注: A 区指以屏中心为圆心,屏高度的 80%为直径的圆形区域。

5.3.6 亮度鉴别等级

5.3.6.1 定义

图像从最黑到最白之间能区别的亮度级数。

5.3.6.2 测量方法

测量框图同图 2。

监视器送入标准幅度十阶梯信号,调节亮度、对比度旋钮,使最亮与最黑区亮度之比为 25 : 1 时用目测法观察可分辨的灰度等级的级数,即为亮度鉴别等级。

5.3.7 水平分辨力

5.3.7.1 定义

沿水平方向人眼所能分辨图像细节的能力,通常以分辨电视线数表示。

5.3.7.2 测量方法

测量框图同图 1。

黑白监视器获得标准图像后,换入标准幅度单频正弦波信号,分别在光栅中心和四角恰好不能分辨出垂直细条时的正弦波频率为 Z(中心、四角,可以用放大镜观看),用下式折算出水平分辨力 M。

$$M = Z \times 80 \dots\dots\dots (1)$$

式中:Z——是恰好不能分辨垂直细条的正弦波频率数,MHz。

对于广播级黑白监视器还需用 0.07V_{P-P}单频正弦波进行确认。

注:光栅四角,是指以荧光屏对称轴对称的一个矩形的四个顶点为圆心,25%荧光屏高为直径的圆形区域。该矩形的宽是荧光屏宽度的 75%,高是荧光屏高度的 67%。

5.3.8 光栅几何失真

5.3.8.1 定义

图像的轮廓相对由该轮廓四角连成的四边形的偏差。一般可分为平行四边形失真、梯形失真、枕形失真和桶形失真。

5.3.8.2 测量方法

测量框图同图 1。

监视器获得标准图像以后,改送格子信号,用完整格组成图像的最外侧轮廓测量几何失真,轮廓四角的点取为 A、B、C、D,如图 3 所示。轮廓线进入直线 AB 内侧的最大偏移量为 a₁,超过外侧的最大偏移量为 a₂。其他三边的偏移量分别为 b₁、b₂、c₁、c₂、d₁、d₂。

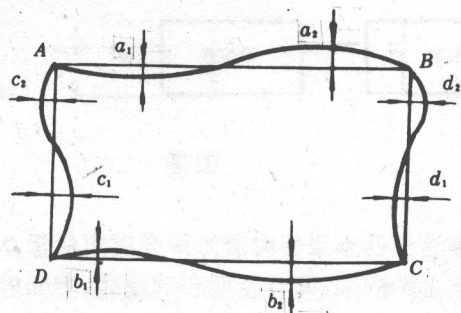


图 3

几何失真按下列公式计算:

a. 水平梯形失真 T_H

$$T_H = \frac{|AD - BC|}{AD + BC} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2)$$

b. 垂直梯形失真 T_V

$$T_V = \frac{|AB - CD|}{AB + CD} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (3)$$

c. 平行四边形失真 P

$$P = \frac{2|AC - BD|}{AC + BD} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (4)$$

d. 上枕形失真 $C_{H\perp}$

$$C_{H\perp} = \frac{4a_1}{AD + BC} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (5)$$

e. 上桶形失真 $B_{H\perp}$

$$B_{H\perp} = \frac{4a_2}{AD + BC} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (6)$$

f. 下枕形失真 $C_{H\uparrow}$

$$C_{H\uparrow} = \frac{4b_1}{AD + BC} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (7)$$

g. 下桶形失真 $B_{H\uparrow}$

$$B_{HF} = \frac{4b_2}{AD + BC} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (8)$$

h. 左枕形失真 $C_{V左}$

$$C_{V左} = \frac{4c_1}{AB + CD} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (9)$$

i. 左桶形失真 $B_{V左}$

$$B_{V左} = \frac{4c_2}{AB + CD} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (10)$$

j. 右枕形失真 $C_{V右}$

$$C_{V右} = \frac{4d_1}{AB + CD} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (11)$$

k. 右桶形失真 $B_{V右}$

$$B_{V右} = \frac{4d_2}{AB + CD} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (12)$$

5.3.9 扫描非线性失真

5.3.9.1 定义

在通过图像中心的切面上,沿水平或垂直方向,各点电子束正程扫描的最大偏差与平均速度之比的百分数。

5.3.9.2 测量方法

测量框图同图 1。

监视器获得标准图像后,换入棋盘或格子信号。信号水平格子数不少于 16,垂直格子数不少于 12。测量水平方向相邻两个最宽方格宽度记为 L_{max} 。相邻两个最窄方格宽度记为 L_{min} 。

a. 水平扫描非线性失真 K 按下式计算:

$$K' = \frac{L_{max} - L_M}{L_M} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (13)$$

$$K'' = \frac{L_M - L_{min}}{L_M} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (14)$$

式中: K' ——最宽方格宽度的失真;

K'' ——最窄方格宽度的失真;

L_M ——格子平均宽度的两倍。 $L_M = 2L/n$, L 是完整水平格的图像尺寸, n 是完整水平格的格子数。

b. 垂直扫描非线性失真的测量和计算方法与水平扫描非线性失真相同。

5.3.10 同步范围

5.3.10.1 定义

同步信号能够控制扫描电路的频率范围。它包括保持范围和引入范围。

5.3.10.2 测量方法

测量框图如图 4 所示。测量之前,黑白监视器行(场)自振频率应尽量调整到接近标称值。

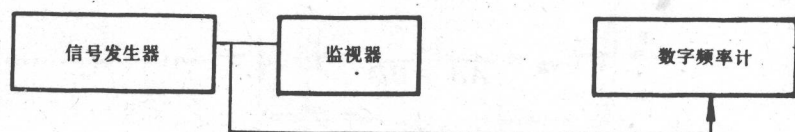


图 4

5.3.10.2.1 引入范围测量

自监视器行(场)频失步点开始,向着同步点逐点调节信号发生器行(场)频,每次将输入信号或行(场)同步信号断开后再接入,图像仍能自行同步的行(场)同步的频率范围,即为行(场)同步的引入范围。

5.3.10.2.2 保持范围测量

监视器获得标准图像后,换入棋盘信号。向高、低两端变化信号发生器行(场)频率,至图像出现同步缺陷时,信号发生器行(场)频率的变化量即为行(场)同步保持范围。

5.3.11 隔行比

5.3.11.1 定义

隔行扫描中,各扫描行偏离均匀镶嵌的程度。

5.3.11.2 测量方法

测量框图同图 1。

监视器送入标准幅度的棋盘信号,测量某一帧扫描中,任一扫描行与相邻的属于另一场的两扫描行之间的距离,都用同一场的两相邻扫描线距离的百分比来表示。在荧光屏的几点进行测量,用带标尺的放大镜观测,如图 5 所示。

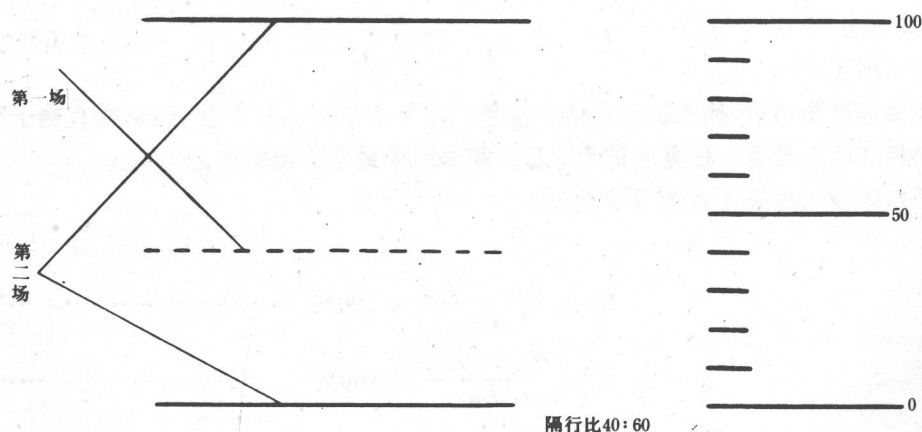


图 5

5.3.12 阳极高压稳定性

5.3.12.1 定义

光栅亮度变化时,引起的阳极高压变化的百分比。

5.3.12.2 测量方法

测量框图如图 6 所示。测量应在照度低于 5lx 的暗室中进行,监视器不工作时的屏面亮度应小于 $0.2\text{cd}/\text{m}^2$ 。

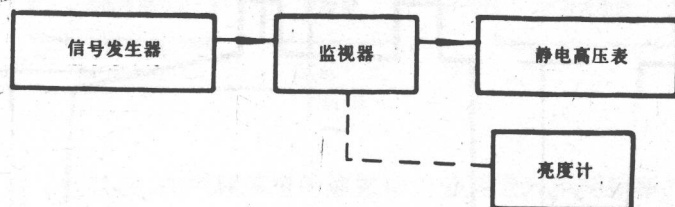


图 6

监视器送入标准幅度全白场信号。调节亮度、对比度旋钮,用亮度计测量使屏幕亮度达到全屏最大亮度额定值,记下此时阳极高压数值 E_{HM} ,调节亮度、对比度旋钮,再用亮度计测量将屏幕亮度降至最大亮度额定值的 1.0%,记下此时阳极高压数值 E_{Hm} 。阳极高压的变化率 V 按下式计算:

$$V = \frac{2(E_{\text{HM}} - E_{\text{Hm}})}{E_{\text{HM}} + E_{\text{Hm}}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (15)$$

5.3.13 通道视频响应

5.3.13.1 定义

视频通道对不同频率信号的放大能力。

5.3.13.2 测量方法

测量框图同图 1。

监视器获得标准图像后,换入标准幅度的扫描信号,用示波器观测显像管调制极上的输出波形(示波器的探头不应影响频响)。以 1MHz 响应幅度作为基准(0dB)。

所用示波器在直接观测扫频信号时,高频跌落不应超过 5%。

5.3.14 通道线性波形响应

5.3.14.1 定义

当限定频谱的测试信号送入黑白监视器时,由于视频通道幅频特性和相频特性不完善所引起的波形失真。包括:

- a. 行频方波信号响应 K_b ;
- b. 场频方波响应 K_{50} 。

5.3.14.2 测量方法

测量框图同图 1。

5.3.14.2.1 行频方波信号响应 K_b

监视器获得标准图像后,换入标准幅度的 15kHz 方波信号,用示波器观测调制极上的波形如图 7a 所示。阶跃信号半幅度点为 m_1, m_2 ,自黑电平和白电平中点的 A、B 处测得为 b 。从距每一阶跃半幅值 $H/100$ (H 为行周期)的两点,测得方波顶部倾斜为 a ,则 K_b 系数为:

$$K_b = \frac{a}{2b} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (16)$$

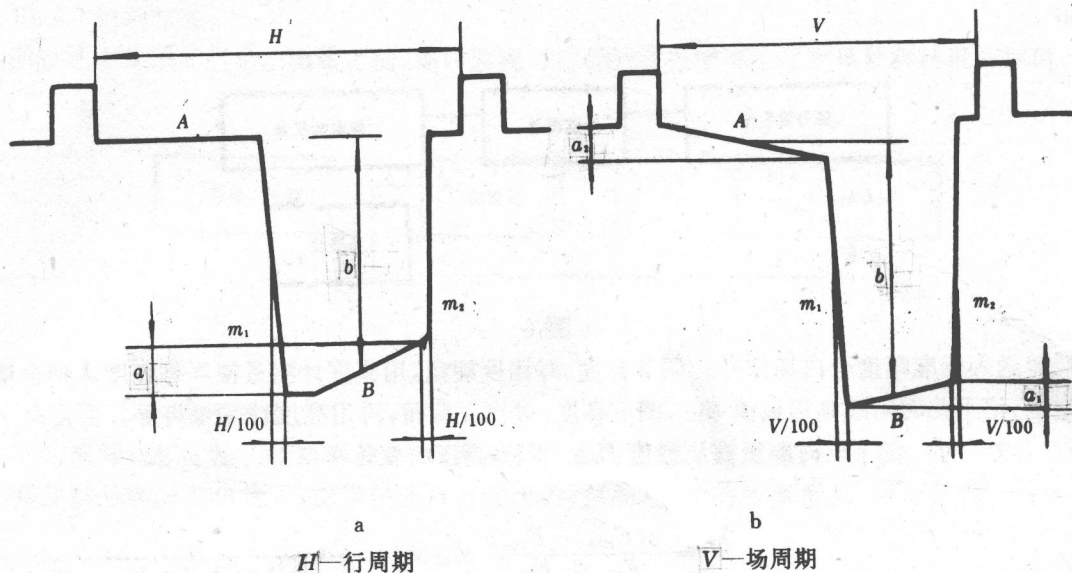


图 7

5.3.14.2.2 场频方波响应 K_{50}

监视器获得标准图像后,换入标准幅度的 50Hz 方波信号。示波器在显像管调制极上观看的波形如图 7b 所示。A、B 分别是场频方波响应波形底顶的中心,其幅度记为 b ;在距每一阶跃半幅值点 m_1, m_2 为 $V/100$ (V 为场周期)的两点间测得顶面倾斜为 a_1 ,底面倾斜 a_2 ,则场频方波响应 K_{50} 系数为:

$$K_{50} = \frac{a_1 + a_2}{4b} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (17)$$

5.3.15 通道直流分量失真

5.3.15.1 定义

当图像内容变化时,显像管调制极上信号黑电平所对应的电平变化。

5.3.15.2 测量方法

测量框图同图 1。

监视器获得标准图像以后,依次换入全黑场和全白场信号(全白场信号中应带有宽度不超过有效行周期 10% 的基准黑电平区)。用示波器观测显像管调制极,测得全黑场信号时黑电平的电平值为 u_1 ;测得全白场信号时黑电平的电平值为 u_2 ;白电平的电平值为 u_3 。通道直流分量失真 η 按下式计算:

$$\eta = \left| \frac{u_1 - u_2}{u_2 - u_3} \right| \times 100\% \quad \dots\dots\dots (18)$$

5.3.16 输入阻抗

5.3.16.1 定义

从监视器的输入端看去的等效阻抗。

5.3.16.2 测量方法

5.3.16.2.1 阻抗电桥法

测量框图如图 8 所示。监视器处于 75 Ω 终接状态。




图 8

黑白监视器处于正常工作状况,在视频通道的通频带内分别送入不同频率的正弦波信号,测出各频率点的等效阻抗,以欧姆表示。

5.3.16.2.2 反射损耗法

测量框图如图 9 所示。

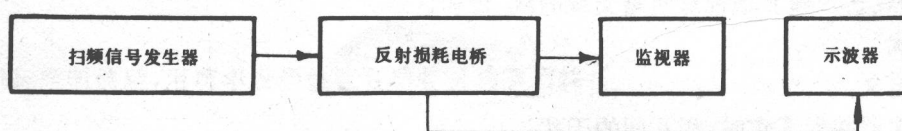


图 9

扫频信号发生器产生的标准幅度扫频信号经反射损耗电桥送入已终接的黑白监视器,损耗电桥输出直接送示波器(不经探头),待监视器接通电源开机正常工作后,从示波器读出监视器输入接口处及反射损耗电桥输出处在 7.5MHz(广播级在 10MHz)的信号幅度,分别记为 A_1 、 A_2 ,按下式计算反射系数 K :

$$K = \frac{A_1}{A_2} \dots\dots\dots (19)$$

式中: K ——反射系数:(反射信号与入射信号同极性 K 取正,反射信号与入射信号反极性 K 取负);

A_1 ——监视器输入接口信号峰-峰值;

A_2 ——反射信号峰-峰值。

输入阻抗 Z 计算如下(单位欧姆):

$$Z = \frac{1 + K}{1 - K} \times 75 \dots\dots\dots (20)$$

注意:由扫频信号发生器至反射损耗电桥,反射损耗电桥至监视器、示波器间的联接电缆损耗应小于 0.1dB。

阻抗电桥法为仲裁用方法。

5.3.17 大面积对比度

5.3.17.1 定义

监视器荧光屏上测得的白带亮度与黑带亮度的比值。

5.3.17.2 测量方法

测量框图同图 2,测量在暗室中进行。

监视器获得标准信号后,在保证信号不散焦、不限幅和行结构清晰可见的情况下,对比度调到最大

位置。调节亮度旋钮,使黑带亮度为 3cd/m^2 。测量图像中央白带的亮度值为 L_2 ,相邻两黑带的亮度分别为 L_1 、 L_3 。大面积对比度 C 按下式计算:

$$C = \frac{2L_2}{L_1 + L_3} \dots\dots\dots(21)$$

5.3.18 光栅调制干扰

5.3.18.1 定义

监视器内部电源或扫描对图像带来的干扰。

5.3.18.2 测量方法

测量框图同图 2,测量在暗室中进行。

监视器送入标准幅度全白场信号,调节亮度、对比度旋钮,使光栅亮度为全屏最大亮度标称值的 50%,用目测观察光栅上是否有明暗交替的线、带和区域。

5.3.19 干扰

5.3.19.1 定义

数个监视器并列工作时,相互间的干扰。

5.3.19.2 测量方法

测量框图如图 10 所示。

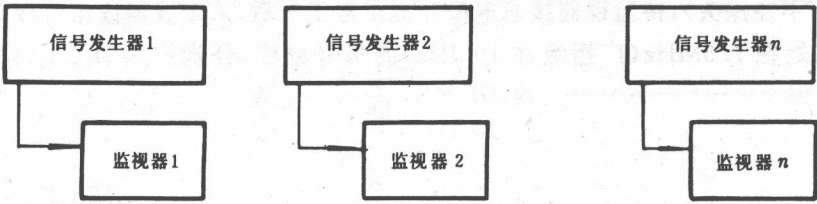


图 10

将两台或更多台监视器和同样数量非锁相的信号发生器共用同一交流电源供电,一台信号发生器只向一台监视器送入视频信号。在监视器紧密并列工作时,用目测观察干扰情况。测试期间可单个终断电源,其余监视器上的图像应无明显变化。

5.3.20 保持图像稳定的电源电压变化范围

5.3.20.1 定义

保持图像不出现同步缺陷、滚道和光栅尺寸明显变化时,电源电压相对标称值的最大正、负变化范围。

5.3.20.2 测量方法

测量框图如图 11 所示。



图 11

监视器行、场频自振频率接近标称值,获得标准图像后,换入棋盘或格子信号。然后调整电源电压在标称值两方向上平滑变动,每变动一次,应将输入信号或同步信号断开再接入,观察图像的同步和幅度情况在电源电压变化的极限数值内,图像不应有同步缺陷、滚道或光栅尺寸的明显变化。

5.3.21 电源功率消耗

5.3.21.1 测量方法

测量框图如图 12 所示。




图 12

监视器获得标准图像后,用功率表测量监视器整机功率消耗。

5.4 安全

黑白监视器的安全要求及试验方法应符合 GB 14861 的规定,见表 2。

表 2

序 号	安 全 性 项 目	要求及试验方法(GB 14861)
1	标记	6.1~6.5 条
2	电离辐射	7 章
3	防高温	8.1~8.2 条
4	防爆炸	9.1~9.2 条
5	防电击	10.1~10.3 条
6	防火	12.1~12.2 条
7	机械强度和机械稳定性	13.1~13.2 条

5.5 环境要求和试验方法

环境要求和试验方法除本标准规定之外应符合 GB 9384 的规定。

5.5.1 高温负荷

5.5.1.1 要求

无包装的黑白监视器在 $40 \pm 2^\circ\text{C}$ 时应能持续工作 16h,并符合 5.1.1 条的要求。

注:本标准中的“工作”是指监视器能重现图像,且亮度鉴别等级、水平分辨率等指标无明显下降。

5.5.1.2 试验方法

按 GB 9384 中第 2.1.3 条规定进行。试验后按本标准 5.1.2 条进行检验。

5.5.2 高温贮存

5.5.2.1 要求

无包装的黑白监视器在环境温度 $55 \pm 2^\circ\text{C}$ 条件下搁置 2h,恢复 2h 后,按表 3 规定的项目检验,并符合 5.1.1 条要求。

表 3

序号	项 目		指 标		测量方法 (本标准)
			广 播 级	通用型应用级	
1	图像重现率	不小于	100%	92%	5.3.4.2 条
2	中心分辨率	不小于	800 线	600 线	5.3.7.2 条
3	同步范围				
	行引入	不小于	$15625 \pm 200\text{Hz}$	$15625 \pm 200\text{Hz}$	5.3.10.2 条
	行保持	不小于	$15625 \pm 400\text{Hz}$	$15625 \pm 400\text{Hz}$	
	场同步	不小于	$50 \pm \frac{1}{5}$	$50 \pm \frac{1}{5}$	

5.5.2.2 试验方法

按 GB 9384 中第 2.2.3 条规定进行。试验后按本标准表 3 和 5.1.2 条进行检验。

5.5.3 恒定湿热

5.5.3.1 要求

无包装的黑白监视器在温度 $40 \pm 2^\circ\text{C}$ ，相对湿度 93% 的条件下搁置 48h，在 4.2 条规定的环境条件下恢复 4h 后，应能工作，按表 3 规定的项目检验，并符合 5.1.1 条要求。

5.5.3.2 试验方法

按 GB 9384 中第 2.3.3 条规定进行。试验后按表 3 和 5.1.2 条检验。

5.5.4 低温负荷

5.5.4.1 要求

无包装的黑白监视器在温度 $-10 \pm 3^\circ\text{C}$ 的条件下搁置 2h 后应能持续工作 1h，并符合 5.1.1 条的要求。

5.5.4.2 试验方法

按 GB 9384 中第 2.4.3 条规定进行。试验后按 5.1.2 条检验。

5.5.5 低温贮存

5.5.5.1 要求

无包装的黑白监视器在温度 $-25 \pm 3^\circ\text{C}$ 的条件下搁置 2h，恢复 2h，按表 3 规定项目检验，并符合 5.1.1 条的要求。

• 5.5.5.2 试验方法

按 GB 9384 中第 2.5.3 条规定进行。试验后按表 3 和 5.1.2 条检验。

5.5.6 温度变化

5.5.6.1 要求

无包装的黑白监视器在不通电的情况下应能承受图 13 规定的温度变化试验，共十个循环。试验后应能工作，并符合 5.1.1 条的要求。

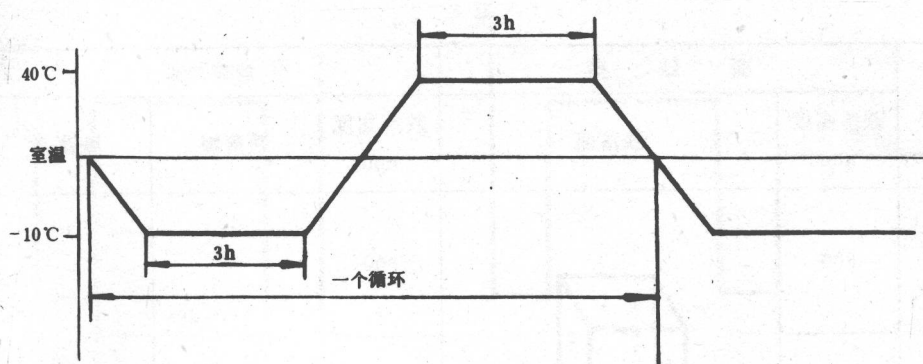


图 13

5.5.6.2 试验方法

按 GB 9384 中第 2.6.3 条规定进行。试验后按 5.1.2 条检验。

5.5.7 扫频振动(正弦)

5.5.7.1 要求

无包装的黑白监视器应能承受表 4 规定的扫频振动试验。试验后应能工作,并符合 5.1.1 条的要求。

表 4

频率范围 Hz	位移幅值 mm	每一轴线上的 扫频循环次数	要 求
10~30~10	0.75	5	样品应按工作位置在三个互相垂直的轴线上依次振动
30~55~30	0.15	5	

5.5.7.2 试验方法

按 GB 9384 中第 3.1.3 条规定进行。试验后按表 3 和 5.1.2 条检验。

5.5.8 碰撞

5.5.8.1 要求

无包装的黑白监视器应能承受脉冲峰值加速度为 98m/s^2 , 脉冲持续时间为 16ms, 重复频率为 40~80 次/min, 碰撞次数为 1000 ± 10 次, 脉冲波形近似半正弦波的碰撞试验。试验后应能工作, 并符合 5.1.1 条要求。

5.5.8.2 试验方法

按 GB 9384 中第 3.2.3 条规定进行, 试验后按表 3 及 5.1.2 条检验。

5.5.9 跌落

5.5.9.1 要求

带包装的黑白监视器应能承受表 5 中规定的跌落试验。试验后应能工作, 并符合 5.1.1 条要求。