

高等学校交流讲义

# 焊接接头和結構的試驗方法

Г·И·鮑戈金-阿历克謝夫

С·Т·納扎洛夫編著

М·Н·卡普欽科

只限学校内部使用



中国工业出版社

高等学校交流讲义



# 焊接接头和結構的 試驗方法

Г·И·鮑戈金-阿歷克謝夫

С·Т·納·扎·洛·夫 編著

М·Н·卡·普·欽·科

过 孟 輝 譯

中国工业出版社

本书叙述了各种现代的焊接接头和结构的X射线透視檢查、  
磁性檢驗、超声波檢驗、磷光檢驗以及金相的和机械的試驗方  
法；书中也叙述了具有代表性的各种焊接接头的缺陷和查明它們  
的方法，以及工厂中的焊接技术檢查組織。

本书讀者对象为高等机器制造工业学校焊接专业师生和一般  
焊接工作者。

Г. И. Погодин-Алексеев, С. Т. Назаров, М. Н. Гапченко  
**Методы испытаний сварных соединений и конструкций**

Машгиз 1952

\* \* \*

### 焊接接头和結構的試驗方法

过孟輝譯

(根据机械工业出版社紙型重印)

\*

中国工业出版社出版 (北京东单牌楼胡同10号)

(北京市书刊出版事业局可证字第110号)

机工印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行·各地新华书店經售

\*

开本 850×1168 1/32 · 印张 11 11/16 · 字数 279,000

1958年11月北京第一版

1961年9月北京新一版·1961年9月北京第一次印刷

印数 00,001—02,013 · 定价(10)1.60 元

统一书号: 15165·869(-机-193)

## 目 次

原序 .....	5
緒論 .....	9
第一章 焊接接头的缺陷 .....	15
1. 缺陷的分类 .....	15
2. 焊接前工件准备和装配的缺陷 .....	16
3. 焊缝形状的缺陷和尺寸的偏差 .....	17
4. 焊缝和接头的外部缺陷及内部缺陷 .....	23
5. 焊接零件和结构的变形及翘曲 .....	39
6. 焊接接头组织、成分和性能的缺陷 .....	41
7. 用各种焊接方法焊成的焊接接头缺陷的特征及其区别 .....	44
第二章 焊接前准备工作的检验和焊接生产检验 .....	48
1. 原材料质量的检验 .....	48
2. 毛坯、装配和夹具的检查 .....	78
3. 焊接设备、仪器和工具的检验 .....	85
4. 焊工技艺的考查 .....	91
5. 焊接生产的日常检验 .....	99
第三章 焊成零件和产品及结构的验收 .....	113
1. 验收-验交试验 .....	113
2. 外部检查和测量 .....	114
3. 成品和结构的机械强度试验 .....	116
4. 水压试验 .....	118
5. 利用煤油、空气或氮的试验方法 .....	122
6. 焊接石油制品贮器的验收和试验方法 .....	126
第四章 焊缝的 $\times$ 射线透視檢查法 .....	129
1. $\times$ 射线的本质、性能和获得方法 .....	129
2. $\times$ 射线机 .....	136
3. 焊接接头的 $\times$ 射线透視技术 .....	142

4. 焊接接头的 $\alpha$ 射线透視方法 .....	158
5. 根据 $\alpha$ 射线照片确定缺陷真实尺寸的計算方法 .....	166
6. 焊接接头質量的評定 .....	171
<b>第五章 用鎔的 <math>\gamma</math> 射線的焊接接头質量檢驗 .....</b>	<b>175</b>
1. $\gamma$ 射線的本質和特性 .....	175
2. 焊接接头的 $\gamma$ 射線透視技术 .....	181
3. 用 $\alpha$ 射線和 $\gamma$ 射線作焊接接头工厂檢驗的实际方法 .....	195
<b>第六章 焊接接头的磁性、超音波和磷光檢驗法 .....</b>	<b>207</b>
1. 用磁性檢驗法显示金屬缺陷的物理實質 .....	207
2. 焊縫的磁粉檢驗法 .....	211
3. 焊接接头的磁感应檢驗法 .....	222
4. 磷光檢驗法 .....	227
5. 金屬的超音波探傷法 .....	228
<b>第七章 焊接接头的金相分析 .....</b>	<b>236</b>
1. 焊縫金屬和热影响区金屬的組織 .....	236
2. 焊接接头的粗晶組織分析 .....	249
3. 焊接接头的顯微組織分析 .....	253
<b>第八章 焊接接头的机械試驗方法 .....</b>	<b>275</b>
1. 机械試驗方法的特征和分类 .....	275
2. 焊縫金屬和焊接接头机械試驗的試件 .....	278
3. 焊接接头的靜力試驗 .....	288
4. 焊接接头其它的机械試驗形式 .....	302
<b>第九章 焊縫的化学分析和腐蝕試驗 .....</b>	<b>320</b>
1. 化学分析 .....	320
2. 腐蝕試驗 .....	324
<b>第十章 焊接技术檢查的組織 .....</b>	<b>335</b>
1. 工厂中的焊接技术檢查 .....	335
2. 焊接方面的国家标准和規章 .....	340
3. 技术文件 .....	345
<b>附录 .....</b>	<b>346</b>

## 原序

无论在焊接应用的范围上，或是在焊接过程领域中所作的科学的研究的深度和广度上，苏联都在世界上占第一位。为了培养焊接方面的专家，苏联已在创办焊接课目和编写教材方面，进行了巨大的工作。

苏维埃的焊接学者们，遵循着自己同胞——电弧和金属焊接领域中卓越发明的创造者，最先阐述电弧放电和焊接问题的经典著作的创作者，别特洛夫（В. В. Петров）和斯拉汶诺夫（Н. Г. Славянов）——的传统，著作了大量焊接方面的、反映苏维埃焊接技术杰出成就的科学著作和教科书。

在苏联，还在组织培养焊接专家的最初年代里，就已编著了所有主要焊接课目的教科书和教学参考书：如电弧焊机器（В. П. Никитин, И. Я. Рабинович）、焊接结构学（Г. А. Николаев, Н. О. Окерблом）、接触电焊（А. А. Алексеев, А. И. Ахун）、电弧焊（К. К. Хренов, М. К. Гусельщиков, М. В. Поплавко）等。在伟大的卫国战争时期，特别是在战后的年代里，焊接文献里有大量新的、关于自动焊（Е. О. Патон 和 К. К. Хренов 等）、接触焊（А. С. Гельман, К. И. Кислюк, К. А. Кочергин）和焊接的热原理及冶金原理（Н. Н. Рыкалин, К. В. Любавский, Г. И. Погодин-Алексеев, А. А. Алов等）方面的专题论文和教材补充了进去。这样一来，在培养焊接专业工程师的教学计划中，大部分的课目基本上都有教学参考书供应了；但是，在编写高等学校的标准教科书方面，还需要做很多工作。

[焊接接头和结构的试验方法]教学参考书的编写，还是我们首先来着手尝试。本书是按照苏联高等教育部批准的这门课程的教学大纲写成。由于这门课程还没有完全定形，编写完全合乎需

要的這門課程的教科書，就还有很大的困难。因而，作者們抱定了这样的一个目的来編写本書，那就是它基本上要能反映出教学大綱的要求，包括有焊接接头和結構的試驗方法、焊接生产的先期檢驗和日常檢驗方法中的諸基本問題，以作为高等学校焊接专业的教材。

这本教材的主要部分，是作者們在下列各高等学校焊接专业中的講稿：波戈金-阿历克謝耶夫（Г. И. Погодин-Алексеев）在奥爾忠尼啓則（即今貝日茨克）机器制造工业学院和里沃夫工学院；納札洛夫（С. Т. Назаров）在莫斯科鮑曼高等工业学校；卡普欽柯（М. Н. Гапченко）在基輔工学院以及以前出版的作者們有关这类問題的書籍：納札洛夫的「焊接接头質量檢驗」（Машгиз，1950）和波戈金-阿历克謝耶夫与卡普欽柯的「焊接工作檢驗」（Машгиз，1950）。

和作者們前述的各書一样，在本書中，根据出版的各种定期刊物、手册和学术文献的資料，闡述了苏联各先进工厂和科学硏究机关的經驗；同时，也采用了作者們在工厂和高等学校實驗室中，关于焊接檢驗方法研究中个人的經驗。

然而，焊接接头和結構的試驗方法，也还是基于一般的机械、金相和其它金屬試驗方法的基础之上的；在本書內，主要只是闡明焊接接头和結構的試驗方法的性質和特点。有关金屬各种試驗方法和研究方法中的一般性的問題，則只是在对理解某种焊接接头試驗方法有必要时才加以叙述。

要想更詳尽地熟悉金屬一般試驗方法的讀者，應該利用金屬試驗方面的專門文献。在苏联的資料里，这些問題已全面地叙述在各种課程和專題論文中。其中机械的和金相的試驗方法已很好地在下列各書里得到闡明：奧金格（И. А. Одинг）的「現代金屬試驗法」（Металлургиздат，1944）；沙波什尼柯夫（Н. А. Шапошников）的「金屬的机械試驗」（Машгиз，1951）；达維金柯夫（Н. Н. Давиденков）的「金屬的动力試驗」（ОНТИ，1936）；弗利德曼（Я. Б.

Фридман) 的 [金屬的机械性能] (Оборонгиз, 1952) ; 格沃林格 (Н. В. Гевелинг) 等的 [金相实验] (Оборонгиз, 1939) 和波戈金-阿历克謝耶夫等的 [金屬学] (Оборонгиз, 1950)。

$\alpha$  射线透視檢查法和磁性檢驗法，已詳盡地闡述在：特拉別士尼柯夫 (А. К. Трапезников) 的 [ $\alpha$  射线探伤学] (Машгиз, 1948) 和楊努斯 (Р. И. Янус) 的 [磁性探伤学] (Гостехиздат, 1946) 兩書中。

工厂中的技术檢查問題，已在別洛烏索夫 (А. В. Белоусов) 的 [工厂中的技术檢查組織] (Оборонгиз, 1950) 一書中得到了全面的叙述。

焊接生产的先期檢驗方法和日常檢驗方法具有重大的意義，作者們根据課程大綱，将这一部分另辟專章闡述。为了選擇适当的、可以查明这种或那种焊接缺陷的試驗方法，为了合理地选定防止缺陷出現的焊接過程的檢驗方法，焊接接头各种缺陷的正确評定是非常重要的；考慮到这一点，正如大綱所規定，在本書开头列有一章，其中研討了焊接接头的各种主要缺陷，它們产生的原因，和查明及預防这些缺陷的一般方法。

本教材的第一、二、三章，系由波戈金-阿历克謝耶夫和卡普欽柯共同編写而成；第四、五、六章由納札洛夫寫成；第七章和第八章——波戈金-阿历克謝耶夫；第九章和第十章——卡普欽柯。

作者們对在本書准备出版时提出宝贵意見的評閱者和編輯，以及对以前出版的作者們关于焊接檢驗方面的書籍提出自己的意見的人們表示感謝。

同样，作者們也将满怀感激地接受讀者們所有意在改善本書的批評。



## 緒論

焊接生产檢驗方法的發展和日臻完善，与焊接工艺过程及金屬試驗方法的發展有密切的联系。由于苏联学者和生产工作者的努力，无论是在焊接的工艺上，或是在焊接結構試驗方法的領域中，都获得了很多巨大的成就。苏联的焊接專家們，在用各种金屬和合金制造各种各样的产品和結構时，都达到了优异的質量。苏联的金相学者和金屬物理学者，大大地發展了金屬的試驗和研究技术，这就可以足够可靠地用来檢驗金屬、产品和結構的質量。

在这些工作和很多的研究机关及工厂實驗室〔莫斯科鮑曼高等工业学校（МВТУ им. Баумана），乌克兰苏維埃社会主义共和国科学院巴东（Е. О. Патон）电焊研究所●，中央工艺及机器制造科学研究所（ЦНИИТМАШ），全苏科学院航空材料研究所（ВИАМ）及基洛夫工厂等〕，进行过的焊接檢驗方面的專門研究的基础上；在苏联已研究出各式各样的焊接接头和結構的試驗方法，以及焊接工作的檢驗方法，并且还規定了焊接生产所有的基本要素。

在应用焊接的初期（30年代初以前），質量檢驗主要是借助于

● 以后即簡称为巴东电焊研究所。——譯者



焊縫和产品的外部檢查及測量，和最簡單的工艺試驗及水壓試驗这样一些試驗方法；個別的試驗性的产品則作靜載强度試驗和冲击强度試驗；在很多的研究工作中，還曾用金相的方法对焊接接头进行过考查。

从30年代开始，由于党、政府和斯大林同志不断的关怀，工业和国民经济开始以特別快的速度發展起来，在焊接技术中也来了一个急剧的轉变。焊接被广泛地运用到重要结构的生产、建筑、車輛制造、起重运输结构的生产、鍋爐制造和国民经济的其它各个部門当中。各种焊接接头和結構的試驗方法，也被大量地采用到实际的焊接生产中去。1930年首先頒布了焊縫試驗試件的OCT 2406 和用弯曲来試驗可焊性的OCT 1685；1935年实施了焊縫的靜載机械試驗方法的OCT 7687/663。在1940年，对接焊縫和焊着金屬的冲击韧性試驗方法也标准化了(OCT 26040)。1938年頒布了焊接接头的 $\gamma$ 射綫透視檢查法的OCT 20019。1940年施行了焊着金屬化学分析試料的取样方法的OCT 26045。上述各种方法已广泛地应用在实际的焊接生产中。同时，金相檢驗法也改进和被大量采用了，并且还研究出各种不破坏焊縫的物理的焊接檢驗方法及焊接接头的腐蝕試驗方法。


1935年苏联科学院出版了第一本焊接檢驗方面的書籍，那就是齐霍杰耶夫(Г. М. Тиходеев)的[焊接質量檢驗]。从1930年起，先是苏联重工业部人民委員会在1930年8月13日的№270專門法令，以后又有一系列其它的章程，規定了焊工技艺考試規則；而且，焊芯和焊条也都标准化了。

在偉大的衛國战争时期和战后的恢复年代，焊接接头的試驗方法和結構的焊接檢驗方法，繼續大步地發展和完善了：焊接的 $\gamma$ 射綫透視檢查方法已被研究出，并广泛应用于实际；建立了很contro很多控制接触点焊的方法；各种测定鋼的可焊性的方法也已研究出和运用到实际中。新的国家标准規定了焊条塗料的各种組成成分、焊芯和焊条。在研究阶段中的，还有焊接試件和結構的各种新的

靜載、衝擊和疲勞試驗方法，它們是最能全面地反映出焊接產品和結構的工作運用情況。

這樣一來，目前焊接生產的檢驗，就擁有了各種的焊接接頭和結構的試驗方法以及焊接過程的先期檢驗方法和中間檢驗方法。

從所列的焊接生產的檢驗方法的分類表可以看出，除各種為評定成品質量的焊接接頭和結構本身的試驗方法以外，焊接過程的各種先期檢驗方法和中間檢驗方法，也占有很大的比重，它們緊密地和全部的焊接接頭的試驗方法銜接起來，保證所製焊接產品的質量優良穩定，並預先防止廢品的產生。先期檢驗和中間檢驗的方法，在很多情形下，是和成品的試驗方法一樣，都是以實驗性的和技術性的方法為基礎。例如，原材料和焊縫金屬的化學分析，基本金屬和填充金屬的機械試驗和焊接性能的測定，毛坯、焊縫和結構構件的先期檢查、中間檢查及測量等。同時，也應注意到不少試驗方法的特點，是越出了普通的試驗方法的範圍的。如設備和能源的檢驗和焊接規範的校核等。很多的試驗方法既在驗收產品時採用，也在中間工序內使用，如在產品作多層焊時的逐層透視和驗收成品時整個焊縫厚度的最終透視等。焊接試件的機械試驗，和焊着金屬的化學分析及腐蝕試驗，實際上是在開始焊接某種結構時進行，而在驗收成品時再將該項試驗的結果加以考慮。物理的檢驗方法在中間檢驗和最終檢驗間占有過渡的地位，物理方法中的某一些，如焊點的熱電控制，是在焊接過程中進行；另外的一些，如磷光法是在剔除產品時使用；再者，如磁性檢驗法則既在施行焊接時採用，也在驗收成品時採用。在這種情形下，最後這一大類檢驗方法最好是能和X射線透視檢查相配合使用。對於預先在致密性和強度或耐蝕性上規定有特殊要求的結構，就還要採用能反映該產品或結構的工作運用情況的專門試驗方法。一般說來，焊接接頭性能和工作運用要求的多樣性，通常都不能只局限於採用某一種質量的檢驗方法，而是要求綜合地使

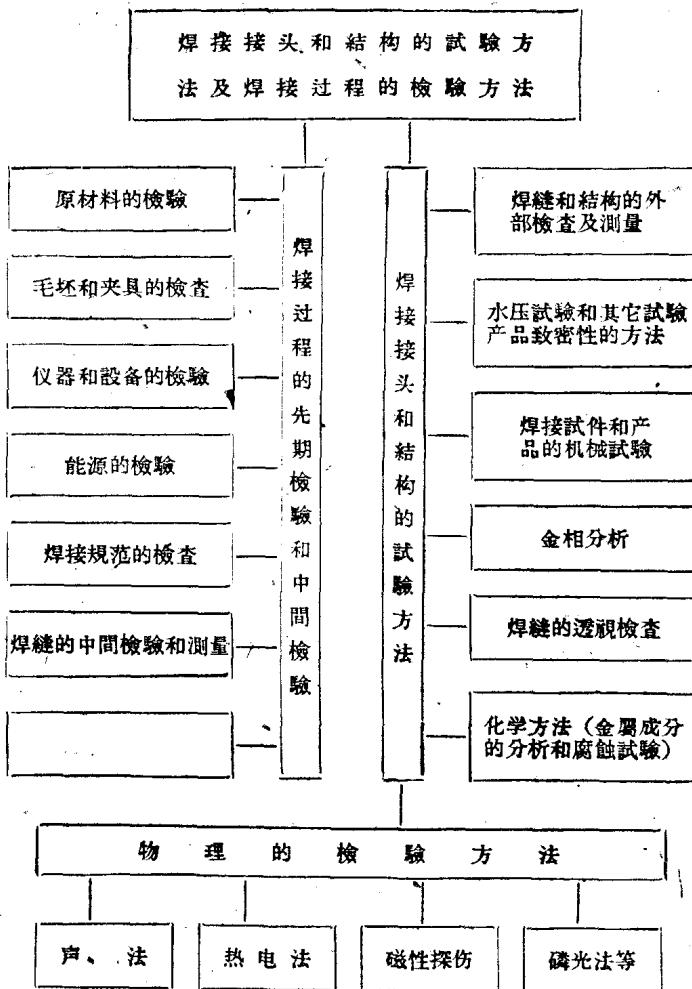

用各种焊接過程的檢驗方法和焊接接頭及結構的試驗方法。例如，焊接合金鋼的化學設備時同時要求焊縫有優良的致密性，這可用透視的方法來檢查，還要求保證焊接接頭有一定的化學耐久性和強度；那麼為了檢驗這些性能，就需要再補充作機械試驗和腐蝕試驗，以及焊縫金屬的金相分析。

要保證焊接接頭的性能穩定，那就只有在對原材料質量、工藝和焊接規範作系統的檢驗的情形下才能達到。

这样，为了保証焊接产品和結構質量优良，就要求将焊接过程的先期檢驗和中間檢驗，与成品的試驗方法这些措施配合使用。这些措施的正确应用与遵守，既是生产人員（工艺师和焊接工長）的職責，也是檢查机构（技术檢查科）工作人員的職責。

[焊接接头和結構的試驗方法]这門課程的目的，就在于學習現代的焊接過程的檢驗方法和焊接接头、产品及結構的試驗方法。这些方法的知識將有助于未来的焊接工程师們，正确地应用和执行焊接生产的檢驗工作，以保証完成我們工业的基本要求——以最少的廢品損失，生产出优等質量的产品，并促使先进的苏維埃技术进一步的提高。

# 第一章 焊接接头的缺陷

## 1 缺陷的分类

现代的焊接技术可以得到高质量的焊缝金属、焊接接头和整个的焊接结构。尤其是采用埋弧自动焊焊成的金属，更具有高的机械性能。

焊接产品优良的质量，是由仔细地遵守规定的工艺和从原材料、毛坯的检验开始直到最终成品的试验为止，经常的和全面的生产检验来保证的。

违反规定的工艺，就会在焊缝、接头和结构内形成缺陷。

能使焊接接头金属的机械、物理-化学性能和其它性能恶化的不良标志，称为焊接接头和结构的缺陷或疵病。

对焊接接头金属所要求的性能，通常是由制造该项产品的技术条件(TU)来预先规定的，而在大量生产中则由国家标准(ГОСТ)规定。说明性能的数值并非一成不变，而是依所采用的工艺过程的完善程度、零件的重要性和产品的工作情况而定。因此TU和ГОСТ要定期地修改，并对产品质量规定出新的、通常是更高的要求。

质量低于TU和ГОСТ规定的产品称为废品。产品的报废是由于在产品当中有一定的缺陷所引起。然而，这也并不是说在产品中存在某些个别的缺陷，就一定要将产品报废；只是那些不良标志在数量上的积累才要将产品报废。所以，将各种缺陷对产品性能的影响作出数量上的评定就非常重要了。因为这样的评定，就决定了这种或那种缺陷在该产品内是否可以容许。

废品分为可修补的和不可修补的。在焊接生产中绝大多数的情形下，废品都是可以修补的。为此，多半是将不适用的焊缝整

掉，再焊补好。但是，廢品的修补要額外地多耗時間、人力和材料使制造的費用增加，并降低了劳动生产率。所以，及时地采取措施預防缺陷产生或加以查明，并在生产循环开始时就将它消除，这样要比在成品上再来修补更为經濟和簡單。

焊接时所見到的缺陷可分为下列几个基本类别：

1. 焊接前工件准备和装配的缺陷；
2. 焊縫形状的缺陷和尺寸的偏差；
3. 焊縫和接头的外部缺陷及内部缺陷；
4. 焊接零件和结构的变形及翹曲；
5. 焊接接头組織的缺陷；
6. 焊接接头的机械性能低劣；
7. 焊縫金屬和焊接接头的耐蝕性低和物理-化学性能低劣。

其中 1、2、4 和一部分 3 类的缺陷，用肉眼或簡單的測量方法就可在作焊縫的外部檢查时發現，所以它們又常叫做外部缺陷。几乎所有剩下的缺陷在作外部檢查时都是看不出来的，或者是不够明显，因此就必须使用更精确的檢驗方法来發現它們：如 x 射綫透視檢查或磁性檢驗，化学分析和腐蝕試驗，粗晶組織和顯微組織的分析及應变測量等。

## 2 焊接前工件准备和装配的缺陷

焊接前毛坯的准备和装配，对随后焊縫、接头和整个結構的質量有很大的影响。焊前的毛坯应按圖紙准确地制成。在装配时，焊邊間和其他被焊构件間的間隙都应遵守技术条件和圖紙的規定。焊邊应除去熔渣、锈和其它的各种污垢。

焊接前工件准备和装配代表性的缺陷有：

1. 焊邊坡角不正确；
2. 焊邊坡角不恒定；
3. 鈍邊过大或过小；